

บทที่ 2

ทฤษฎีการหล่อโลหะเบื้องต้นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.1 หลักการหล่อโลหะ

2.1.1 คุณสมบัติของน้ำโลหะ

2.1.1.1 ความแตกต่างระหว่างน้ำโลหะและน้ำ

น้ำโลหะเป็นของเหลวเช่นเดียวกับน้ำ แต่แตกต่างจากน้ำในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ประการแรก ความเหลว (Fluidity) ของโลหะซึ่งกับอุณหภูมิเป็นอย่างมาก น้ำโลหะจะเป็นของเหลวเต็มที่ที่อุณหภูมิสูง แต่จะไกลงจากการเป็นของเหลวอุณหภูมิต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่เกิดเม็ดเริ่มต้นการตกผลึก (Crystal Nuclei)

ประการที่สอง น้ำโลหะมีความหนาแน่นสูงกว่าน้ำ ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1.0 g/cm^3 แต่ของอะลูมิเนียมเท่ากับ 2.7 g/cm^3 ดังนั้นลักษณะการไหลของน้ำและของโลหะจะต่างกันมาก การไหลของโลหะจะมีความเรื่อย (inertia) มากกว่าและทำให้เกิดแรงกระแทกสูงกว่า

ประการที่สาม น้ำนั้นทำให้ผิวของภาชนะเปียก แต่น้ำโลหะไม่ทำให้เปียก ดังนั้น เมื่อน้ำโลหะไหลผ่านผิวแบบทราย มันจะไม่ซึมเข้าไปในทรายถ้าระยะระหว่างเม็ดทรายน้อยพอ

ความแตกต่างดังกล่าวทำให้การไหลของน้ำโลหะในแบบหล่อต่างจากการไหลของน้ำ

2.1.1.2 ความหนืด (Viscosity) ของน้ำโลหะ

การไหลของน้ำโลหะซึ่งกับความหนาแน่นของผิวแบบหรือซึ่งกับวัสดุที่ใช้ทำผิวแบบ และซึ่งกับความหนืดของน้ำโลหะมากกว่าอย่างอื่น ความหนืดซึ่งกับอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูง ความหนืดจะต่ำ และเมื่ออุณหภูมิต่ำความหนืดจะสูง เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนค่าสูงสุดของความหนืด 2 - 3 เท่าของค่าต่ำสุดของความหนืด ถ้าหากน้ำโลหะเย็นพอกจะเกิดเม็ดเริ่มต้นการตกผลึก (Crystal Nuclei) และความหนืดจะเพิ่มขึ้นมาก ทั้งนี้ซึ่งกับจำนวนของจุดเริ่มต้น (Nuclei) ในช่วงที่จุดเริ่มต้นการตกผลึกยังต่ำกว่า 20% โดยปริมาตร ความหนืดจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาตรของจุดเริ่มต้น แต่เมื่อจุดเริ่มต้นมีเกิน 30% ความหนืดจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เช่น หากเป็น 10 เท่า ของความหนืดเดิม ความหนืดสูงจะทำให้โลหะเสียความสามารถในการไหล (Flowability)

ความหนืดขึ้นกับชนิดของโลหะ ตารางที่ 2.1 แสดงค่าของความหนืดของโลหะต่างๆ ที่หลอมเหลวโดยสมบูรณ์เทียบกับความหนืดของน้ำ ตารางนี้แสดงให้เห็นว่าโลหะบางชนิดมีความหนืดเท่ากับหรือต่ำกว่าน้ำ เช่น อะลูมิเนียมและดีบุก และโลหะบางชนิดมีความหนืดสูง เช่น ทองแดงและเหล็ก แต่สำหรับสัมประสิทธิ์ความหนาแน่นคิโนเมติก (Kinematic viscosity) ซึ่งเท่ากับความหนืดหารด้วยความหนาแน่นนั้น ของน้ำจะสูงกว่าของโลหะทุกชนิด

ตาราง 2.1 แสดงสัมประสิทธิ์ความหนืดและความตึงผิวของโลหะ

ชนิดของสาร	อุณหภูมิ ละลายน้ำ (°C)	ความหนาแน่น (g/cm³)	สัมประสิทธิ์ของความหนืด (g/cm.sec)	สัมประสิทธิ์ของความหนืดคิโนเมติก (cm²/sec)	ความตึงผิว (dyne/cm)	ความตึงผิว/ความหนาแน่น (cm²/sec²)
น้ำ	0	0.9982	0.010046	0.010064	72	72
ปรอท	- 38.9	13.56	0.01547	0.00114	465	34.5
ดีบุก	232	5.52	0.01100	0.00199	540	97.8
ตะกั่ว	327	10.55	0.01650	0.00156	450	42.6
สังกะสี	420	6.21	0.03160	0.00508	750	120
อะลูมิเนียม	660	2.35	0.0055	0.00234	520	220
ทองแดง	1083	7.84	0.0310	0.00395	581	74
เหล็ก	1537	7.13	0.0400	0.00560	970	136
เหล็กหล่อ	1170	6.9	0.0160	0.00230	1150	167

2.1.1.3 การไหลของน้ำโลหะ

สมมุติว่าของเหลวในภาชนะไหลออกจากรูข้างภาชนะ ให้ h เป็นความสูงของผิวของเหลวันับจากระดับของจุดศูนย์กลาง ความเร็วของการไหลจะแทนได้ด้วยสมการข้างล่าง

$$v = C\sqrt{2gh}$$

โดยที่ g คือความเร่งที่เกิดจากความถ่วง (Gravity) และ C คือสัมประสิทธิ์ของความเร็ว

ในกรณีที่ทางออกเป็นห่อแทนที่จะเป็นรู จะมีแรงด้านท่านการให้หลังเกิดจากแรงความดันที่ผิวในของห่อ ดังนั้นห่อที่ยาวและมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กจะทำให้ความเร็วของการไหลออกจากภาชนะลดลง

ถ้าห่อได้ความเร็วของการไหลจะลดลง เพราะพลังงานของของเหลวจะเสียไปเนื่องจากการเปลี่ยนทิศทางของภาระให้ C ในสูตรข้างบนจะลดลง การเปลี่ยนแปลงค่า C นี้ไม่ขึ้นกับชนิดของโลหะ ถ้าโลหะอยู่ในสภาพที่หลอมเหลวโดยสมบูรณ์ ดังนั้นไม่จำเป็นคิดถึงน้ำหนักจำเพาะ (หรือความหนาแน่น) และไม่ต้องคิดว่าเป็นโลหะชนิดใด เราอาจใช้สูตรเดียวกันได้

ถ้าของเหลวที่ไหลออกจากภาชนะนั้นวิ่งเข้าชนิดแพลงช์ตั้งจากกับทิศทางของความเร็ว v ให้ Q แทนอัตราการไหล γ แทนน้ำหนักจำเพาะของของเหลว และ g แทนอัตราความเร่งเนื่องจากความถ่วง จะได้ P ซึ่งเป็นแรงที่กำแพงได้รับดังนี้

$$P = \frac{\gamma}{g} Qv$$

จะเห็นว่า แรง P ของโลหะจะสูงกว่าน้ำ เพราะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความหนาแน่น ในกรณีของโลหะฯ ให้ดึงนั้นต้องใช้แรงซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับน้ำหนักจำเพาะ ดังนั้นเมื่อจะคิดเรื่องแรงที่เกิดจากการที่น้ำโลหะวิ่งเข้าชนิดแพลงช์แบบ จะต้องคิดถึงน้ำหนักจำเพาะ (ความหนาแน่น) ของโลหะด้วย

เมื่อน้ำโลหะวิ่งผ่านช่องว่างภายในแบบนั้น ไม่จำเป็นว่าโลหะจะต้องเป็นของเหลวทั้งหมด ถ้าอุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลวมาก ๆ จะไม่มีโลหะที่แข็งตัวติดกับผิวของแบบ แต่ถ้าอุณหภูมิใกล้จุดหลอมเหลวหรือถ้าแบบรับความร้อนจากโลหะได้ดี ส่วนที่ติดกับผิวของแบบจะแข็งตัว และช่องที่โลหะไหลผ่านก็จะแคบลง นอกจานนั้นน้ำโลหะที่ไหลผ่านจะพาผลึกที่เกิดจากการแข็งตัวต่อไปด้วย ทำให้ความสามารถในการไหลลดลง และเมื่อช่องสำหรับที่น้ำโลหะจะไหลผ่านก็แคบลงด้วย บางครั้งน้ำโลหะจะถึงกับต้องหยุดไหล


2.1.1.4 ความตึงผิว (Surface Tensile) ของน้ำโลหะ

เมื่อผิวของของเหลวอยู่ตามลำพังจะเกิดปรากฏการณ์ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเยื่อบางๆ มาหุ้มของเหลวนั้น ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า ความตึงผิว ตาราง 2.1 แสดงความตึงผิวของน้ำโลหะ ความตึงผิวของน้ำโลหะมีค่าสูงกว่าความตึงผิวของน้ำ นอกจานนั้นจะเกิดการทำแพลงโดยง่าย แต่โลหะจะไม่เกิดการทำแพลงและจะกล้ายเป็นเม็ดกลม ดังนั้นเมื่อน้ำโลหะสัมผัสแบบทรายจะมีแรงด้านไม่ให้น้ำโลหะซึมผ่านผิดกันน้ำ

2.1.1.5 แรงยกตัวของหีบกระสวนจากน้ำโลหะ

ในการเห็นน้ำโลหะลงในกระสวน จะเกิดจากความดันจากน้ำโลหะที่แพร่กระจายไปในทุกๆ ด้านอย่างสม่ำเสมอ ในกระสวนที่แบ่งตามแนวอน เนื่น หีบกระสวนหล่อ ในโรงทำกระสวนเครื่องจักรกล จะต้องมีการใช้แรงกดบนกระสวนท่อนบนก่อนเสมอ เพื่อป้องกันการยกตัวของหีบกระสวน

แรงที่ทำให้หีบกระสวนห่อนบนยกตัว คือ แรง F_A

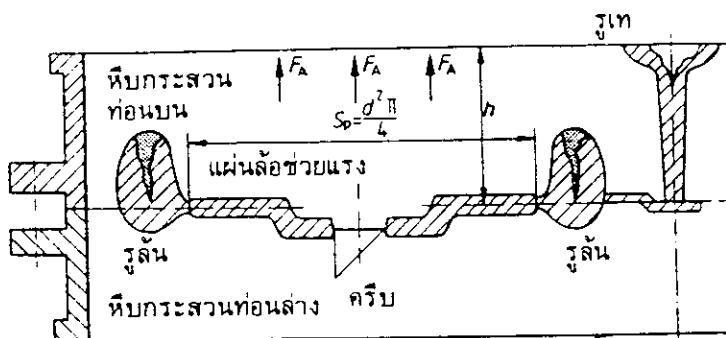

รูปที่ 2.1 แผนล้อซ้ายแรง หล่อขึ้นรูปในหีบกระสวนที่ไม่มีไส้แบบ
แสดงภาคตัด เพื่อช่วยในการคำนวณแรงยกหีบกระสวน F_A โดยคร่าวๆ

$$\text{แรงยกหีบกระสวน } F_A = 9.81 \times S_p \times h \times \rho$$

เมื่อ S_p = พื้นที่จายของชิ้นงานหล่อ (mm^2)

h = ความสูงของหีบกระสวนห่อนบน (mm)

ρ = ความหนาแน่นของน้ำโลหะ (kg/mm^3)

สำหรับงานหล่อที่ต้องมีไส้แบบ จะเกิดแรงยกหีบกระสวนเพิ่มสูงขึ้นอีก

แรงยกกระสวนจากไส้แบบ กำหนดให้เป็น แรง F_K ดังนั้น แรงยกหีบกระสวนรวมจะมีค่าดัง

นี้

$$\Sigma F = F_A + F_K$$

2.1.2 การแข็งตัวของโลหะ

2.1.2.1 การแข็งตัวของโลหะบริสุทธิ์

เมื่อน้ำโลหะบริสุทธิ์คืออยู่ เย็นตัวลง จะเกิดการแข็งตัวขึ้นที่อุณหภูมินึงและการแข็งตัวจะเสร็จสิ้นลงที่อุณหภูมนั้น เรายังคงอุณหภูมนี้ไว้จุดแข็งตัว ซึ่งจะอยู่ต่างกันสำหรับโลหะต่างๆ เช่น อะลูมิเนียมแข็งตัวที่ 660°C เป็นต้น

กระบวนการแข็งตัวของโลหะมีดังนี้

ในอันดับแรกจะเกิดมีจุดเริ่มต้นการตกผลึก แล้วผลึกจะโตขึ้นจากจุดเริ่มต้น ในขณะเดียวกันจุดเริ่มต้นใหม่ๆ ก็จะเริ่มเกิดขึ้น ในที่สุดน้ำโลหะที่หมดก็จะกลายเป็นเม็ดผลึก (Grain) และจะมีขอบคั่นระหว่างเม็ดผลึก เรียกว่าขอบเม็ดผลึก (Grain boundary)

ขนาดของเม็ดผลึกขึ้นอยู่กับอัตราเพิ่มของจุดเริ่มต้น และอัตราโต้ขึ้นของผลึก ถ้าอัตราการโต้ขันขัดต่อการเพิ่มก็จะเกิดเม็ดผลึกขนาดใหญ่ และถ้าอัตราการเพิ่มชันขัดต่อการโต้ก็จะเกิดเม็ดผลึกขนาดเล็ก

2.1.2.2 การแข็งตัวของโลหะผสม

เมื่อโลหะผสมที่ประกอบด้วยธาตุมากกว่า 1 ชนิดเย็นตัวลงจากสภาพของเหลว เม็ดผลึกที่เกิดขึ้นจะต่างจากเม็ดผลึกของโลหะบริสุทธิ์ ถ้าโลหะผสมประกอบด้วยธาตุ A และธาตุ B แข็งตัว เม็ดผลึกที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่เม็ดผลึก A และเม็ดผลึก B แยกกันอยู่ แต่จะเป็นเม็ดผลึกซึ่งบ่อมีส่วนของ A และ B ผสมกัน เมื่อศึกษาจะเห็นว่ามีกรณีที่ A ถูกดูดกลืนเข้าไปใน B หรือ B ถูกดูดกลืนเข้าไปใน A และกรณีมีทั้ง A และ B อยู่ค่อนข้างมาก สองกรณีแรกคือสารละลายของแข็ง (Solid solution) และกรณีหลังคือ สารประกอบระหว่างโลหะ (Intermetallic compound)

สารละลายของแข็ง คือโลหะในสภาพที่อัตราการแข็งตัวของ B เข้าไปแทนที่บางอัตราของ A หรือที่อัตราการของ B เข้าไปแทรกอยู่ในโครงสร้างของ A สารละลายของแข็งจึงหมายถึงสิ่งที่มีการผสมกับในระดับอัตราการไม่ใช่เป็นกันผสมกันทางกล

สารประกอบโลหะประกอบด้วยอัตราการของ A และของ B แต่ระบบของอัตราการในผลึกจะต่างจากทั้งระบบของ A และของ B

นอกจากสารละลายและสารประกอบระหว่างโลหะแล้วยังมีที่กรณีนานๆ จะมีสักครั้ง คือกรณีที่ A หรือ B หรือทั้ง A และ B ปรากฏเป็นก้อนผลึกในสภาพบริสุทธิ์

โครงสร้างของโลหะสมัยก่อเป็น 3 ประเภท คือ สารละลายของเหล็ง สารประกอบระหว่างโลหะและโลหะบริสุทธิ์ ถ้าเพิ่มจำนวนธาตุที่ผสมอยู่ในโลหะสมก็จะมีผลลัพธ์มากขึ้น แล้วโครงสร้างจะซับซ้อน

ในวิชาโลหะวิทยาแต่ละส่วนที่มีโครงสร้างเหมือนกันเรียกว่า สภาพ (phase) ดังนั้นโลหะสมจะประกอบด้วยสภาพซึ่งเป็นสารละลายของเหล็ง สารประกอบระหว่างโลหะและโลหะบริสุทธิ์ สำหรับเหล็กกล่องของผสมที่สำคัญคือ เหล็ก คาร์บอนและซิลิโคน และมีสภาพต่างๆ ดังนี้ สารละลายของเหล็งซึ่งประกอบด้วยเหล็กเป็นส่วนใหญ่ สารประกอบ Fe_3C เรียกว่า ซีเมนไต์ (Cementite) และกราไฟท์บริสุทธิ์

2.1.2.3 การแข็งตัวของชิ้นงานหล่อ

การแข็งตัวของชิ้นงานหล่อเริ่มจากส่วนของน้ำโลหะที่สัมผัสแบบหล่อเมื่อความร้อนจากน้ำโลหะถูกแบบหล่อตั้งไป และโลหะตรงส่วนนั้นๆ เย็นลงจนถึงจุดแข็งตัว และจุดเริ่มต้นของการตกผลึก (crystal nuclei) ได้ซึ่ง ภายในของชิ้นงานหล่อ ก็จะเย็นลงด้วย แต่เย็นช้ากว่าภายนอก ผลึกจะขยายจากจุดเริ่มต้นซึ่งอยู่ริมนอกเข้าสู่ภายใน ทำให้ผลึกมีลักษณะยาวเรียว (columnar) เรียกว่า โครงสร้างเสาเข็ม (columnar structure) จะเกิดโครงสร้างปะเทานี้อย่างชัดเจน ถ้ามีความแตกต่างในอุณหภูมิมากจากผิวภายนอก การใช้แบบหล่อทรายจะทำให้มีความแตกต่างในอุณหภูมน้อยดังนั้นจะไม่เกิดโครงสร้าง แต่เป็น ปะเทานี้ เกิดได้ชัด

บริเวณตรงกลางของชิ้นงานหล่อจะมีการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมน้อย และจะเกิดเป็นรูปผลึกฐานเหลี่ยมที่ไม่แสดงการโน้มเอียงไปในทิศทางหนึ่ง

ในระหว่างที่น้ำโลหะกำลังเย็นตัว และบางส่วนของโลหะเย็นตัวไปแล้วถ้าเทโลหะที่ยังไม่แข็งตัวออก จะเห็นว่าผิวน้ำของส่วนที่แข็งแล้วมีลักษณะแยกออกได้เป็นสองแบบ คือแบบเรียบและแบบขรุขระ ถ้าเป็นโลหะที่มีช่วงอุณหภูมิระหว่างการแข็งตัวแคบ ผิวน้ำจะเรียบ และถ้าช่วงอุณหภูมิตั้งกล่าวกว้าง ผิวน้ำจะขรุขระ

นอกจากนั้นแบบหล่อที่เป็นโลหะจะทำให้เกิดผิวน้ำที่เรียบและแบบทรายหล่อทำให้เกิดผิวน้ำที่ขรุขระ ในกรณีที่ช่วงอุณหภูมิแข็งตัวกว้าง จะเกิดผลึกที่มีลักษณะเป็นกิ่งไม้ (dendritic crystal) เติบโตขึ้นจากจุดเริ่มต้น และในที่สุดการแข็งตัวจะสิ้นสุดลง เมื่อบรรดาโครงสร้างกิ่งไม้มาบรรจบกัน

การที่พบว่าผิวน้ำขรุขระหลังจากที่เทน้ำโลหะที่ยังไม่ทันแข็งตัวออกนั้น ก็ เพราะว่าน้ำโลหะที่อยู่ระหว่างโครงสร้างรูปกิ่งไม้หลอกมา ทำให้เห็นโครงสร้างรูปใบไม้ที่แข็งตัวแล้ว ผิว

หน้าจีดูขรุขระ บรอนซ์และเหล็กหล่อ มีช่วงอุณหภูมิการแข็งตัวกว้าง ดังนั้นผิวน้ำที่เห็นหลังจาก เท้น้ำโลหะออกจีดูขรุขระ อะลูมิเนียมบริสุทธิ์แข็งตัวที่อุณหภูมิคงที่ แต่ความร้อนแห่งที่ได้รับการ ปล่อยออกในระหว่างการแข็งตัวมีมากจนทำให้มีขรุขระ หันนี้สำหรับการหล่อที่ใช้แบบทราย

การแข็งตัวของชิ้นงานโลหะค่อนข้าง เริ่มจากผิวนอกไปจนถึงตรงกลาง เวลาทั้งหมด ในระหว่างการแข็งตัวจากผิวนอกจนถึงตรงกลางเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ V/S อัตราส่วนระหว่าง ปริมาตรของชิ้นงาน V และพื้นที่ผิวนอก S ซึ่งเป็นส่วนของชิ้นงานที่ส่งความร้อนให้สิ่งแวดล้อม

เพราะฉะนั้น เมื่อวารูป่างของชิ้นงานจะเป็นอย่างไร เช่น เป็นสี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม หรือทรงกระบอก เวลาที่ต้องใช้ในการแข็งตัวจะเท่ากัน ถ้าค่า V/S เท่ากัน

ชิ้นส่วนที่มีรูป่างเป็นภาคเกบاد มีพื้นที่หนาตัดใหม่ แต่เมื่อพื้นที่ให้ความร้อนออก น้อย ยิ่งไปกว่านั้นแบบหล่อของชิ้นส่วนรูป่างนี้จะร้อน ทำให้อัตราการดึงความร้อนออกจากงาน หล่อต่ำ ดังนั้นเวลาที่ทั้งหมดในระหว่างการแข็งตัวจึงมาก แสดงว่าเวลาการแข็งตัวขึ้นอยู่กับรูป่าง อัตราการเติบโตของชั้นที่แข็งตัว (Solidified layer) ของโลหะจะสูงสำหรับส่วนที่ อยู่ติดกับผิวนอกและจะต่ำสำหรับส่วนที่อยู่ภายใน แต่ถ้าใช้แบบจะไม่เป็นดังที่ว่านี้ ถ้าใช้แบบ ที่เล็กตัวใส่แบบของจะร้อนจัดและไม่สามารถดึงความร้อนออกไปจากโลหะ ดังนั้นการแข็งตัวจะเริ่ม จากผิวนอกและต่อไปจนถึงใส่แบบ

2.2 คุณสมบัติของโลหะที่ใช้

2.2.1 คุณสมบัติทั่วไป

โลหะที่จะใช้ในการหลอมหล่อในที่นี้ คือ ทองเหลือง (Brasses) ซึ่งเป็นโลหะผสมระหว่าง ทองแดงและสังกะสี โดยสังกะสีสามารถละลายได้ในทองแดงให้สารละลายของแข็ง (Solid Solution) ปริมาณของทองแดงที่ละลายได้สูงถึง 39% และถ้าผสมสังกะสีมากกว่านี้ จะได้สาร ประกอบเชิงโลหะระหว่างทองแดงกับสังกะสีอีกหลายชนิด ซึ่งมีผลทำให้ความแข็งแรง ความแข็ง ความเหนียว และคุณสมบัติทางการกัดกร่อน ตลอดจนสีของทองเหลืองเปลี่ยนไป ตามปริมาณของ สังกะสีที่ผสม

ในอุตสาหกรรมผลิตทองเหลืองทั่วๆ ไป จะแยกมาตราฐานออกไปสองกลุ่ม คือ ประเภทวีด เป็นแท่ง หรือเป็นแผ่น (Wrough copper alloys) กับอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นประเภทหล่อ (Cast copper alloys) ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะแยกขั้นคุณภาพตามปริมาณของสังกะสีที่ผสม ซึ่งไม่สามารถนำ รายละเอียดมาอธิบายในที่นี้ได้ เพราะมีมากมายหลายคุณภาพ ซึ่งสามารถหารายละเอียดได้จากคู่ มือของ ASTM หรือ JIS ในการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติเชิงกล มักจะกล่าวถึงชื่อทองเหลืองที่รู้จัก และใช้งานอยู่เป็นประจำ ซึ่งมีอยู่ไม่นานัก ดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ชนิดและส่วนผสมทางเคมีของโลหะผสมทองแดงและสังกะสี

ชื่อเรียกทางการค้า	ปริมาณของทองแดง (%)	ปริมาณของสังกะสี (%)	ลักษณะและประโยชน์
Gliding metal	95	5	ใช้ทำเครื่องเรือน
commercial bronze หรือ บรอนซ์	90	10	ความจริงเป็นทองเหลือง การใช้งานคล้ายกับ Gliding metal
Jewelry bronze	87.5	12.5	ทองเหลืองทำเครื่องประดับ
Red brass	85	15	ทองเหลืองแดง
Low brass	80	20	
Cartridge brass	70	30	ใช้ทำปลอกกระสุนปืนหรือท่อที่ต้องอาศัยการขึ้นรูปอัด (Extrusion)
Yellow brass	65	35	ทองเหลืองที่มีสีค่อนข้างจัด การใช้งานใกล้เคียงกับ Cartridge brass
Muntz metal	60	40	

สังกะสีมีบทบาทที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกลของทองเหลือง โดยเพิ่มทั้งความแข็งแรง ความเนียนยว และความแข็งให้กับทองแดง ในช่วงที่สังกะสีสามารถละลายให้สารละลายของแข็งในทองแดง แต่เมื่อเลยพิกัดการเป็นสารละลายนของแข็งไปแล้ว สังกะสีจะให้สารประกอบเชิงโลหะกับทองแดง ซึ่งมีความแข็งและความเบาะ ในช่วงนี้ความแข็งแรงและความเนียนยวจะค่อยๆ ลดลง คงจะเพิ่มแต่ความแข็งเท่านั้น

จากการทดสอบคุณสมบัติเชิงกล พบร้า เมื่อผสมสังกะสีประมาณ 40-45% จะได้ความแข็งแรงสูงสุดในสภาพภายนอกการรีด และความเนียนยวสูงสุดได้โดยการหาค่าอัตราการยืดตัว (%) elongation) จะขึ้นสูงสุดเมื่อทองเหลืองมีส่วนผสมสังกะสี 25-30% ถ้าเลยขอเบตันนี้ ความเนียนยวจะลดลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกลตามปริมาณสังกะสีทำให้ต้องเลือกให้ถูกลักษณะของโลหะผสมในการใช้งานและทองเหลืองที่ได้เรียกชื่อต่างกันไป ก็ เพราะคุณสมบัติเชิงกลที่ต่างกัน

ទារាងទี่ 2.3 គ្រឿងសម្រាប់ពិសោធន៍ជាអេឡិតមេដីន

MATERIAL	FORM	WROUGHT ALLOYS						HARDNESS, ROCKWELL B	
		COMPOSITION, %			TENSILE STRENGTH, 1,000 PSI		YIELD STRENGTH, 0.5% OFFSET 1,000 PSI		
		Cu	Zn	Sn	OTHERS	HARD	SOFT		
Copper	Sheet	99.9+	55	32	48	
Gilding metal	Sheet	95.0	5.0	55	35	45	
Commercial bronze	Sheet	90.00	10.0	67	37	53	
Red brass	Sheet	85.0	15.0	80	45	55	
Low brass	Sheet	80.0	20.0	85	43	65	
	Rod	80.0	20.0	80	45	60	
Spring brass	Sheet	75.0	25.0	80	47	60	
Brass	Sheet	70.0	30.0	86	45	65	
Cartridge brass	Sheet	69.0	31.0	85	46	65	
Yellow brass	Sheet	65.0	35.0	90	45	70	
Muntz metal	Sheet	60.0	40.0	80	57	60	
Phosphor bronze	Sheet	96.0	...	4.0	0.25 P	90	45	75	
	Sheet	92.0	8.0	...	+P	110	60	85	
Aluminum brass	Tube	76.0	22.0	...	2 Al	83	62	75	
Aluminum bronze	...	92.0	8 Al	134	76	100	
Manganese bronze	Rod	68.0	29.0	...	1 Al, 1 Mn, 1 Fe	85	60	50	
Admiralty metal	Tube	71.0	21.0	1.0	...	100	53	98	
Naval brass	Rod	60.0	39.0	0.75	0.25 Pb	82	54	39	
Silicon brass	...	78.0	20.0	...	2.0 Si	110	55	83	
Tin brass	...	86.0	10.0	2.0	...	85	

ตารางที่ 2.4 โลหะผสมที่ใช้แพร่หลาย

MATERIAL	COMPOSITION, %			TENSILE STRENGTH, YIELD STRENGTH, 1,000 PSI			ELONGATION, 500 kg, 10 mm			BHN,
	Cu	Zn	Sn	OTHERS			%			
Cond. copper	99.85	30	17	45	40		
Brass	70.0	30.0	28	16	22	65		
Tin brass	63.0	36.0	1.0	...	30	18	18	75		
Silicon brass	81.0	15.0	...	4 Si	90	45	16			
Aluminum brass	63.0	32.5	...	2.5 Al	62	35	18	120		
Bronze	88.0	...	12.0	+P	40	22	11	70		
	81.0	...	19.0	+P	35	25	11	135		
Gear bronze	88.0	4.0	5.5	2.5 Ni	42	17	32	75		
Leaded red brass	85.0	5.0	5.0	Pb	34	17	25	60		
	80.0	...	10.0	10 Pb	35	17	20	65		
Silicon bronze	95.0	1.0	...	4 Si	55	22	35	90		
	93.0	4.0	...	2.5 Si, 0.5 Fe	50	18	20			
Aluminum bronze	89.0	10 Al, 1 Fe	67	32	15	140		
	88.0	9 Al, 3 Fe	80	35	25	140		
Manganese bronze	68.0	20.0	...	4 Mn, 5 Al, 2.5 Fe	110	70	15			
	64.0	24.0	...	4 Mn, 5 Al, 3 Fe	115	70	15	210		
Nickel silver	60.0	20.0	...	20 Ni	45	20	35	55		
Cupronickel	70.0	30 Ni	64	33	35	120		

*From S.L. Hoyt, "Metal Data", Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1952.

2.2.2 ธาตุผสมอื่นๆ

นอกจากทองเหลืองที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีทองเหลืองที่มีรือแตกต่างออกไปอีกหลายชนิด ตามลักษณะทางการค้า และการผสมธาตุอื่นๆ นอกจางสังกะสี เช่น

ตะกั่ว อาจแปลงเป็นเข้าในทองเหลือง เนื่องจากติดเข้ามากับสังกะสีที่ใช้ผสมกับทองแดง ปกติพกนี้จะไม่เกิน 0.5% โดยน้ำหนัก และเรียกโลหะนี้ว่า ทองเหลืองที่ไม่มีตะกั่ว (non leaded brasses) แต่ถ้าปริมาณตะกั่วมีมากกว่า 0.5% จะเรียกโลหะนี้ว่า ทองเหลืองที่มีตะกั่ว (leaded brasses)

ตะกั่วในทองเหลืองช่วยให้คุณสมบัติการไหลของทองเหลืองดีขึ้น ทองเหลืองนี้จะง่ายต่อ การหลอมหล่อ ดังนั้นในชิ้นงานหล่อของทองเหลืองทั่วไปจึงมีตะกั่วผสมอยู่มาก ตะกั่วยังเพิ่ม คุณสมบัติการกลึงใส่ให้กับทองเหลืองได้มากด้วยจนมีรือเรียกว่า ทองเหลืองกลึงใสเสรี (free-cutting brass, 58 Cu -39 Zn -2 Pb) อย่างไรก็ตาม สมบัติการต้านแรงดึงและความเนื้ยวของ ทองเหลืองจะลดลงเมื่อปริมาณตะกั่วเพิ่มจำนวนขึ้นมาก ด้วยเหตุนี้ชิ้นงานขึ้นรูปของทองเหลืองจึง มักมีตะกั่วผสมอยู่ไม่มากเหมือนในชิ้นงานหล่อ

ดีบุก จะมีปริมาณไม่เกิน 6% เพราะถ้ามีมากดีบุกจะให้ผลสีบเนื่องต่อโลหะมากกว่าผล สีบเนื่องต่อสังกะสีที่มีต่อทองเหลือง ซึ่งถ้าเป็นกรณีเช่นนี้ เราจะไม่เรียกโลหะว่าเป็นทองเหลือง แต่ จะเรียกว่าบอรอนช์แทน

ดีบุกช่วยเพิ่มสมบัติต้านแรงดึง พิกัดการคืนรูป (elastic limit) รีไซเลียน (resilience) ด้วย สมบัติการทนทานต่อการล้าให้กับทองเหลือง นอกจากนี้ดีบุกยังช่วยเพิ่มสมบัติการไหลของ โลหะ ทำให้โลหะหลอมหล่อได้ง่าย และยังมีความทนทานต่อการผู้กร่อนในน้ำทะเลได้ดีขึ้น สามารถใช้ทำชิ้นส่วนต่างๆ ที่ต้องสัมผัสน้ำทะเลได้ เช่น Naval brass (60 Cu- 39 Zn- 0.75 Sn) และAdmiralty brass (71 Cu- 28 Zn- 1 Sn)


nickel มีผลทำให้เพิ่มกำลังรัศดและความทานต่อการผู้กร่อนให้กับทองเหลืองได้อย่าง ตีมาก เช่น ทองเหลืองnickel (Nickel brass, 65 Cu- 18 Ni- 17 Zn) แต่เมื่อผสมnickelจำนวน มากและเพียงพอ กับปริมาณของสังกะสี จะมีผลทำให้โลหะเปลี่ยนสีขาวคล้ายเงิน เรียกว่า nickelsilver (Nickel Silver, 20-25% Ni) ใช้ทำเครื่องตกแต่งและเครื่องดนตรี

อะลูมิเนียม แมงกานีส ชิลค่อน และเหล็ก ธาตุเหล่านี้มักจะถูกผสมร่วมเข้าในทองเหลือง บางคราบหั้ง 4 ชาตุ (หั้ง 4 ชาตุ) ทั้งนี้เพื่อเพิ่มกำลังรัศดของทองเหลืองให้สูงขึ้นได้มาก จัดเป็นกลุ่มที่มี เทคนิคล้ำสมัยที่สุด

ธาตุเหล่านี้ยังทำให้ของเกรนของทองเหลืองละเอียดและเพิ่มความทนทานต่อการผุกร่อน ส่งเสริมให้ทองเหลืองมีสมบัติเชื่อมต่อกันได้ง่าย ปกติปริมาณของธาตุเหล่านี้ในทองเหลืองมีรวมกันอยู่ระหว่าง 2-7% ส่วนผสมของแต่ละธาตุสักจะใกล้เคียงกัน ยกเว้นเมганีส แมงกานีส จำนวนเล็กน้อยจะเพิ่มกำลังวัสดุของทองเหลืองได้มาก จนถึงกับเรียกทองเหลืองที่มีแมงกานีสผสมอยู่ว่า บารอน์แมงกานีส ส่วนคุณสมบัติเชิงกลของทองเหลืองจะปรากฏในตารางที่ 2.2, 2.3

2.2.3 โลหะวิทยาของทองเหลือง

การนำทองเหลืองไปใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องทราบคุณสมบัติเชิงกลของทองเหลือง ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณของสังกะสี และลักษณะโครงสร้างจุลภาค ในการศึกษาจึงต้องอาศัยแผนภูมิสมดุลของทองแดงกับสังกะสีเป็นพื้นฐานการทำความเข้าใจบทบาทของสังกะสีในทองแดง ซึ่งจะปรากฏในแผนภูมิสมดุลดังรูปที่ 2.2

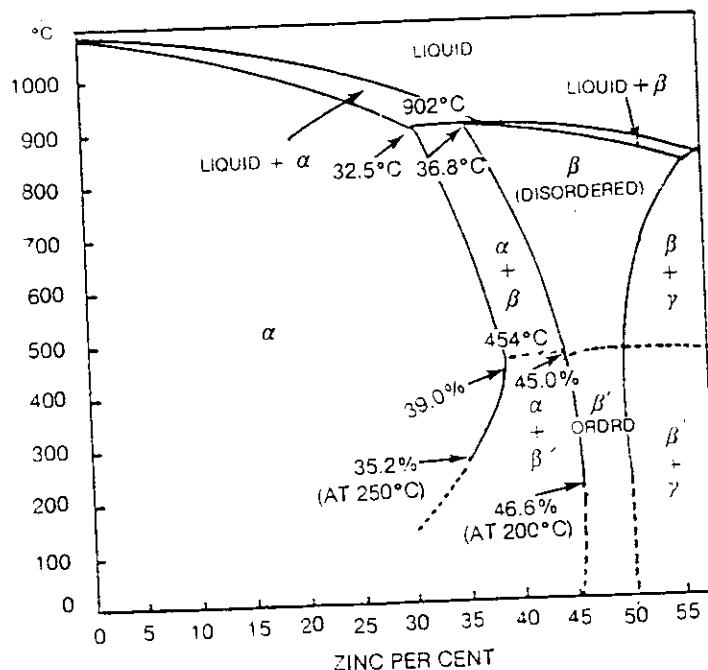

รูปที่ 2.2 แผนภูมิสมดุลของทองแดงกับสังกะสี

จากแผนภูมิสมดุลที่นำมาแสดงจะปรากฏเพียงแค่ 60% สังกะสีเท่านั้น เพราะในงานวิศวกรรมจะใช้ทองเหลืองที่มีส่วนผสมสังกะสีไม่เกิน 45% ถ้าทองเหลืองที่มีสังกะสีสูงกว่านี้ จะ

ประดิษฐ์หักง่าย ไม่เหมาะสมกับงาน สังกะสีสามารถละลายในทองแดงและให้สารละลายของแข็งได้สูงสุด 39% ที่อุณหภูมิ 454°C ซึ่งสารละลายของแข็งนี้เรียกเฟสแอลฟ่า (α) มีระบบผลึกเป็น F.C.C. มีระยะห่างระหว่างอะตอม $3.61\text{-}3.69 \text{ \AA}$ มีความเนื้อยาน้ำสูงสามารถขึ้นรูปเย็นได้ง่าย จากแผนภูมิสมดุล จะพบว่าเฟสแอลฟามีปริมาณสังกะสี 32.5% ที่ 902°C และเพิ่มขึ้นจนสูงสุด 39% ที่ 454°C และกลับลดลงเหลือ 35.2% ที่ 250°C เฟสแอลฟาก็จะมีสีแดงจนถึงเหลืองเหมือนทองคำเมื่อ มีปริมาณสังกะสีเพิ่มขึ้นจาก 10% จนถึง 20% และจะกลับสีจากลงเมื่อมีปริมาณสังกะสีเพิ่มขึ้นจนถึง 30%

เมื่อผสมสังกะสีเพิ่มขึ้นจะปรากฏเฟสเบต้า (β) ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาเบริเตคติคระหว่างเฟส แอลฟากับโลหะทองเหลืองหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 902°C เฟสเบต้ามีระบบผลึกเป็นแบบ BCC มีระยะห่างอะตอม 2.945 \AA ที่อุณหภูมิ 454°C อะตอมของสังกะสีจะเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ (Disordered) แต่เมื่ออุณหภูมิลดต่ำกว่า 454°C การเรียงตัวของอะตอมสังกะสีในทองแดงจะเป็นระเบียบ (Ordered) เรียกเฟส β' ในหนังสือบางเล่มจะระบุว่าเฟส β และ β' เป็นสารประกอบซึ่งมีสูตร CuZn มีความแข็งสูงกว่าเฟส α และมีความเนื้อยาน้ำอยลง ไม่สามารถขึ้นรูปร้อนได้เฟส β' ที่อุณหภูมิปกติ α จะมีสีเหลืองอ่อนคล้ายกับเฟส α ที่มีสังกะสีผสม 30%

เฟสแกรมมา (γ) จะเกิดปฏิกิริยาเบริเตคติก ครั้งที่สองระหว่างเฟส β กับโลหะทองเหลืองหลอมเหลวที่เหลือ ให้เฟส γ ที่อุณหภูมิ 834°C (จากแผนภูมิสมดุลไม่ปรากฏปฏิกิริยานี้ชัดเจน) เฟส γ เป็นสารประกอบซึ่งโลหะมีสูตร Cu_6Sn_5 มีระบบผลึกเป็นระบบลูกบาศก์เชิงซ้อน (Complex Cubic) มีความแข็งสูง และประดิษฐ์หักง่าย มีสีค่อนข้างไปทางขาวมากกว่าเหลือง

นอกจากเฟสที่กล่าวมาแล้วหลายประเภทที่ปรากฏในแผนภูมิสมดุล แต่ถ้าปริมาณสังกะสีสูงกว่า 68% จะปรากฏเฟส δ ซึ่งเป็นสารประกอบซึ่งโลหะ มีระบบผลึกเป็นทรงเหลี่ยมเชิงซ้อน (Complex hexagonal) มีคุณสมบัติคล้ายกับเฟส γ จากแผนภูมิสมดุลทางด้านสังกะสีสูงจะปรากฏเฟส η ที่เป็นสารละลายของแข็งทองแดงในสังกะสีมีระบบผลึกเป็นรูปหกเหลี่ยมนิด Close packed มีสีขาวปนน้ำเงิน มีความเนื้อยาน้ำกลางสามารถขึ้นรูปเย็นได้

2.3. เตาหลอม

การหลอมโลหะทำได้โดยใช้เตาหลอมหรือใช้ก๊าซเผา เพื่อที่จะทำให้เกิดการหลอมเหลวได้ ซึ่งอาจใช้เตาเหนี่ยวนำความถี่ต่ำ (Low Frequency Induction Furnace) แต่ตามธรรมดานั้นมักจะหลอมละลายโดยใช้เตาคิวโนบล่า แต่การใช้ไฟฟ้าหลอมละลายกำลังแรงพร้อมๆ กันมากขึ้นในอุตสาหกรรม การใช้ไฟฟ้าหลอมละลายมีข้อได้เปรียบ ดังนี้

ก. ควบคุมส่วนผสมและอุณหภูมิได้ง่าย

ข. มีการสูญเสียโลหะน้อย

ค. อาจใช้โลหะคุณภาพดีได้

ง. ลดจำนวนผู้ปฏิบัติงาน

จ. สภาพการทำงานดีขึ้น ผู้ปฏิบัติงานสะดวกและสนับสนุนมากขึ้น

ลักษณะของเตาเหนี่ยวนำความถี่ต่ำ เตาเหนี่ยวนำที่ใช้ในการค้าส่วนใหญ่ใช้ความถี่ 50 - 60 Hz แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้มีเตาที่ใช้ความถี่เป็น 3 เท่า คือ 150 - 180 Hz เตาเหนี่ยวนำแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ตามหลักการทำงานและรูปร่างลักษณะ ชนิดหนึ่งคือ เตาเบ้า (Crucible Type Furnace) หรือเตาแบบไม่มีแกน (Coreless Furnace) และอีกชนิดหนึ่งคือเตาซ่อง (Channel Type Furnace)

เตาเบ้า (Crucible Type Furnace) เตาชนิดนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เตาไม่มีแกน (Coreless Type Furnace) ส่วนของเตาที่ใช้เก็บน้ำโลหะมีลักษณะคล้ายเบ้า มีขดลวดปฐมภูมิ ซึ่งหล่อเย็นด้วยน้ำอยู่รอบเบ้าและภายนอกของขดลวด มีแผ่นยูปเอก (Yoke) หลายชั้นทำหน้าที่เบนฟลักซ์เม่เนลิกเข้าด้วยกัน และทำหน้าที่ยึดขดลวด เตาประเภทนี้มีข้อได้เปรียบตรงที่มีรูปร่างไม่ซับซ้อน ใช้วัสดุทนไฟพิเศษมากกว่าเตาซ่อง ในตอนเริ่มต้นใช้เตาจะต้องมีแท่งโลหะ (Ingot) ขนาดใหญ่ทำหน้าที่ช่วยเริ่มติดเตา หรือให้น้ำโลหะแทรกไปได้ ส่วนบนของเตาเปิดกว้าง ดังนั้นจึงบรรจุวัสดุได้สะดวกเตาประเภทนี้หมายความว่าหัวรับหลอมละลายโลหะจากอุณหภูมิห้อง

คุณลักษณะของการหลอมโลหะโดยวิธีนี้ต่างจากการหลอมโลหะโดยคิวโพลารอย่างเห็นเด่นชัด คือการกระแสเพื่อมของน้ำโลหะ แรงที่เกิดในเตาเหนี่ยวนำที่ทำให้เกิดการกระแสเพื่อมเป็นสัดส่วนกับความถี่กำลังหนึ่งส่วนสองและเป็นสัดส่วนโดยตรงกับพลังงานไฟฟ้าที่เตาใช้ แรงนี้ทำให้ผิวส่วนกลางของน้ำโลหะในเตาปูดขึ้น เนื่องจากการกระแสเพื่อมนี้เอง ส่วนผสมของน้ำโลหะจะเคลื่อนกันทั่วทุกส่วนของน้ำโลหะ และโลหะผสมที่เติมเข้าไปจะกลืนเข้ากับน้ำโลหะอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง

การใช้เตาเหนี่ยวนำความถี่ต่ำ เช่น ผนัง การเลือกใช้ผนังเตาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับการหลอมโลหะ โดยใช้เตาเหนี่ยวนำ คุณสมบัติที่ต้องการใช้ทำผนังเตามีดังนี้

ก. ทนความร้อนได้ดี

ข. ไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ำโลหะและอี๊ตตะกรัน

ค. ทนต่อการสึกหรอที่อาจเกิดจากการบรรจุและการเทน้ำโลหะ

๑. เป็นชนวนไฟฟ้าที่ดี

๑. กระหุ้งและอัดเข้ากันได้สะดวก

การหลอมเชิง (Sintering) ของผิวเตา สำหรับวิธีแห้งที่ใช้กับเตาเบ้านั้น หลังจากที่ผิวเตา เสร็จแล้วก็ส่งกระแทกไฟฟ้าเข้าเดาทำการหลอมละลายเพื่อหลอมเชิงผิวเตา ขั้นแรกใส่ก้อนโลหะที่ใช้เริ่มการทำงานของเตา แล้วจึงปิดสวิทช์และเพิ่มอุณหภูมิผิวเตาขึ้น ในที่สุดโลหะที่ใช้จะเริ่มละลาย รักษาอุณหภูมิไว้สูงกว่าอุณหภูมิหลอมเหลว 100°C แล้วเห็นโลหะออกหลังจากที่ได้รักษาไว้ที่อุณหภูมิที่หลอมเหลวเพียงเวลา 1 ชั่วโมงหรือกว่านั้น การหลอมเชิงก็จะเกิดขึ้นจากการบวนดังกล่าว เพื่อให้ผิวเตาแข็งแรงไปจนถึงระดับขี้ตตะกรัน ควรจะใช้ปริมาณน้ำโลหะสูงกว่าปกติในการทำการหลอมเชิง

2.4. การหลอมโลหะผสมทองแดง (Melting of Copper-Based Alloys)

2.4.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการหลอม (Charge)

มีหลายชนิดที่จะนำมาใช้หลอม ที่สำคัญ ได้แก่

ก. โลหะบริสุทธิ์ (virgin metal) หมายถึงโลหะที่ได้มาจากการถลุงแร่ เช่น ทองแดง, สังกะสี, ดีบุก และตะกั่ว โลหะเหล่านี้ยังไม่ได้ผ่านการหลอม หรือผสมกับโลหะอื่นๆ ส่วนใหญ่จะมีปริมาณของโลหะสูง มีสารมลทินเจือปนบ้างไม่มากนัก ที่เรียกว่า โลหะบริสุทธิ์มีได้หมายถึง จะต้องมีเนื้อโลหะร้อยเปอร์เซ็นต์ เพียงแต่มีสารมลทินเจือปนอยู่น้อยมาก มักจะเรียกว่า โลหะบริสุทธิ์ทางการค้า (Commercial pure)

ข. โลหะที่มาจากการเหล็กอื่น หรือจากร้านค้าเศษโลหะ ซึ่งถ้าเป็นเศษโลหะที่ดีมีคุณภาพจะต้องเป็นเศษโลหะที่รู้ส่วนผสมแน่นอน สามารถจัดเก็บไว้เป็นที่เป็นทางที่แน่นอนไม่ประปันจนไม่รู้ว่าเป็นเศษโลหะประเภทใด อันเป็นภารายกที่จะควบคุมส่วนผสมในขณะทำการหลอม

ค. เศษโลหะที่ได้จากการร่องงาน (foundry scrap) ซึ่งส่วนใหญ่จะได้แก่ พากรูเท รูลัน และพากงานหล่อที่เสียมีต้านนิ (gate, runner, riser, rejects) เช่นเดียวกันจะต้องแยกประเภทได้อย่างดีไม่ควรปล่อยให้ประปัน

ง. โลหะปรับส่วนผสม (hardener) ส่วนใหญ่จะเป็นโลหะที่สั่งซื้อมาจากต่างประเทศเป็นโลหะที่ทราบส่วนผสมที่แน่นอน และมีอุณหภูมิหลอมเหลวต่ำ เช่น ทองแดง-แมงกานีส (27% Mn) ทองแดง-ซิลิกอน (16% Si) และทองแดง-ดีบุก (50% Sn) เป็นต้น

2.4.2 การเตรียมโลหะสำหรับการหลอมหล่อ (preparation of material for the charge)

โดยทั่วไปจะใช้โลหะที่จะนำมานหลอมหล่อเป็นสัดส่วนตั้งนี้

โลหะบริสุทธิ์	ประมาณ 50-60 %
เศษโลหะจากโรงหล่อ	ประมาณ 25-30 %
เศษโลหะจากภายนอก	ประมาณ 20-10 %
โลหะปรับส่วนผสม	ประมาณ 5 %

เศษโลหะจะต้องมีขนาดพอเหมาะสมกับเตาหลอม ถ้ามีขนาดใหญ่เกินไปจะต้องตัดให้เล็กลง และถ้าใช้เศษโลหะที่มีขนาดเล็กมาก เช่น เศษโลหะที่ได้จากโรงกลึง จะต้องนำมาอัดให้เป็นก้อน พอเหมาะสมกับขนาดของเตาหลอม ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียในขณะทำการหลอม

2.4.3 เตาที่ใช้ในการหลอม (furnace)

เตาที่ใช้ในการหลอมโลหะผสมทองแดงมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับปริมาณของโลหะที่จะหลอม ได้แก่ เตาอาร์คไฟฟ้า (electric arc furnace), เตาไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (induction furnace), เตาอน (reverberatory furnace), เตาครูซซิเบิล (crucible furnace)

เตาไฟฟ้าทั้งสองชนิดและเตาอนส่วนใหญ่จะใช้หลอมโลหะทองแดงผสมปริมาณมากๆ ซึ่งในประเทศไทยยังมีใช้อยู่เพียงไม่กี่โรงงานที่ใช้เตาไฟฟ้า ถ้าเป็นการหลอมปริมาณน้อยๆ จะใช้ เตาครูซซิเบิล ซึ่งมีใช้ทั้งน้ำมัน, ถ่านโคკส และแก๊สเป็นเชื้อเพลิง

2.4.4 การสูญเสียโลหะขณะทำการหลอม (melting losses)

การสูญเสียโลหะเป็นแฟคเตอร์หนึ่งที่สำคัญมากในการหลอมโลหะผสมทองแดง เพราะจะทำให้การควบคุมส่วนผสมให้แน่นอนได้ยาก ส่วนใหญ่โลหะจะทำปฏิกิริยา กับออกซิเจนกลายเป็น ออกไซด์และลอยอยู่ที่ผิวของโลหะหลอมเหลวทำให้ต้องหาทางกำจัดโลหะออกไซด์ไม่ให้หลงเข้า แบบหล่อ เรียกออกไซด์นี้ว่า Dross ส่วนใหญ่โลหะผสมทองแดงเกือบทุกชนิดรวมกับออกซิเจนได้ดี จึงเป็นการยากที่จะทำการป้องกัน แม้ว่าจะใช้ฟลักซ์เข้าช่วยก็ตาม การสูญเสียก็ยังคงมีอยู่แม้จะไม่ สูงมากก็ตาม ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณ 1-3%

ในการคิดปริมาณของโลหะที่จะนำมาหลอม จึงต้องคิดเพื่อการสูญเสียไว้ด้วย เพื่อส่วน ผสมของโลหะทองแดงภายหลังการเย็นตัว จะได้ใกล้เคียงกับที่ต้องการ เช่น

ในการหล่อ ต้องการหลอมโลหะผสมทองแดงชนิดหนึ่ง มีปริมาตร 150 cm^3 และ โลหะผสมทองแดงนี้มีส่วนผสม ทองแดง 85% และสังกะสี 15% โดยน้ำหนัก

วัตถุติดที่ใช้ในการหลอมหล่อเป็นโลหะบริสุทธิ์ทั้งหมด

ทองแดงมีความหนาแน่น 7.84 g/cm^3 และสังกะสีมีความหนาแน่น 6.21 g/cm^3

ถ้าต้องการโลหะผสมจำนวน 100 กรัม

$$\text{มีปริมาณทองแดง } 85 \text{ กรัม ซึ่งมีปริมาตร } \frac{85}{7.84} = 10.84 \text{ cm}^3$$

มีปริมาณสังกะสี 15 กรัม ซึ่งจะมีปริมาตร $\frac{15}{6.21} = 2.42 \text{ cm}^3$

หรือมีปริมาตรรวม $10.84 + 2.42 = 13.26 \text{ cm}^3$

ถ้าต้องการปริมาตร 150 cm^3

จะต้องใช้ปริมาณโลหะผสม $= \frac{150}{13.26} \times 100 = 1131.3 \text{ กรัม}$ หรือ 1.13 กิโลกรัม

จะต้องใช้ปริมาณทองแดง $= 1.13 \times 85\% = 0.96 \text{ กิโลกรัม}$

จะต้องใช้ปริมาณสังกะสี $= 1.13 \times 15\% = 0.17 \text{ กิโลกรัม}$

คำนวณหาปริมาณน้ำหนักการสูญเสีย ซึ่งมีอัตราการสูญเสีย 20%

ทองแดง $= 0.96 \times 20\% = 0.192 \text{ กิโลกรัม}$

สังกะสี $= 0.17 \times 20\% = 0.034 \text{ กิโลกรัม}$

ตารางที่ 2.5 การคำนวณหาปริมาณน้ำหนักของโลหะที่จะต้องใช้ (กิโลกรัม)

ความต้องการต่างๆ	ทองแดง	สังกะสี	รวม
ส่วนผสมเฉลี่ย (Average Chemical Composition of alloy)	85%	15%	100%
น้ำหนักของโลหะต่อ 100 กรัม(Weight per 100 g. of charge)	85	15	100
ปริมาณโลหะบริสุทธิ์ที่จะต้องใช้ (Amount in virgin materials)	0.96	0.17	1.13
การสูญเสีย (losses %)	0.192	0.034	0.226
ปริมาณโลหะบริสุทธิ์ที่จะต้องใช้รวมทั้งหมด (Total virgin materials)	1.152	0.204	1.356

ดังนั้นต้องการใช้ปริมาณทองแดง 1.152 kg สังกะสี 0.204 kg และมีน้ำหนักรวมทั้งหมด 1.356 kg

2.4.5 ปัญหาการละลายของแก๊ส (Problem of Gas)

ในการหลอมโลหะผสมทองแดง ไม่ว่าจะใช้เตาหลอมประเภทใด ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่ให้โลหะสัมผัสถูกแก๊ส (expose to gases) ซึ่งแก๊สเหล่านี้อาจเป็นแก๊สที่ติดมากับอากาศ หรือที่เกิดจากการเผาไหม้ เมื่อแก๊สเกิดการเผาไหม้ย่อมเกิดไอ้น้ำ และไอ้น้ำที่อุณหภูมิสูง จะหลอมเหลวของโลหะ ย่อมแตกตัวอะตอมของ H_2 และ O_2 สำหรับออกซิเจนอาจรวมตัวกับโลหะเกิดเป็นโลหะออกไซด์ ทั้งโลหะออกไซด์และอะตอม H_2 สามารถละลายได้ในโลหะหลอมเหลว นอกจาก O_2 และ H_2 แล้ว พ ragazzi carbon (carbon gases) ที่เกิดจากการเผาไหม้ก็มีโอกาสที่จะละลายใน

โลหะได้เหมือนกัน ยิ่งอุณหภูมิของโลหะหลอมเหลวสูงมากขึ้นเท่าใด โอกาสที่แก๊สจะละลายได้ก็ยิ่งมีมากเท่านั้น

ยิ่งโลหะทองแดงมีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเปิดโอกาสให้แก๊สต่างๆ ละลายได้มากโดยเฉพาะออกซิเจนละลายได้ดีในทองแดงบริสุทธิ์ แต่ถ้าเป็นโลหะผสมทองแดง โดยมีดีบุก สังกะสีและตะกั่ว อัตราการละลายของแก๊สออกซิเจนจะลดลง แต่สำหรับแก๊สไนโตรเจนแล้วละลายได้ดีมาก

สำหรับแก๊สไนโตรเจนไม่ละลายในโลหะผสมทองแดง ส่วนพากคาร์บอนแก๊สละลายได้แต่อยู่ในขอบเขต เช่นเดียวกับแก๊สชัลเพอร์วีไดออกไซด์ (SO_2)

ผลที่เกิดจากการละลายของแก๊สต่อคุณภาพของงานหล่อ เราทราบว่าอัตราการละลายของแก๊สในโลหะหลอมเหลวจะมีมากกว่าโลหะที่อยู่ในสภาพแข็งตัว (large solubility) ดังนั้นเมื่อโลหะเริ่มเย็นตัวลง ก็จะพยายามไล่หรือผลักออกต่ำของแก๊สที่แทรกอยู่ออกไป ซึ่งแก๊สอาจจะหนีไปแต่ในบางกรณีอัตราการละลายของแก๊สอาจจะไปรวมตัวกันอยู่ในโลหะที่หลอมเหลวที่อยู่ตรงกลาง ทำให้โลหะที่ยังไม่แข็งตัวมีปริมาณแก๊สสูงขึ้น ในกรณีที่เกิดได้เสมอ คือ อะตอม H_2 และ O_2 เกิดมาร่วมตัวกันใหม่กลายเป็นไอน้ำ และถ้าความดันของไอน้ำมีค่าสูงกว่าความดันเทียนเป็นความสูงของโลหะ (metal head) สูงกว่าความดันบรรยายกาศ มันจะดันออกมาทางรูเท (sprue) หรือทางรูลับ (riser) ซึ่งเรามักจะเรียกอาการนี้ว่า Puring, mushrooming หรือ blowing

แต่ถ้าความดันของไอน้ำที่เกิดมีค่าน้อยใกล้ๆ กับความดันบรรยายกาศ ก็จะเกิดรูพรุนของแก๊ส (Gas hole) ขึ้นในบริเวณรูเทหรือด้านบน (cope side) ของงานหล่อ

ในโลหะผสมทองแดงที่มีดีบุกเป็นส่วนผสม (tin bronze) ซึ่งเป็นโลหะผสมที่มีช่วงการแข็งตัวยาว (long freezing range) จะเกิดมีแก๊สอยู่ระหว่าง dendrite ที่เกิดการแข็งตัวตอนสุดท้าย และจะมีรูพรุนของแก๊สกระจายจัดกระฉ�าอยู่ทั่วไป ถ้าเป็นโลหะผสมที่มีช่วงการแข็งตัวสั้น (short freezing) เช่น โลหะทองแดงผสมอะลูมิเนียมหรือแมงกานีสจะปรากฏว่ามีรูพรุนของแก๊สขนาดใหญ่เกิดอยู่ตามบริเวณที่ชิ้นงานหล่อเกิดแข็งตัวในช่วงสุดท้าย

2.4.6 วิธีการป้องกันแก๊สในโลหะผสมทองแดง (Copper Base Alloys)

เป็นการดีที่สุดในการปฏิบัติคือการป้องกันไม่ให้แก๊สละลายเข้าไปในโลหะหลอมเหลว ดีกว่าที่จะใช้วิธีไล่แก๊สออกในตอนหลัง แต่ในทางปฏิบัตินั้นทำได้ยากในการป้องกัน วิธีที่จะไล่แก๊สออกมีวิธีที่ใช้กันอยู่ 4 วิธี คือ

1. หลอมโลหะผสมเสียครั้งหนึ่งก่อน แล้วหล่อเป็นแท่งไว้ ในตอนที่เราปล่อยให้เย็นแก๊สจำนวนมากจะหนีไป นำโลหะที่ทิ้งໄล่แก๊สออกไปแล้วนำมานหลอมใหม่ แต่ถ้าในการหลอม

ครั้งที่สองการป้องกันทำได้ไม่ต่อพอก็จะไม่เกิดประกายชาน์ เพวะแก๊สจะละลายกลับเข้าไปอีก ทำให้เสียเวลาและแรงงานรวมทั้งเชือเพิงที่ต้องใช้ในการลดความทั้งสองครั้ง

2. ใช้วิธีล้างแก๊สไอโดยเจน (Flush out) ด้วยแก๊สเฉื่อย (Inert gas) เช่น ไนโตรเจน หรืออากาศแห้ง(dry air) โดยวิธีเป่าแก๊สนี้ให้ผ่านโลหะหลอมเหลวซึ่งจะเป็นตัวพาแก๊ส H₂ ขึ้นมาด้วย

3. ใช้สารที่เป็นตัวไล่แก๊สออกชี Jen (deoxidiser) เพื่อแยกออกชี Jen และพวกโลหะออกไซด์ (metal oxide) ออก ซึ่งวิธินี้ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไป ข้อที่ควรระวังก็คือ อย่าให้สารที่เป็นตัวไล่แก๊สเหลืออยู่ในเนื้อโลหะ เพราะจะทำให้คุณสมบัติของงานหล่อเสียไป ดังเช่นการใช้ฟอสฟอรัสถ้าเหลืออยู่ในโลหะมากจะทำให้ความหนึ่งของโลหะผสานลดลง

4. ใช้หลักสูญญากาศ (vacuum treatment) เพื่อดึงเอาแก๊ส H₂ และ O₂ หรือแก๊สอื่นๆ ออกไปแต่ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับทองเหลือง (Brass) บรอนซ์ (Bronze) จะใช้ไม่ค่อยได้ผลดี เพราะนอกจากอุปกรณ์ที่ใช้จะมีราคาแพงแล้ว จะมีการสูญเสียธาตุผสานบางตัวที่ระเหยได้ง่าย เช่น สังกะสี และตะกั่ว ซึ่งจะทำให้ส่วนผสมของโลหะผสานลดลง

2.4.7 ระบบบูเทและรูจั้น (Gate & Riser System)

เนื่องจากโลหะผสานทองแดงและโลหะผสานอะลูมิเนียมมีลักษณะการแข็งตัวที่แตกต่างกัน เป็น 2 ลักษณะ คือ มีลักษณะการแข็งตัวช่วงสั้น (narrow range solidification) และช่วงการแข็งตัวยาว (long range solidification) ในทางปฏิบัติจึงแยกโลหะผสานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มที่มีช่วงการแข็งตัวสั้น ได้แก่

โลหะทองแดงบริสุทธิ์

ทองแดง - โครเมียม

ทองแดง - แคนเดเมียม

ทองแดง - เทลลูเรียม

ทองแดง - เบอร์บิเลียม

โลหะผสาน

แมงกานีส - บรอนซ์

อะลูมิเนียม - บรอนซ์

ซิลิกอน - บรอนซ์

นิกเกิล - บรอนซ์

ทองเหลือง (25-40% Zn)

2. กลุ่มที่มีช่วงการแข็งตัวยาว ได้แก่

บรอนซ์ตีบุก

ทองเหลือง (7-15% Zn)

บรอนซ์ตะกั่ว

2.4.7.1 การออกแบบระบบบูเท

มีหลักการพิจารณา เช่นเดียวกับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ แต่เนื่องจากโลหะผสมท้องเดงเป็นโลหะผสมที่ไม่ต้องการดูดทั้งแก๊สและอากาศ ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของงานหล่อ ดังนั้น การออกแบบรูเทจะต้องพยายามไม่ให้เกิดการดูดแก๊สและอากาศในระบบรูเท ต้องทำรูเทเป็นเทปเปอร์ (Taper Sprue) และต้องพยายามให้เกิดการไหลวน (Turbulence) น้อยที่สุด การตัดทางวิง ให้มีลักษณะการเกิดไหลวน เช่นการเปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยนขนาดของทางวิง จะมีผลต่อคุณภาพของงานหล่อ ในทางปฏิบัติจะใช้ระบบรูเทและทางวิงของน้ำโลหะเป็นระบบไม่มีความดัน (no pressure rised) คือมีอัตราส่วนของฐานรูเท (bottom of tapered sprue) : พื้นที่ทางวิง (runner): พื้นที่ของทางเข้า (gates): เท่ากับประมาณ 1:2:2

2.4.7.2 การใช้ Chokes

คือลักษณะการทำทางวิง ให้คอดบริเวณที่ใกล้กับฐานของรูเท ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้อัตราการไหลของโลหะหลอมเหลวจากรูเทไปยังทางวิง และทางเข้า ถูกกันไว้ เป็นการควบคุมการไหลของโลหะหลอมเหลวในระบบทางวิง ทำให้โลหะในรูเทจะเต็มอยู่ตลอดเวลาเพื่อช่วยให้เศษแสลงที่ติดมากลดอยู่ ไม่อาจลอยเข้าไปในแบบหล่อได้ ทำให้โลหะที่ไหลเข้าแบบสะอาด แต่การติด chokes จะทำให้เกิดการไหลลวนบริเวณ chokes ขึ้นได้ ดังนั้นการจึงต้องทำ chokes ให้ติดกับฐานรูเท เพื่อให้การไหลวนหมดไปเมื่อโลหะไหลไปถึงทางเข้าแบบหล่อในทางปฏิบัติจะทำให้พื้นที่ตรงบริเวณ chokes โตไม่เกิน 3/4 ของพื้นที่รูเท

2.4.7.3 การใช้ Screen และ Strainer

เพื่อความประสงค์ให้งานหล่อ มีคุณภาพสูง ไม่มีเศษสแลกติดฝังอยู่ในเนื้องาน หล่อนิยมใช้ Screen ที่ทำด้วยไนเก็ล โลหะที่มีความร้อน ไม่ก้า หรือใช้วัสดุที่ความร้อนซึ่งจะเรียกว่า Strainer วางไว้ตรงตำแหน่งที่ทางเข้าติดกับทางวิง เพื่อทำหน้าที่กันไม่ให้เศษสแลกหลักติดเข้าไปยังบริเวณช่องแบบทราย ถ้าการออกแบบระบบทางวิงและรูเทกระทำได้ผลดี การใช้ Screen และ Strainer จะไม่มีความจำเป็น เพราะจะทำให้ราคาของงานหล่อเพิ่มขึ้น

2.4.7.4 การออกแบบรูลั้น (Riser)

ไม่ว่าโลหะผสมจะมีการแข็งตัวในลักษณะใด เพื่อให้ชิ้นงานหล่อ มีคุณภาพปราศจากภูพุน อันเกิดมาจากการหลดตัวของโลหะ จำเป็นอย่างยิ่งที่มีต้องให้ชิ้นงานหล่อ มีการแข็งตัวอย่างมีทิศทาง คือจากบริเวณของชิ้นงานไปยังตำแหน่งของไรเซอร์ หรือฟีดเดอร์ ซึ่งในทางปฏิบัติสามารถที่จะกระทำได้โดยการติดไรเซอร์ให้มีขนาดพอเหมาะสมและการใช้ชิลเข้าช่วยในบางตำแหน่งที่ไม่สามารถจะติดไรเซอร์ได้สะดวก

สำหรับโลหะผสมทองแดงในกลุ่มที่หนึ่ง ไม่สู้จะมีข้อบ่งชี้มากประการใด เพราการแข็งตัวของโลหะจะเริ่มจากผิวเข้าสู่ใจกลาง การคำนวนขนาดของไฮเซอร์ จะใช้สูตรจากค่าโมดูลัสของการเย็บตัวของไฮเซอร์ต่อกว่าของงานหล่อประมาณ 1.1 - 1.2 เท่า ซึ่งน้อยกว่าเหล็กกล้า ทั้งนี้เพราอัตราการหล่อตัวต่ำกว่าเล็กน้อย

สำหรับโลหะผสมที่อยู่ในกลุ่มที่สอง ซึ่งการแข็งตัวจะมีลักษณะขั้นเหนียว จะมีข้อบ่งชี้ของยุ่งยากอยู่บ้างสำหรับโลหะจากไฮเซอร์ไปยังจุดที่จะเกิดการหล่อตัว ทั้งนี้เพราโลหะที่แข็งตัวเป็นผลึกจะกระจัดกระจายไปทั่ว จะขาดช่วงการไหลของโลหะที่ยังไม่แข็งตัว ทำให้เกิดปัญหาพูนขนาดเล็กเกิดขึ้นตามตำแหน่งที่อยู่ใกล้กัน งานหล่อในสภาพเช่นนี้จะสูญเสียคุณสมบัติเชิงกล และถ้าเป็นกรณีที่ต้องใช้งานกับความตันสูงจะเกิดรูรั่วได้ เพราภูเด็กๆ (Micro Porosity) ที่กล่าวถึงนี้จะต่อเนื่องกันตามช่องว่างระหว่างเกรน ที่เกิดอยู่เสมอจะได้กับโลหะประเภท Gun Metal ในทางปฏิบัติเพื่อขอจดปัญหานี้ให้ลดน้อยจะต้องใช้ชีลชายนังค์ให้เกิดการแข็งตัว เกิดลักษณะที่เป็นทิศทางอย่างชนิดที่เรียกว่า แรงกว่าประตูแรก (Large thermal gradient and progressive) โดยการใช้ชีลที่เป็นลักษณะ Tapered

กล่าวโดยสรุป ในการทำขนาดของรูรั่นทั้งโลหะผสมทองแดงเส้นผ่าศูนย์กลางของไฮเซอร์ควรจะต่ำกว่าความหนาหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของส่วนที่จะเกิดการหล่อตัวประมาณ 15-20% ความสูงของไฮเซอร์ควรจะอยู่ระหว่าง 1.5-0.5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของไฮเซอร์

2.4.8 หัวข้อปฏิบัติสำหรับงานหล่อโลหะผสมทองแดง

เนื่องจากโลหะผสมทองแดงสำหรับงานหล่อ มีมากมายหลายประเภท โดยเฉพาะส่วนผสมของโลหะผสมที่แตกต่างกันออกไป ทำให้คุณสมบัติต้านหลอมหล่อ มีลักษณะพิเศษแต่ละโลหะผสม ดังนั้นการที่จะกำหนดหลักในการปฏิบัติในลักษณะรวมๆ กันไปจะทำให้มีประสิทธิภาพดีในด้านปฏิบัติ แต่จะกล่าวโดยละเอียดในที่นี้เป็นการยาก ทางที่ดีควรต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือคู่มือการปฏิบัติเป็นการเฉพาะแต่ละกรณีจะเป็นการดีที่สุด แต่เพื่อให้เป็นทางในการปฏิบัติงานด้านหล่อหลอมโลหะผสมทองแดง จึงนำหัวข้อที่ควรปฏิบัติสำหรับงานหล่อที่สำคัญมากล่าวไว้พอสังเขปดังนี้

โลหะผสมทองแดง-สังกะสี (Copper-Zinc Alloys) ทั่วไปถ้าผสมสังกะสีน้อยกว่า 20% จะเรียกว่า Gliding metal หมายถึงโลหะที่มีสีทองใช้ทำเครื่องขับปืน และเมื่อผสมสังกะสีเกินกว่า 20% จะจัดกลุ่มเรียกว่า ทองเหลือง (Brasses) ซึ่งจะจำแนกออกไปได้อีกหลายชนิดตามลักษณะของส่วนผสมและสีที่เปลี่ยนไปดังนี้ Red brass,yellow brass silicon brass เป็นต้น เมื่อเพิ่มปริมาณของสังกะสีขึ้นไป สังกะสีจะมีผลทำให้ความแข็งแรง (Strength) และความแข็ง

(Hardness) เพิ่มขึ้นแต่ความเนื้อยา (%Elongation) จะลดลงตามปริมาณของสังกะสีที่เพิ่มขึ้น ทางด้านโครงสร้างจุลภาค เช่นเดียวกันจะมีการเปลี่ยนแปลง สังกะสีสามารถถลایได้มากที่สุดใน ทองแดงและให้เฟสแอลฟ่า (α) ที่ปริมาณสังกะสี 33.7% เมื่อปริมาณสังกะสีเพิ่มขึ้นจะปรากฏ เฟสเบต้า (β) เป็นเฟสที่สอง และเมื่อปริมาณสังกะสีผิดสมในทองแดงสูงถึง 46% โครงสร้างจุลภาค ของโลหะผสม จะปรากฏเฟส β ชนิดเดียว ซึ่งที่จะปรากฏเฟส β เพียงเฟสด้วย จะอยู่ระหว่าง 46-51% ถ้าเพิ่มสังกะสีขึ้นเป็น 51% จะเกิดเฟสแกรมมา (γ) ซึ่งเป็นเฟสเดียวที่มีความแข็งสูง เปราะ แตกง่าย ซึ่งจะไม่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรม ถ้าโลหะผสมมีปริมาณสังกะสีสูงเกินกว่า 50% จะมี ใช้บังในงานบัดกรี (Brazing) โลหะผสมทองแดง-สังกะสีอาจจะถูกจำแนกประเภทตามลักษณะ โครงสร้างจุลภาค ได้ตามปริมาณสังกะสี เช่น ทองเหลือง α ผสมสังกะสีต่ำกว่า 34% ทองเหลือง α - β ผสมสังกะสีระหว่าง 34-36% และทองเหลือง γ ผสมสังกะสี 46-51%

2.4.8.1 เทคนิคการหลอมหล่อ

การหลอมโลหะผสมทองแดง-สังกะสี นิยมใช้เตาหลอมประภาก Crucible ซึ่งใช้ เครื่อเพลิงทั้งน้ำมันและแก๊ส ถ้าเป็นการหลอมจำนวนมากจะใช้เตาไฟฟ้ากระแสเหนือyan อุณหภูมิ หลอมเหลวของโลหะผสมจะอยู่สูงกว่าจุดถลایเป็นไอของสังกะสี (913°C) ดังนั้นความดันไอของ สังกะสีจะช่วยป้องกันการถลایของแก๊สไฮโดรเจนได้ดี การควบคุมบรรยายกาศของเตาหลอม จึงมี ความสำคัญอย่างมาก แต่ถ้าเป็นเตาที่ใช้น้ำมันหรือแก๊สจะควบคุมการเผาไหม้ให้เป็นกลางหรือ ดิบซึ่งเล็กน้อย แต่ไม่ควรควบคุมให้การเผาไหม้เป็นบรรยายกาศออกซิไดซิ่ง คือมีออกซิเจนมากเกิน ไปจะทำให้มีการสูญเสียสังกะสีมาก ควรใช้ฟลักซ์ไสคูลัมผิวน้ำของโลหะผสมหลอมเหลวไว้ ฟลักซ์ที่ใช้จะเป็นพอกบอเรกซ์ผสมกับฟลูออิร์ท ฟลักซ์จะทำหน้าที่เป็นทั้งตัวป้องกันไม่ให้สังกะสี หนีออกและรวมตัวกันออกซิเจนเป็นออกไซด์

การหลอมจะต้องทำให้เร็ว และไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไป เพราะถ้าการหลอมใช้ เวลานานจะทำให้มีการสูญเสียสังกะสีมาก เมื่ออุณหภูมิถึงจุดที่ต้องการแล้วจะเติมสังกะสีลงไปอีก ประมาณ 1% เพื่อชดเชยจากการสูญเสีย จากนั้นไลก้าออกซิเจนจากการหลอมเหลวด้วยทอง แดง-ฟอตฟอร์สหรือ ทองแดงฟอตฟอร์ดีประมาณ 0.2% จะทำให้โลหะหลอมเหลวมีคุณสมบัติด้าน การหล่อตื้นขึ้น หมายความว่างานที่บางมากๆ และซ้ายให้อินคลัสชันลอยตัวเป็นตระกรันได้ง่ายขึ้น

2.4.8.2 การทำแบบทราย (Molding practice)

โลหะผสมทองแดง-สังกะสี จะหดตัวในสภาพของแข็ง (Solid contraction) ประมาณ 1.3% การทำแบบหล่อ (pattern) จะต้องเนื้อการหดตัวด้วย และการหดตัวใน สภาพหลอมเหลว (Liquid shrinkage) อยู่ระหว่าง 6-7% โดยปริมาตร

งานหล่อโลหะผสมทองแดง-สังกะสี สามารถใช้ทรายแบบได้ทั้งประเภทเขียว(green) และประเภทแห้ง (dry sand) แต่นิยมใช้ทรายแบบประเภทแห้งเฉพาะงานหล่อขนาดใหญ่ คุณสมบัติของทรายแบบ จากหนังสือ Copper-base alloys foundry practice ของ A.F.S. กำหนดคุณสมบัติไว้เป็นพอกเป็นแนวทาง ดังนี้

ความละเมียดของเม็ดทราย A.F.S No	75-180
ปริมาณดินเหนียว (Clay content)%	5-20
ความโปร่งอากาศ (Permeability)	10-60
ความต้านทานแรงอัด(Green compressive strength)psi 7-18(0.5-1.3 kg/cm ²)	
ปริมาณความชื้น (Moisture content) %	3-7

การออกแบบทางวิง (Gates & Runner) โลหะผสมทองแดง-สังกะสีจะมีปัญหาเรื่องการเป็นไอหนีไปของสังกะสีในขณะโลหะหลอมเหลวไหลเข้าโพลงแบบ ดังนั้นจะต้องเตรียมให้เต็มโพลงแบบในเวลาสั้น ทางวิงจึงควรออกแบบให้มีขนาดโต และจะต้องทำให้การไหลของน้ำโลหะไม่เกิดการไหลลวนรุนแรง (Excessive turbulence) ระบบการระบายแก๊สริเวณปลายสุดของโพลงแบบมีความสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดการดันกลับ (back pressure) เพื่อให้โลหะหลอมเหลวไหลเข้าโพลงแบบได้ดี นอกจากนี้จะต้องเพิ่มส่วนปลายของทางวิง (Extrusion) เพื่อให้เศษทรายและพลาโกอกไซด์ไปรวมตัวกันบริเวณปลายสุดของทางวิง งานหล่อจึงจะปลอดจากอินคลัสชัน และมีคุณภาพผิวเรียบ การใช้สีทรายแบบ (coating) จะช่วยเพิ่มคุณภาพของผิวงานหล่อ โดยไม่ต้องใช้ทรายผิวแบบ (Facing sand) เข้าช่วย