


บทที่ 3

วิธีการทำการทดลอง


3.1 ขั้นตอนการดำเนินการทดลอง

การดำเนินการทดลองในโครงการนี้ขั้นแรกจะต้องศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อ
กำหนดวัตถุประสงค์จำกัดขอบเขตการศึกษาให้ถูกต้อง จากนั้นต้องศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลองเพื่อจะทำการทดลองได้อย่างถูกต้องรวมทั้งปรับปรุงเครื่องมือให้ใช้งานได้ เลือกชิ้นงาน
ทดสอบให้พร้อม ประกอบชุดเครื่องมือทดลอง วางแผนการทดลองว่าจะทำงานใดก่อน งานใดต้อง
ทำทีหลังเพื่อให้การทดลองไม่ผิดพลาด ดังแผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

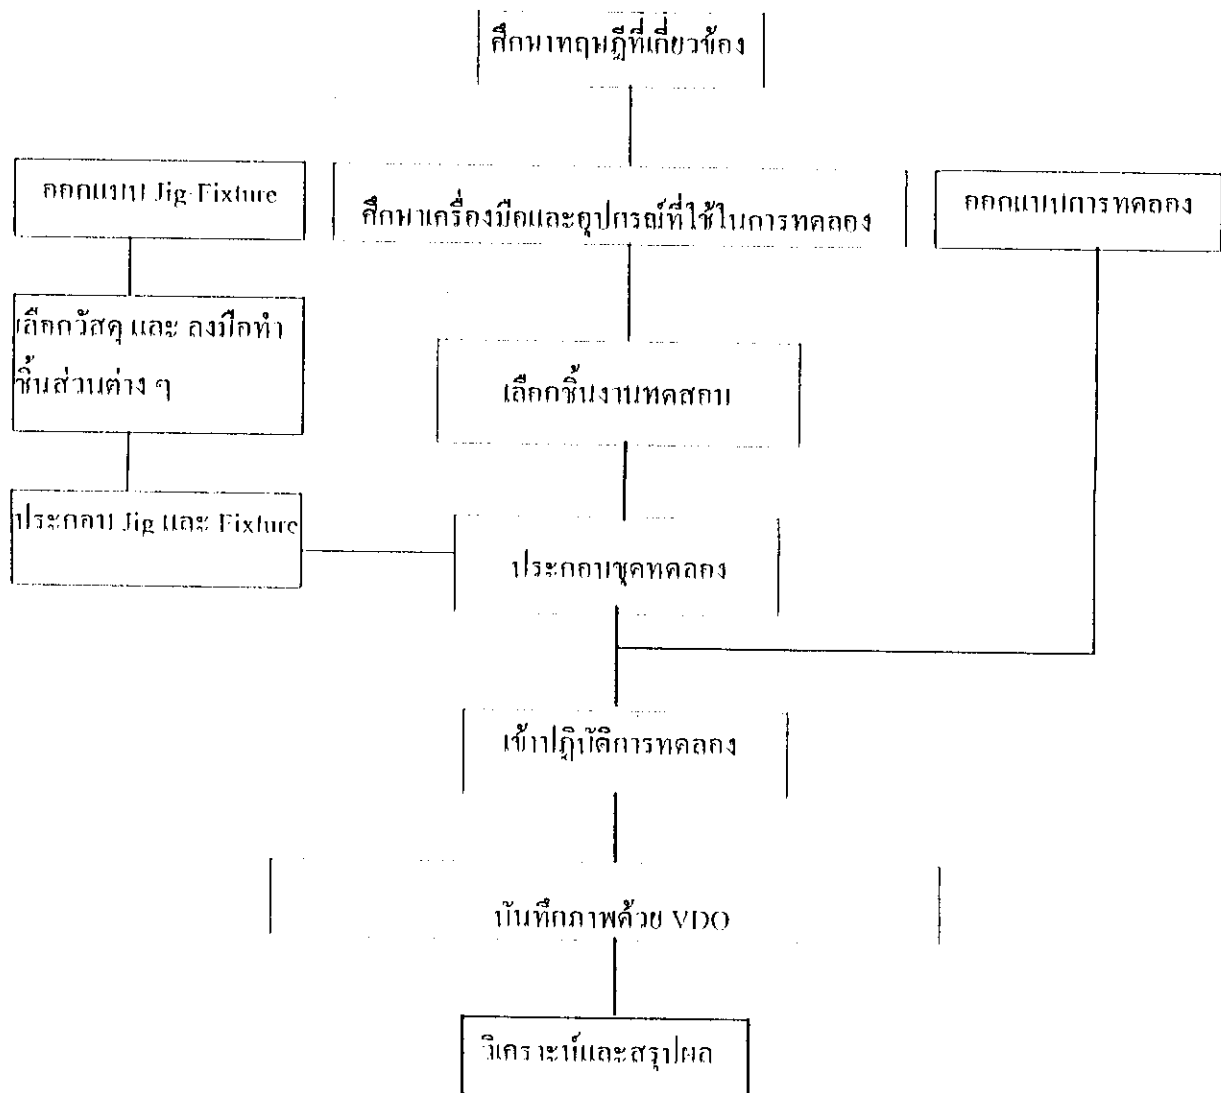

3.1 แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการทดลอง

จากแผนภาพการค้ำเนินการทดลองแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงขั้นตอนการค้ำเนินงาน วิธีการปฏิบัติอย่างละเอียดจะแสดงในหัวข้อหลังๆต่อไป เพื่อความสะดวกต่อการอธิบายและง่ายต่อการทำความเข้าใจถึงวิธีการค้ำเนินการทดลอง

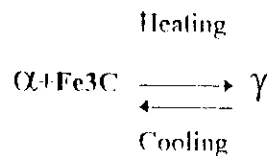


3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

เครื่องมือที่ใช้คือ Heating Stage , Thermomiter(Thermocouple), Pump , Microscope, กระจกแก้ว, Video, Television

สำหรับวิธีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามีดังนี้


3.2.1 วิธีการใช้เครื่อง heating stage

การศึกษารูปร่าง Heating Stage นั้นเริ่มจากแปลคู่มือการใช้เครื่อง Heating Stage ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษมาให้เป็นภาษาไทยก่อน จากนั้นจึงเริ่มศึกษารูปร่างส่วนต่าง ๆ และวิธีการใช้โดยดูจากเครื่องจริง เทียบกับภาพประกอบและคำอธิบายที่ได้แปลมาแล้ว สำหรับรูปร่างเครื่อง Heating Stage แสดงดังนี้

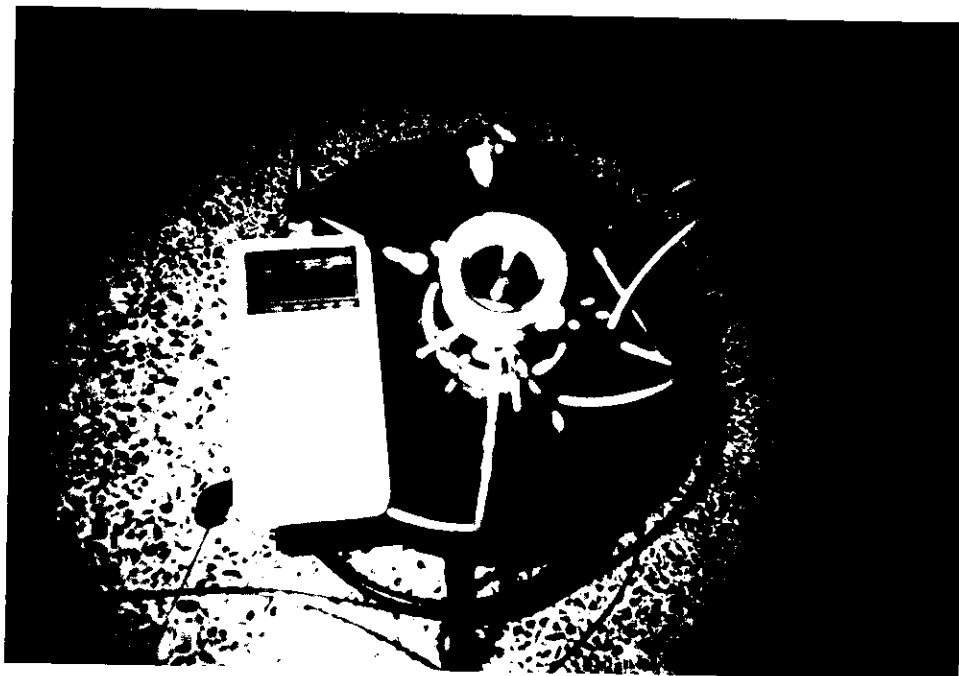

รูป 3.2 แสดงเครื่อง Heating Stage

Construction of the heating stage

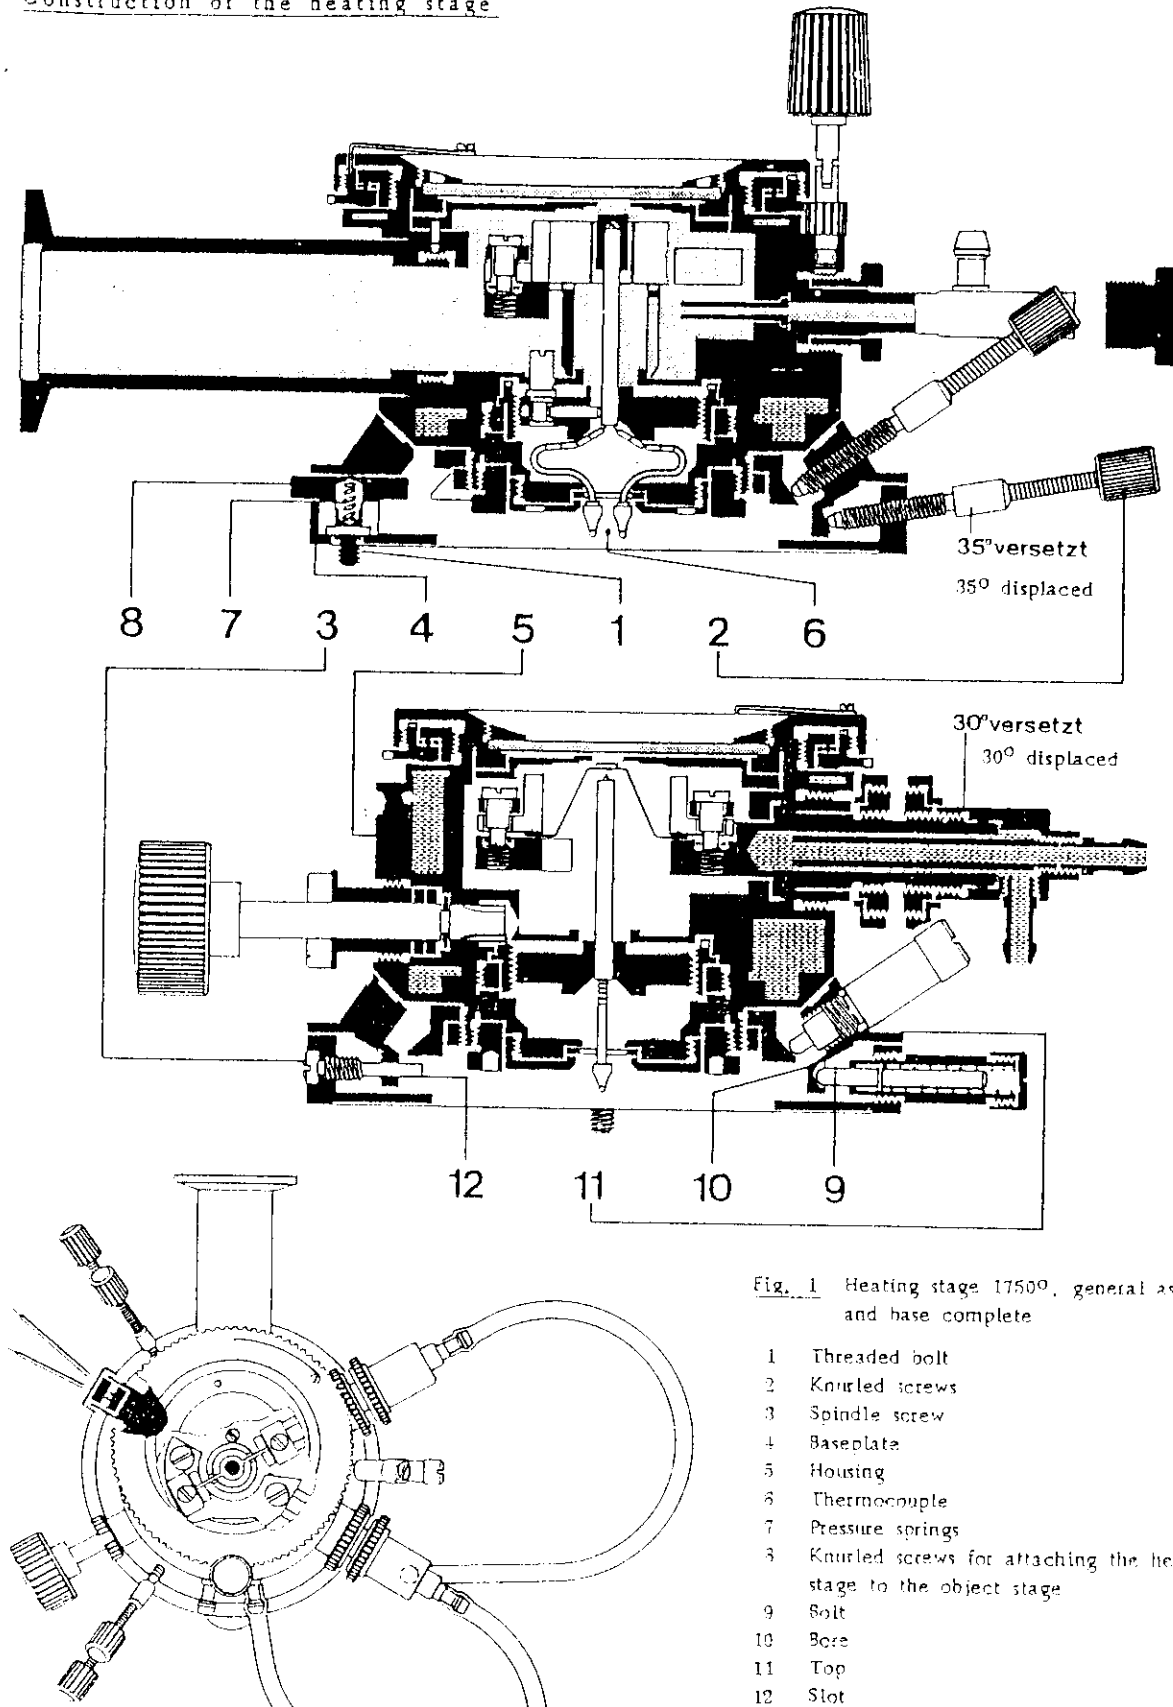

ภาพ 3.3 แสดงโครงสร้างของ heating stage

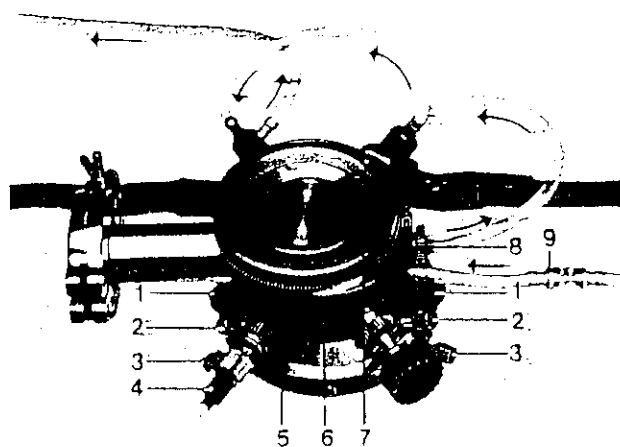


Fig. 2 Heating Stage 1750

- 1 Knurled screw for attaching the heating stage
- 2 Adjustment screws
- 3 Adjustment screws
- 4 Connecting cable for the thermocouple
- 5 Base of the chamber
- 6 Heating stage chamber
- 7 Cover
- 8 Dummy flange (gas inlet)
- 9 Wheel for controlling the water flow

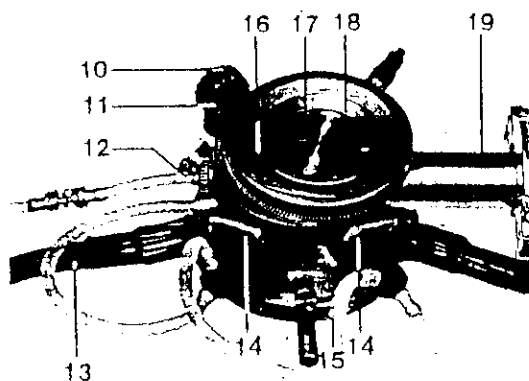


Fig. 3 Heating Stage 1750

- 10 Knurled knob for the vertical adjustment thermocouple
 - 11 Knurled knob for the rotating cover
 - 12 Water inlet nozzle
 - 13 Heating current connecting cable
 - 14 Connecting terminal for the heating current
 - 15 Spring bolt
 - 16 Spring bracket
 - 17 Quartz glass disc
 - 18 Threaded ring
 - 19 Suction nozzle for vacuum
- The arrows indicate the direction of flow cooling from inlet to outlet.

Electrical data :

Mains : 110 120v
 220 240v
 500vA 50/60 Hz
 Max. 3.5v/150 amp.

Fuses : D fuse insert
 E 16 t/3/500
 DIN 19 360

ภาพ 3.4 แสดงชื่อชิ้นส่วนของ Heating Stage ประกอบการอธิบาย

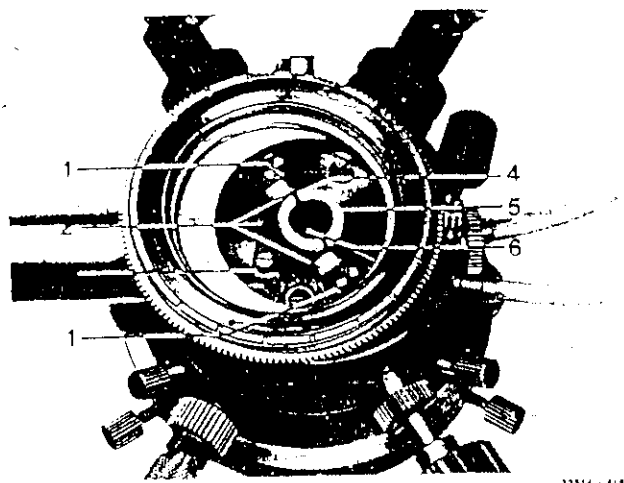


Fig. 4 Inserting a heater band

- 1 Screw for clamping jaws
- 2 Clamping jaws
- 3 Fixing screw for thermocouple
- 4 Heater band
- 5 Ceramic tube
- 6 Thermocouple

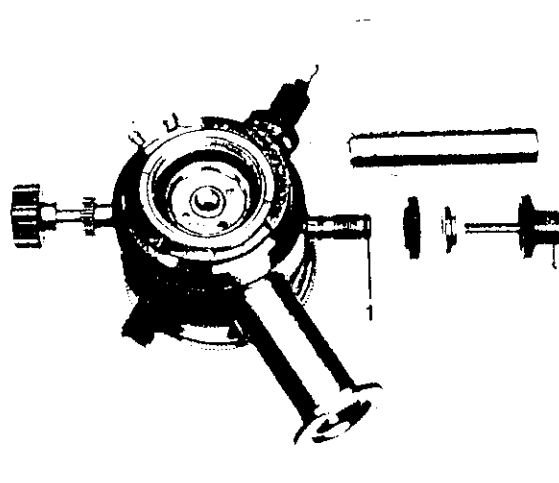


Fig. 5 Exchanging the sealing ring in the connect chamber

ภาพ 3.5 แสดงชื่อชิ้นส่วนของ Heating Stage ประกอบการอธิบาย

1. การเตรียม Heating Stage สำหรับใช้งาน

1.1 การเปลี่ยนตัวทำความร้อน (Exchanging the heater bands)

ถ้าเครื่องถูกติดตั้งด้วยตัวทำความร้อนที่เป็นแทนทาลัม (4.4)* อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไร ถ้าเป็นตัวทำความร้อนที่เป็นทั้งสแตน สามารถเปลี่ยนเป็นแทนทาลัมได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ถอด (4.1)
2. ยกตัวทำความร้อนออก (4.4)
3. ใส่ตัวทำความร้อนเข้าไปในสลิตของ Clamping Jaws (4.2) ยึด (tighten) clamping jaws (4.1) ตัวทำความร้อนต้องไม่ flush กับขอบของ Clamping jaws ถ้าตัวทำความร้อนเคยถูกใช้งานมาแล้วดังภาพ 24 และ 25 slotted ของ ceramic tube ต้องไม่เคลื่อน

ในขณะที่ตัวทำความร้อนจะถูกกดให้อยู่ได้ Clamping jaws (4.2) และถูกยึดให้แน่นด้วย clamping screws (4.1)(ดูภาพ27)

4. ใส่แผ่นป้องกันรังสี(7.4)(radiation protection plate) และเปิด Heating Stage chamber ด้วยฝา(7.5) อายุการใช้งานของตัวทำความร้อนจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ โดยประมาณแล้วประมาณ 2-4 ของการใช้งาน

1.2 น้ำหล่อเย็นสำหรับ Heating Stage Chamber (Water supply for cooling the heating stage chamber)

ต่อท่อน้ำสีแดง(ตรวจสอบว่าควบคุมการไหลของน้ำให้พร้อม) เข้ากับท่อหลัก ขั้นตอนการต่อท่อน้ำดูได้ในภาพที่ 2 (ตามทิศทางของลูกศร) น้ำเข้าสู่หัวฉีดใช้สัญญาณเป็นจุดสีเขียว ท่อน้ำออกจะลงแทงน้ำใหญ่(into The silk)

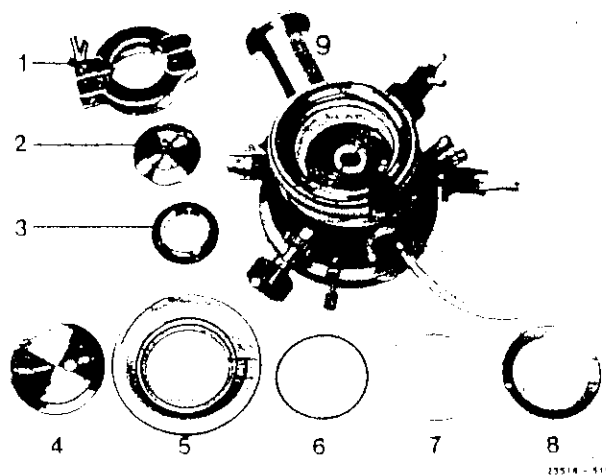


Fig. 7 Components of the Heating Stage 1750

- 1 Clamping ring
- 2 Flange with tube nozzle
- 3 Sealing ring
- 4 Radiation protection plate
- 5 Cover
- 6 Sealing ring
- 7 Quartz glass disc
- 8 Threaded ring
- 9 Suction nozzle

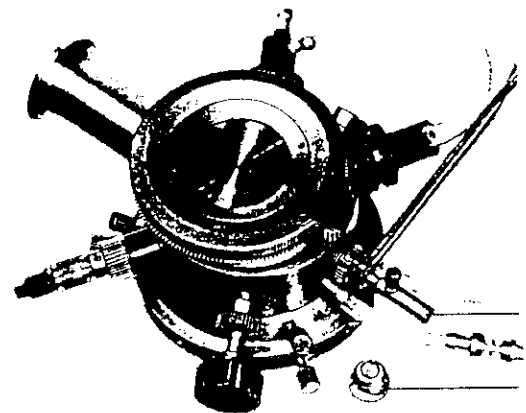


Fig. 3 Attaching the inlet nozzle

- 1 Inlet nozzle for inert gas
- 2 Dummy flange

ภาพ3.6 แสดงชื่อชิ้นส่วนของ Heating Stage ประกอบการอธิบาย

การใช้งานในระบบสุญญากาศ (For work in vacuum)

ต่อ Suction nozzle เข้ากับเครื่องทำสุญญากาศ

การใช้งานโดยใช้ก๊าซเฉื่อยในบรรยากาศ (For work in inert gas atmosphere)

- ถอด dummy flank(8.1) และใส่ inlet nozzle (8.2) สำหรับก๊าซเฉื่อยเข้าห้องเผาไหม้

- ปิด flank ด้วย tube nozzle (7.2) เพื่อเป็นทางให้ก๊าซเฉื่อยออก

- ต่อ Sealing ring (7.3) เข้ากับ suction nozzle (7.9) ด้วย clamping ring (7.1)

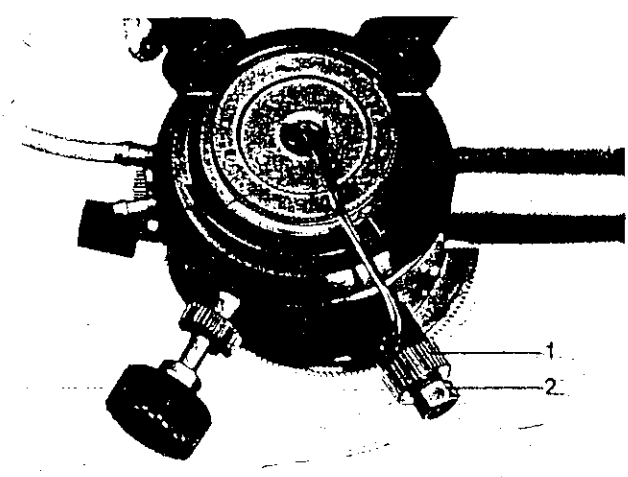


Fig. 9

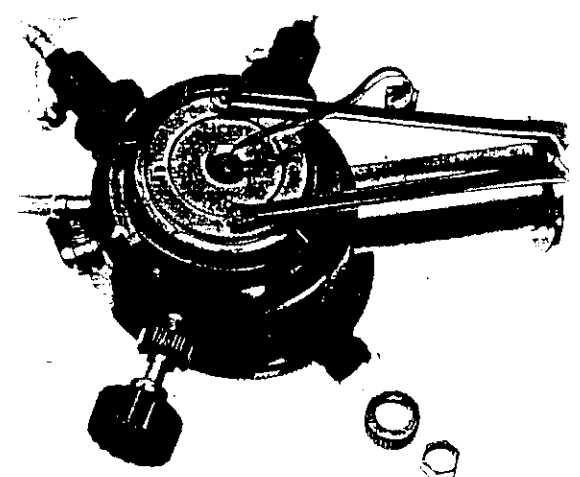


Fig. 10

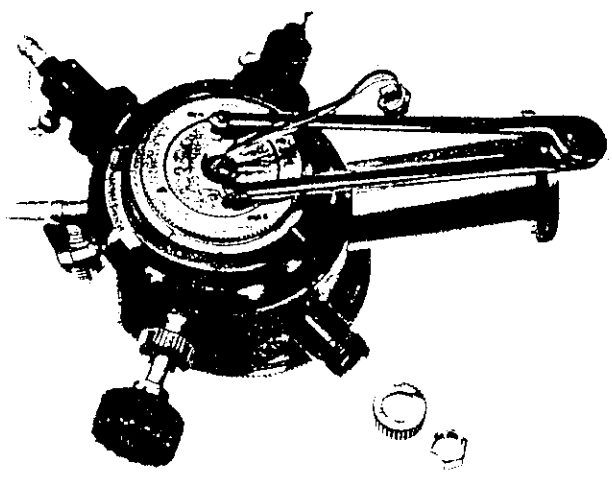


Fig. 11

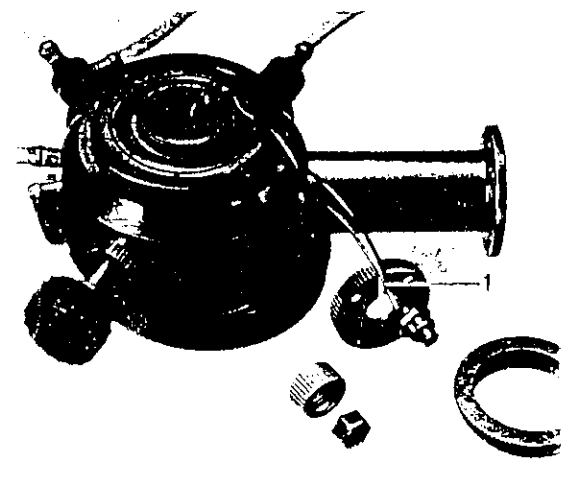


Fig. 12

ภาพ 3.7 แสดงส่วนประกอบด้านต่างๆของเครื่อง heating stage

การต่อระบบไฟฟ้า (Electrical connection)

กระแสไฟฟ้าจาก Supply Cable (3.14) ที่ทำให้เกิดความร้อนต้องต่อมาจากหม้อแปลงไฟฟ้า [Transformer (Fig 14)] และต่อเข้ากับ Terminal Clamps (3.4) ของ Heating Stage

คำเตือน : 1) Rotary Knob (14.4) ของหม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็นศูนย์ก่อนเสมอ (Set zero First)

การเปลี่ยนเทอร์โมคอปเปิล (Exchanging a thermocouple)

- ปลดสายนำความร้อน Heating Current Cable และสายน้ำออก
- ไขน็อตของ Connecting Cable (2.4) ของ Thermocouple ออก
- ไขน็อตของ Spring Bolt (3.15) ออกและหยิบบน Heating Stage Chamber (2.6) ออกจากฐาน
- คลายน็อต Fixing Screw (4.3) ที่ Thermocouple และ หมุน Chamber ไปเป็นมุม 180 องศา
- ไขน็อตของ Hexagon nut (9.2) และน็อตของ Knurled Screw (9.1) ออก
- คลายน็อต Cover ring (Fig. 10)
- ไขน็อตของ Knurled ring (Fig. 11) ออก หยิบบน Thermocouple ออกด้วย cover ring และ หยิบบน Thermocouple ที่ใช้แล้วออก

- เปลี่ยน Thermocouple ใหม่เข้าแทนที่

ขนาดและรูปร่างของชิ้นงานทดลองหรือที่จับยึดชิ้นงานแสดงในภาพ 19-21 [The inner bore must have sufficient play for Al_2O_3 tube] ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวของเทอร์โมคอปเปิล (Welding bend) สัมผัสกับชิ้นงานทดลองเพื่อให้เกิดการสัมผัสที่ดีและมั่นใจได้ ผิวของ inner, Conical bore section ต้องเรียบ และ free from scale ระยะระหว่าง tip และ cone ของ inner bore และผิวหน้าของ polished หรือ ของ crucible ต้องมีขนาดไม่เกิน 0.8 mm.

2. การเตรียมแท่นความร้อนก่อนใช้งาน (Preparing the heating stage for operation)

วาง Heating stage บนแท่นกลิ้งจุลทัศน์ เพื่อความปลอดภัยของ heating stage บิดด้วยไขควง (2.1) ทั้ง 2 ตัวไม่แน่น เปลี่ยนมาใช้น็อตขนาด M 3.5 thread bolt กับ แหวนร้อย M4 ถูกติดตั้งไว้ในเครื่อง น็อต M 3.5 ที่ใช้สำหรับแท่นจุลทัศน์เป็นอุปกรณ์สำรองเมื่อสิ้นสุดการเปลี่ยนข้อต่อ M 3.5 knurled screws (1.2) ที่อยู่ด้านล่างทั้ง 2 ชั้น ต้องหมุนเข้าออกได้ในขั้นนี้ spindle screws (1.3) ออกจาก base plate (1.4) ด้วย screwdriver กดแผ่นที่อยู่ด้านล่างเบา ๆ และ หยิบมันออกมาจากปลอกหุ้ม (1.5)

คำเตือน อย่าวางปลอกหุ้ม ไวนบน Thermocouple (1.6)

New instruments are equipped with a digital thermometer (see separate instructions).

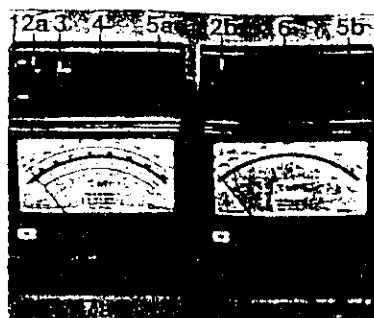


Fig. 13

- 1 Range 1600°
- 2a + b - terminal
- 3 900° range
- 4 Temperature indicator 1600°
- 5a + b Resistance setting (set at 1 Ω)
- 6 Temperature indicator 1750°
- 7a + b Zeroing knob



Fig. 14

- 1 Terminals for the heating current cable
- 2 Mains control lamp
- 3 Ammeter
- 4 Heating current setting knob

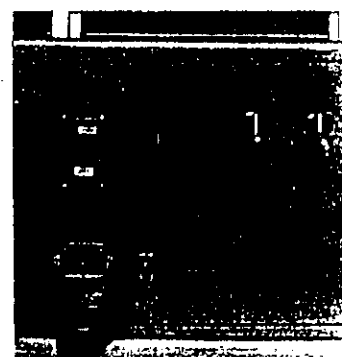


Fig. 15

- 1 Voltage selector
- 2 Fuses
- 3 Earth screw
- 4 Socket for the mains cable
- 5 Mains cable

ภาพ 3.8 แสดงชื่อส่วนประกอบต่างๆ ของ Transformer แต่ละชนิด

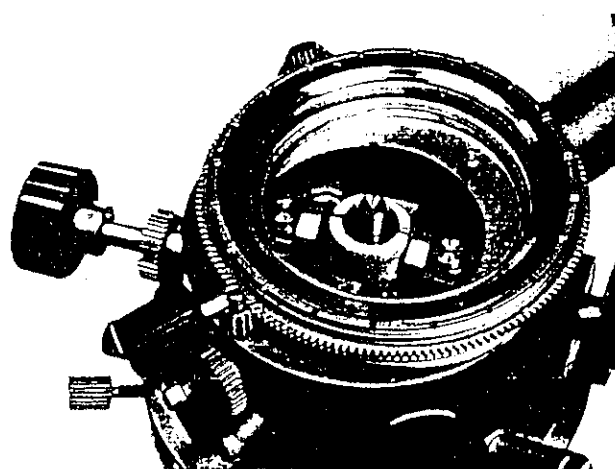


Fig. 16 Inserting a sample

- 1 Heating stage chamber
- 2 Base of chamber
- 3 Spring bolt

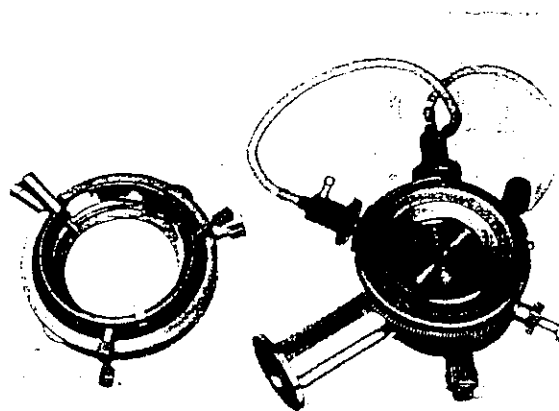


Fig. 17 Heating stage chamber removed from the base

ภาพ 3.9 แสดงส่วนประกอบด้านบนของ heating stage

ในขั้นนี้ยก Knurled knobs (1.8), กด springs (1.7) และ bolts (1.1) ออกจาก baseplate (1.4) และประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยเปลี่ยน threaded bolts M3.5 ตามขั้นตอนที่กล่าวมาแล้ว

เมื่อทำให้ Housing และ base plate ติดกันดีแล้ว ตรวจสอบให้ชัดเจนว่า bolt (1.9) ของ spring casing อยู่ใน bore (1.10) ของ top part (1.11) แทนความร้อน (heating stage) สามารถบีบให้อยู่ตรงกลางได้ด้วย knurled screwed (1.2) ทั้ง 2 ตัว spindle screw (1.3) ต้องวางไว้ใน slot (1.12) ของส่วนบนได้

ใส่ชิ้นงานตัวอย่าง ปล่อยหรือขัน Spring ที่แทนรองรับคอกและชั้นฝารองความร้อนออกด้วย quartz windows (3.17) เอนแผ่นป้องกันการแผ่รังสีออก ผลักชิ้นงานที่เตรียมไว้ให้อยู่เหนือหลอดเก็บประจุของ thermocouple (4.6) ลักษณะคล้ายปลอกสวมนิ้ว ดังรูปที่ 16 ปรับชิ้นตัวอย่างให้อยู่ในแนวอนด้วยแนวที่มองด้วยสายตาด้วยตัวหมุนปรับ กำหนดพื้นที่ที่ต้องการด้วย Screw

ต่อหม้อแปลงเข้ากับท่อหลัก ต้องแน่ใจว่าตั้งค่า Voltage ถูกต้อง (15.1)

เปิด Water supply

อัตราการไหลที่ต้องการสามารถปรับได้ด้วยตัวล้อหมุนน้ำ (Water wheel) ลงในท่อน้ำเข้า (รูป 6)

เมื่อใช้แก๊สเฉื่อย ปล่อยแก๊ซ Argon เพื่อทำความสะอาดห้องเผาความร้อน ก่อนจะให้ความร้อนขึ้นงาน

แก๊สจำนวนเพียงเล็กน้อย ก็เพียงพอสำหรับกระบวนการความร้อนต่อไป วิธีที่ดีในการตรวจสอบอัตราการไหลของแก๊สที่ผ่านขวดบรรจุ 1:10 glycerin water (น้ำฟองอากาศ) แก๊สที่ไหล 3-6 ฟองต่อวินาที ก็เพียงพอ

ปริมาณการไหลของ Argon จะเพิ่มถ้าอัตราการเย็นตัวเร็วขึ้น

หลังจากที่งัดเผาได้ถูกทำความสะอาดโดยผ่านแก๊สเฉื่อย หรือ ทำให้เป็นสุญญากาศ 2.5×10^{-2} Pa (2×10^{-4} torr) โดยให้ถึงกระแสความร้อนที่ตั้งไว้โดยปรับตัวหมุนบนหม้อแปลง ถัดจาก Quartz ถูกเจือปนและไม่โปร่งใส (ทึบ) ระหว่างการตรวจสอบ, แผ่นฐานความร้อน (2.7) ต้องหมุนเปิดด้วย screw ทางด้านซ้ายจนกระทั่งวัตถุสามารถมองเห็นชัด

3 แก้วหลอมพิเศษและ 11 ปลอกตัวทำความร้อน แต่ละอันด้วย Tantalum หรือ Tungsten cup เหมาะสำหรับการทดลองหลอม

a. X15 CrNiSi 25 20 แก้วหลอม (Fig 20) เหมาะกับอุณหภูมิ 20-1300 °C

ถ้าเตาที่อุณหภูมิสูง แก้วหลอมนี้อาจถูกหลอมได้

b. แก้วหลอม Molybdenum (Fig 21) นิยมใช้กับร่องตัว V อุณหภูมิที่ใช้ 20-1500 °C

c. แก้วหลอม Graphite นิยมใช้สำหรับอุณหภูมิ 1500-1700 °C

d. ปอกทำความร้อน Trapezoidal (Fig 24) (Tantalum or Tungsten) ใช้สำหรับอุณหภูมิ 20-1750 °C

3. การวัดอุณหภูมิ (Temperatur measurement)

ความแม่นยำของเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ galvanometric นั้นสูง โดยอาศัยอุณหภูมิระหว่างชิ้นงานกับ Pt-PtRH thermocouple (สายหุ้มฉนวนสีแดงและขาว) ต้องใช้เพื่อให้ระดับอุณหภูมิถึง 1550 °C และ Pt-RH 18 thermocouple (ลวดสีแดงและดำ) สำหรับอุณหภูมิสูงถึง 1750 °C การปรับตัวอย่างสำหรับการวัดอุณหภูมิ

แก้วตัวอย่างสำหรับการวัดอุณหภูมิ

แก้วหลอม (Fig 20-21) และตัวอย่างที่เตรียมสอดคล้อง (Fig 15) จะถูกใช้

สสารที่ทดลองเช่น ทอง, เงิน, ทองแดง หรือ นิกเกิล, ที่มีจุดหลอมเหลวหรืออุณหภูมิ

Sintering ใกล้กับอุณหภูมิทำงาน จะถูกคัดเลือก

สารทดสอบจำนวนเล็กน้อย จะถูกใส่ลงแก้วหลอมและให้ความร้อนจนกระทั่งมันหลอม ถ้าอุณหภูมิที่แสดงต่ำกว่าอุณหภูมิหลอมเหลวที่รู้จัก แก้วหลอมต้องเลื่อน โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาโดยใช้ Screw (3.10) เพื่อให้ตำแหน่งของแผ่น thermocouple ถูกต้อง ถ้าอุณหภูมิอยู่สูงกว่าจุดหลอมเหลวของสารทดสอบ หัว knurled จะหมุนทวนเข็มนาฬิกา

ความแม่นยำสูงสุดที่สามารถทำได้ สำหรับค่าอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20 และ 1300 °C ด้วยแก้วหลอมเหล็ก

แก้วหลอม Molybdenum จะถูกใช้สำหรับอุณหภูมิจาก 1300 °C ถึง 1500 °C

แก้วหลอม Graphite จะถูกใช้สำหรับอุณหภูมิ 1500-1700 °C เพราะมันจะถูกจับระหว่างปอกทำความร้อน (Fig 26) ตัวปรับอธิบายได้ยาก

เมื่อปอกทำความร้อน Trapezoidal ถูกใช้คล้ายตัวจับ (เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 1500 °C) การดูแลต้องทำที่รอยเชื่อมของแผ่น thermocouple ที่อยู่ในจุดยึดด้วยปอกทำความร้อน อย่างไรก็ตาม การเกิดอุณหภูมิสูงขึ้น สามารถปรากฏในสภาพนี้ (ถ้าอากาศเคลื่อนระหว่าง thermocouple กับปอกทำความร้อน, การเปลี่ยนรูปทางความร้อน

คำเตือน รอยเชื่อมของ Thermocouple อาจละลายโดยปอกทำความร้อน เมื่ออุณหภูมิกอยู่ที่ 1700 °C

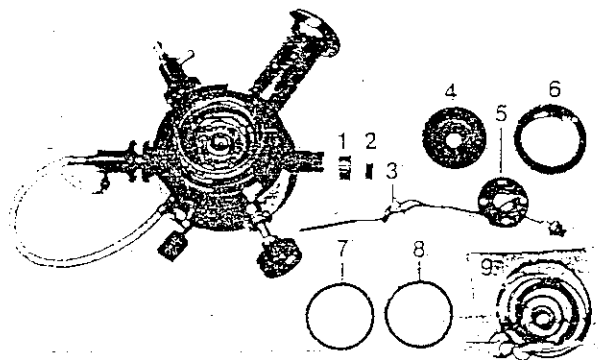


Fig. 18

- 1 Nut
- 2 Hexagon screw
- 3 Thermocouple
- 4 Guide flange
- 5 Cover ring
- 6 Knurled ring
- 7 Cover ring
- 8 Sealing ring
- 9 Replacement sealing rings

23523 - 215

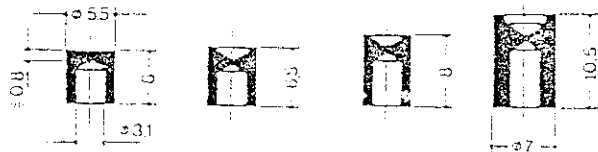


Abb. 19 Abb. 20 Abb. 21 Abb. 22

- Fig. 19 Prepared sample
- Fig. 20 X 15 CrNiSi 25 20 crucible
- Fig. 21 Molybdenum crucible
- Fig. 22 Graphite crucible
- Fig. 23 Ring-shaped heater band
- Fig. 24 Trapezoidal heater band
- Fig. 25 Trapezoidal heater band

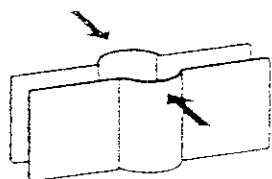


Abb. 23

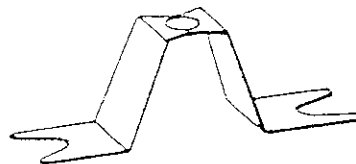


Abb. 24



Abb. 25

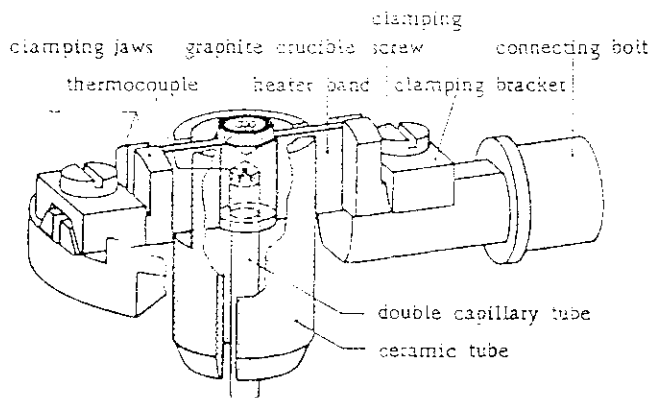


Fig. 26 Heater band with graphite crucible and ceramic tube

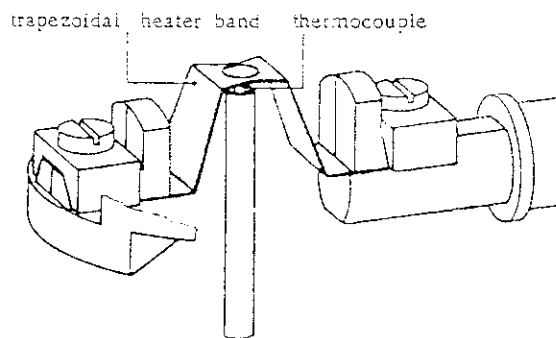


Fig. 27 Trapezoidal heater band without ceramic tube

เมื่อแผ่น Thermocouple ไม่มีประโยชน์ในการวัดต่อไป

ถ้าการปรับในแนวตั้งสำหรับแก้วหลอมหรือตัวอย่างด้วยหัว Knob (3.16) ไม่เพียงพอ, แผ่น thermocouple สามารถเลื่อน โดยใช้ screw หมุน และมันจะถูกปรับในแนวตั้งโดยดึงออกหรือกดลง (ใช้คีมหนีบ) เวลาเย็นตัว

4. การทำความสะอาดแท่นความร้อน (Cleaning the heating stage)

หลังจากห้องแท่นความร้อนถูกเปิดและปอกทำความสะอาดและหลอม Al_2O_3 ถูกเคลื่อนออกจากห้องและตัวจับสามารถทำความสะอาดโดยใช้ Petroleum

การทำความสะอาด Quartz-glass plate

การระเหยที่เหลือนั้นจะดีต่อการเคลื่อนออกจากแผ่น Quartz โดยใช้กรด Hydrochloric เจือจาง และทำให้เศษโลหะที่ค้างอยู่ระเหยโดยใช้น้ำ Regie

3.2.2 วิธีการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ

เนื่องจากคู่มือการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเป็นภาษาเยอรมัน จึงยากมากที่จะทำความเข้าใจทั้งหมด ดังนั้นวิธีการใช้เครื่องจะบอกเฉพาะส่วนที่เข้าใจและส่วนที่ใช้จริง ๆ

เครื่องวัดอุณหภูมิจะมีปุ่มฟังก์ชัน 5 ปุ่ม

1. ปุ่ม Messen ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิขณะทดลอง

2. ปุ่ม Max ใช้สำหรับบอกค่าอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้

3. ปุ่ม Min ใช้สำหรับบอกค่าอุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้

4. ปุ่ม Hold ใช้สำหรับทำให้ค่าอุณหภูมิที่แสดงบนหน้าจอกเครื่องวัดอุณหภูมิหยุดนิ่งเพื่อจะได้นับที่ค่าอุณหภูมินั้นลงในการทดลอง

5. ปุ่ม \sqrt{V} บอกค่าความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด

สำหรับแบตเตอรี่ที่ได้กับเครื่องวัดอุณหภูมิจะได้แบตเตอรี่ขนาด 9V


วิธีการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ

- ใส่แบตเตอรี่เข้าเครื่องวัดอุณหภูมิ

- ปรับ Mode เลือกคู่ควบคุมความร้อนเป็น Mode 2

- เมื่อจะเริ่มวัดอุณหภูมิ กดปุ่ม Messen

สำหรับรูปเครื่องวัดอุณหภูมิแสดงได้ดังนี้

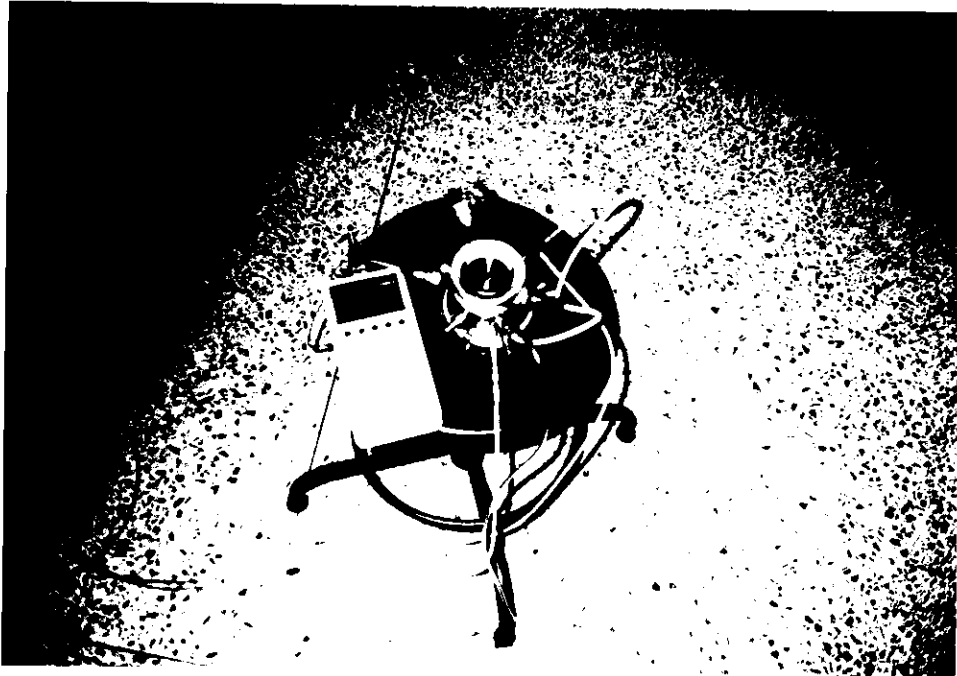


ภาพ3.11 แสดงเครื่องวัดอุณหภูมิและHeating stage

3.2.3 วิธีการใช้ปั้มน้ำ

สำหรับวิธีการใช้ปั้มน้ำมีดังนี้

- ต่อสายขางน้ำเข้าเครื่อง heating stage โดยต่อเข้ากับท่อปล่อยน้ำออกของปั้มน้ำ
- นำสายขางน้ำออกของเครื่อง heating stage ลงถึงน้ำ
- เสียบปลั๊กไฟ

เมื่อเสียบปลั๊กไฟแล้วปั้มน้ำจะเริ่มทำงาน โดยดูดน้ำในถังที่ใส่น้ำไว้ไหลเข้าไปในเครื่อง heating stage และน้ำจะไหลออกจากเครื่อง heating stage ลงสู่ถังน้ำ

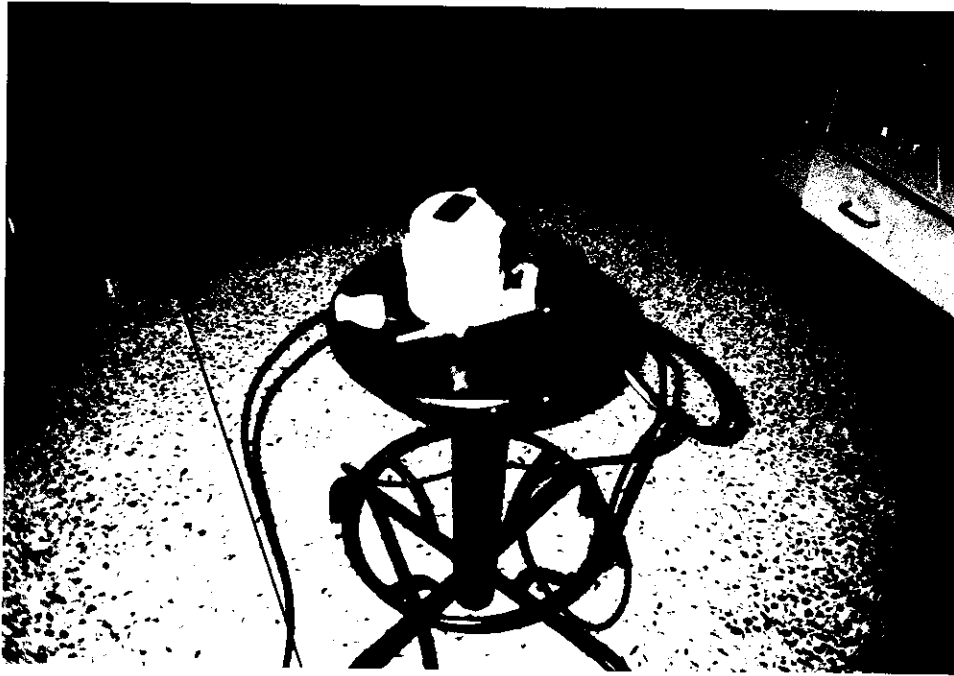

ภาพ3.12 แสดงไม้น้ำที่ใช้ในการทดลอง


3.2.4 วิธีการใช้แก๊ส

สำหรับแก๊สที่ใช้คือ แก๊สอาร์กอน ใช้เพื่อขับไล่แก๊สออกซิเจนไม่ให้เข้าไปทำปฏิกิริยากับแผ่น heating band และชิ้นงานทดลองขณะให้ความร้อนกับชิ้นงาน นอกจากนี้ยังช่วยระบายความร้อนอีกด้วย

วิธีการใช้แก๊สทำได้ดังนี้

- ต่อสายแก๊สจากถังแก๊สเข้าที่ท่อนำแก๊สเข้าของเครื่อง heating stage
- นำท่อนำแก๊สออกของเครื่อง heating stage จุ่มลงในแก้วในน้ำเพื่อตรวจสอบปริมาณแก๊สที่ไหลเข้าเครื่อง heating stage ว่ามีปริมาณเพียงพอหรือเปล่า
- เปิดวาล์วตัวแรกบนถังแก๊สเพื่อตรวจสอบความดันของแก๊สในถัง

-เปิดวาล์วตัวที่สองบนถังแก๊สเพื่อปล่อยแก๊สเข้าสู่ heating stage ซึ่งวาล์วตัวที่สองนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวรับอัตราการไหลของแก๊ส การปล่อยแก๊สเข้าเครื่อง heating stage ต้องให้อัตราการไหลของแก๊สเหมาะสม กล่าวคือเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ควรปรับอัตราการไหลของแก๊สให้สูงขึ้นด้วย

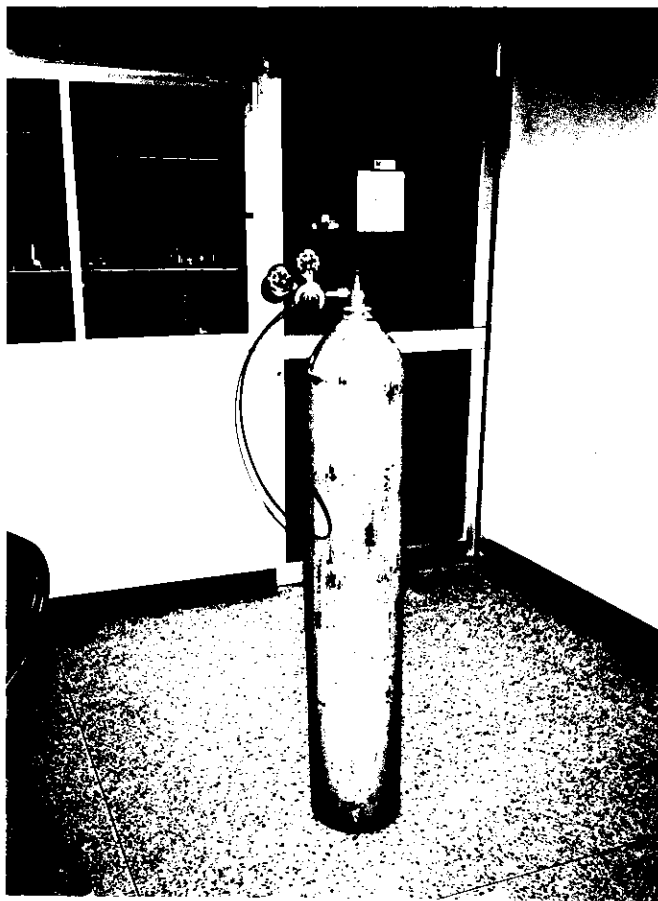

รูป 3.13 แสดงถังบรรจุแก๊สอาร์กอน

3.2.5 การใช้เครื่อง Power Supply เพื่อปรับอุณหภูมิเครื่อง heating stage


การปรับเพิ่มหรือลดอุณหภูมิของชิ้นงานทดสอบในเครื่อง heating stage ทำได้โดยใช้เครื่อง Power Supply ซึ่งมีวิธีใช้ดังนี้

- ต่อขั้วไฟฟ้าทั้งสองของเครื่อง power supply เข้ากับขั้วนำไฟฟ้าเข้าของเครื่อง heating stage
- เสียบปลั๊กไฟฟ้าของเครื่อง power supply เพื่อนำไฟฟ้าเข้าเครื่อง
- หมุนปรับอัตราการไหลของกระแส ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ บนเครื่อง power supply
- ตรวจดูเปอร์เซ็นต์การไหลของกระแส โดยดูจากเข็มชี้บนหน้าปัดของเครื่อง power supply

-ถ้าต้องการเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก ให้หมุนปรับเปอร์เซ็นต์การไหลของกระแสให้สูงขึ้นไป

อีก

สำหรับรูปเครื่อง power supply แสดงได้ดังนี้

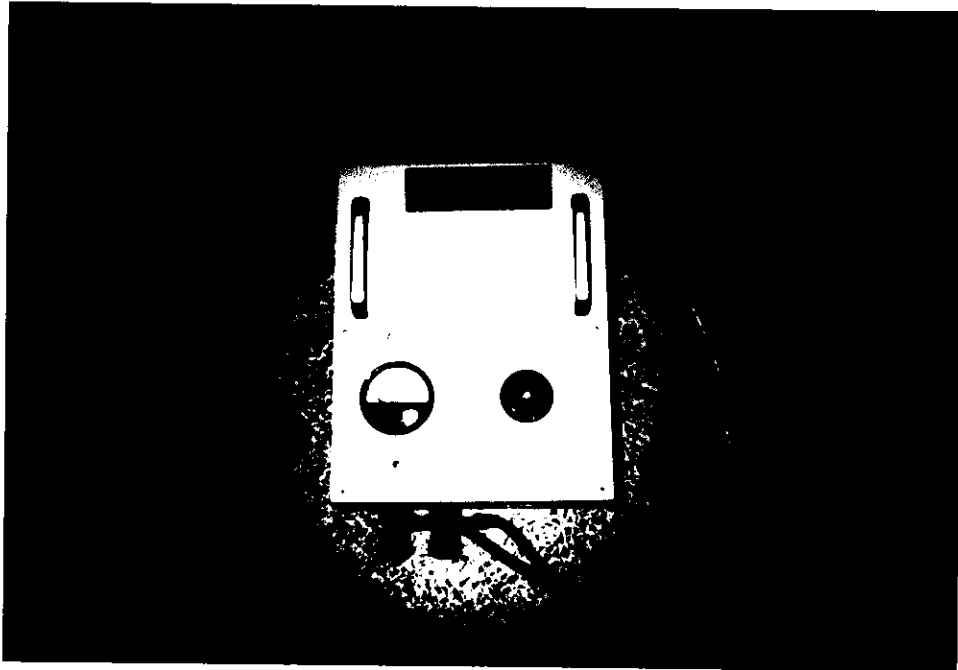

รูป3.14 แสดงเครื่อง power supply


3.2.6 อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้

สำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ได้แก่


-กล้องจุลทรรศน์

-เครื่องเล่น Video และดัดแปลงบันทึกวีดีโอ เป็นระบบที่สามารถบันทึกภาพได้


-โทรทัศน์ เป็นTV ที่ใช้โดยทั่วไป

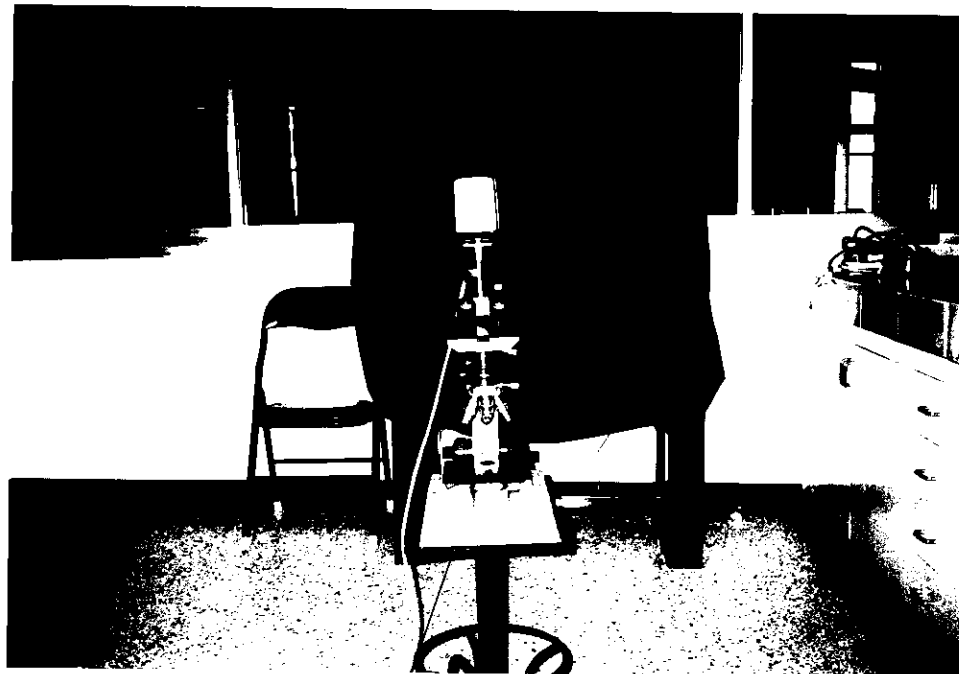

รูป 3.15 แสดงกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้

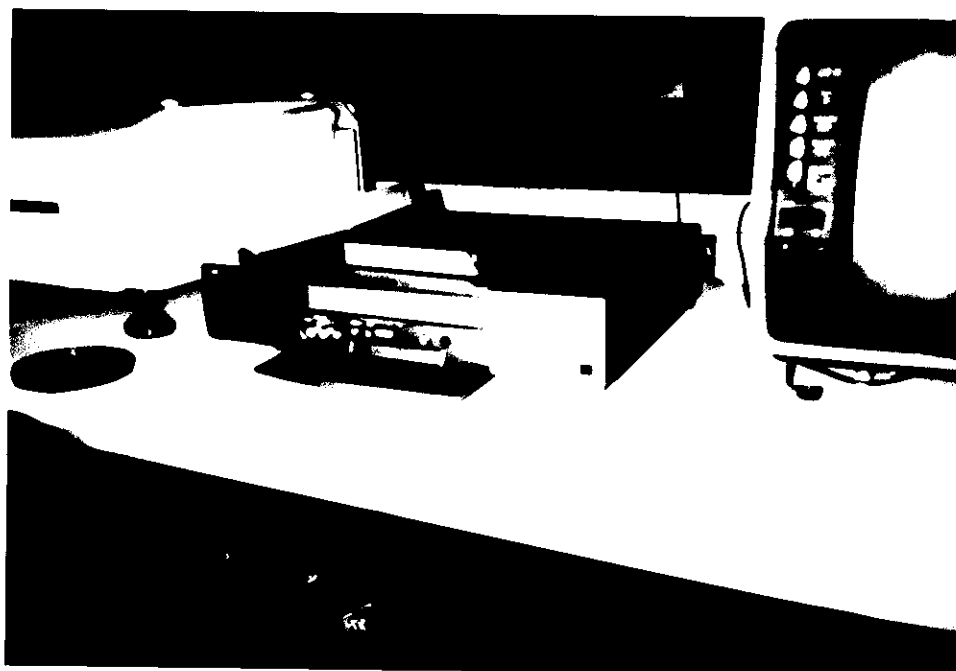

รูป 3.16 แสดงเครื่องเล่นวีดีโอและตลับวีดีโอที่ใช้

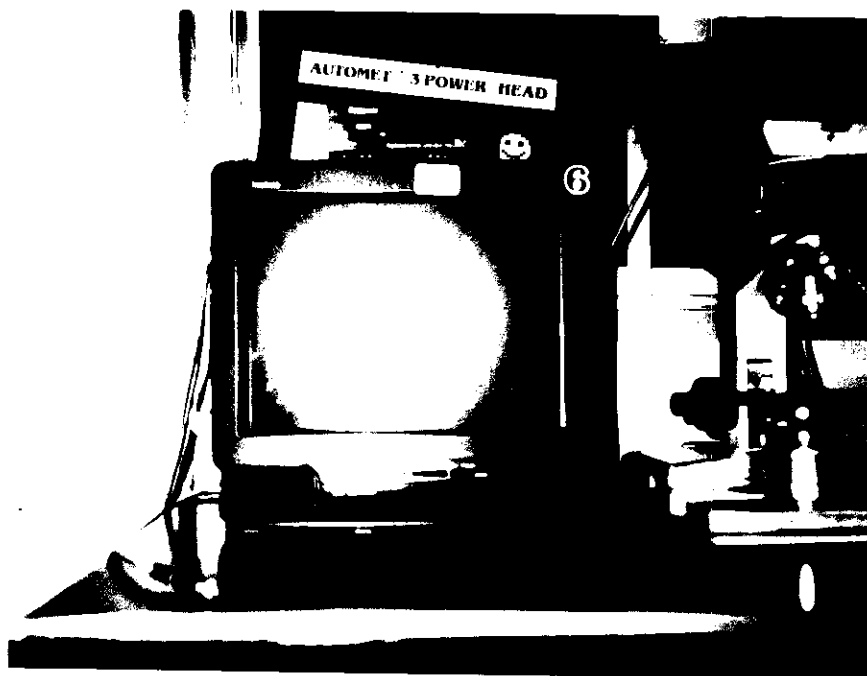

รูป 3.17 แสดงโทรทัศน์ที่ใช้

3.3 เลือกชิ้นงานทดสอบ

สำหรับชิ้นงานที่จะทำการทดสอบได้เลือกไว้คือเหล็กกล้าคาร์บอน ซึ่งได้นำมา 3 ชนิด ได้แก่

- เหล็กเพลางาว
- เหล็กเพลาค้ำ
- เหล็กข้ออ้อย

การเลือกเหล็ก 3 ชนิดนี้เนื่องจากเป็นเหล็กที่ใช้มากในปัจจุบันและหาได้ง่าย สำหรับขนาดของชิ้นงานที่ใช้ทดสอบแสดงได้ดังภาพ



ภาพ 3.18 แสดงรูปร่างและขนาดของชิ้นที่ทำการทดสอบ

วิธีการทำชิ้นงานทดสอบ

-นำแท่งโลหะทั้ง 3 ชนิด คือ เหล็กเพลยาว เหล็กเพลดำ และ เหล็กข้ออ้อย เข้าเครื่องกลึงที่ละชิ้นกลึงให้ได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 8-9 มิลลิเมตร โดยใช้เวอร์เนียวัด

-ใช้ดอกสว่านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตรเจาะเข้าไปตรงกลางชิ้นงานที่กลึงแล้ว ความลึกประมาณ 4 มิลลิเมตร เมื่อทำจนครบชิ้นงานทั้ง 3 แล้วจึงนำไปตัดให้ระยะวัดจากด้านที่เจาะรูเป็นความยาว 7 มิลลิเมตร ก็จะได้ชิ้นงานทดสอบมาตรฐาน


3.4 ออกแบบ Jig-Fixture

3.4.1 การออกแบบแท่นรอง heating stage

จากการที่กล้องจุลทรรศน์ที่มีอยู่ไม่สามารถที่จะใช้ร่วมกับเครื่อง heating stage ได้เนื่องจาก heating stage มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะนำเข้าไปวางเพื่อส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ดังนั้นจึงได้ทำการดัดแปลงกล้องจุลทรรศน์ โดยการสร้างแท่นวาง heating stage เพื่อปรับโฟกัสานกล้องจุลทรรศน์ โดยแท่นดังกล่าวนี้เกิดจากการศึกษาการทำงานของเครื่องวัดความแข็ง กล่าวคือ เมื่อหมุนตัวจับ จะทำให้เพลานเคลื่อนที่ขึ้น-ลงในแนวตั้งทำให้สามารถปรับโฟกัสได้ ซึ่งการออกแบบได้แบบดังนี้

3.4.2 การออกแบบ Rotary Clamp

อีกปัญหาหนึ่งที่พบคือชิ้นงานที่จะมาทำการทดลองต้องมีขนาดเล็กมาก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกลางประมาณ 5 มิลลิเมตร สูง 7 มิลลิเมตร และมีรูตรงกลางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ลึกประมาณ 4 มิลลิเมตร จึงต้องออกแบบ Rotary Clamp เพื่อให้จับในการช่วยขัดด้วยเครื่องขัดอัตโนมัติ หลักการในออกแบบจะใช้แรงดันจาก สกรูที่หมุนเข้าเพื่อดันชิ้นให้ยึดติดอยู่กับงานขัด โดยจะมีน็อตตัวเมียเป็นตัวยึดให้น็อตตัวผู้ผู้นึง สำหรับงานขัดที่อยู่นี้สามารถขัดชิ้นงานได้ 4 ชิ้นในเวลาเดียวกันซึ่งผลการออกแบบได้แบบดังนี้

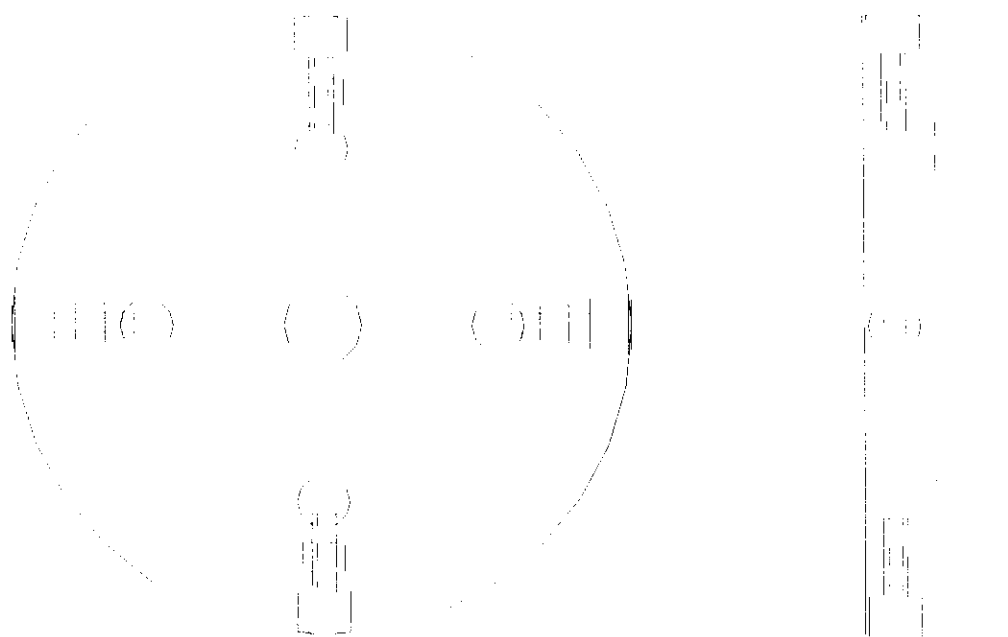

ภาพ 3.21 แสดงส่วนประกอบของงานขัดที่ได้ออกแบบ

วิธีการทำงานขัดอัตโนมัติ

- นำวัสดุที่มีอยู่แล้ว (ได้มาจากชุดของเครื่องขัดอัตโนมัติ) มาเจาะรูที่ 4 จุดซึ่งแต่ละจุดทำมุมกัน 90° เจาะให้มีควมลึก 7 mm. ใช้เครื่อง milling ที่เคลื่อนที่ได้ 3 แกน คือ X,Y และ Z ดอกสว่านที่ใช้ $\Phi 5\text{mm}$. เจาะห่างจากขอบชิ้นงาน 30 cm.

- เปลี่ยนระนาบเป็นเจาะด้านข้าง ใช้ดอกสว่าน $\Phi 4\text{mm}$. เจาะจนทะลุรูที่เจาะในหัวข้อที่แล้ว จากนั้นเจาะซ้ำด้วยสว่าน $\Phi 6\text{mm}$. สำหรับหลบมุมของหัวสกรู

- เจาะบ่อขนาด กว้าง X ยาว X ลึก = 7 X 8 X 5 เพื่อเป็นบ่อรองรับสกรู

- ร้อยสกรูด้านข้างทั้งสี่ทิศเพื่อเป็นตัวยึดชิ้นงานตามแบบ



รูป 3.22 แสดงงานขัดที่ได้จัดทำเสร็จแล้ว

3.5 การเลือกวัสดุ และจัดทำขึ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Jig-Fixture

3.5.1 แท่นรอง heating stage

เมื่อได้แบบแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการเลือกวัสดุ ซึ่งได้เลือกวัสดุไว้ 2 ชนิด คือ เหล็กเหนียว และ อลูมิเนียม โดย

-เหล็กเหนียวใช้ทำส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ เพลลา, ตัวจับ, สลักและฐานรองด้านบน

-อลูมิเนียมใช้ทำฐานรองด้านล่าง


สาเหตุที่เลือกวัสดุต่างชนิดกันคือ

-การขึ้นเกลียวเพื่อที่จะได้เกลียวที่แข็งแรงและทนทานแล้วจำเป็นต้องเลือกวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงมีความเหนียวพอสมควร ซึ่งเหล็กเหนียวก็มีคุณสมบัติข้อนี้ จึงมีคุณสมบัติที่ดีกว่า อลูมิเนียม ดังนั้นจึงเลือกเหล็กเหนียวในการทำชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรง นอกจากนี้ เหล็กเหนียวยังหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาด และราคาไม่เพียงนัก การขึ้นรูปต่าง ๆ ทำได้ง่าย

-การเลือกอลูมิเนียมในการทำฐานรองด้านล่างเนื่องจาก ขนาดร่องที่ให้เพลลาเคลื่อนที่ขึ้น-ลง จะมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของเพลามาก จะทำให้เกิดการเสียดสีขึ้น หากการทำร่องในฐานด้านล่างผิวไม่เรียบพอจะทำให้เพลลาเกิดการสึกกร่อนได้ง่าย ซึ่งส่วนที่เป็นเพลานี้จะต้องขึ้นเกลียว เพื่อให้ตัวจับเข้าเคลื่อนที่ขึ้น-ลง ได้ ดังนั้นหากเกลียวสึกกร่อนจะทำให้การเคลื่อนที่ของเพลามีปัญหาได้ ทำให้ไม่สามารถปรับโฟกัสของกล้องจุลทรรศน์ได้ จึงได้ออกแบบให้วัสดุที่จะทำฐานรองด้านล่างจะต้องมีความแข็งแรงน้อยกว่าวัสดุที่ใช้ทำเพลลา จึงได้เลือกอลูมิเนียมในการทำฐานรองด้านล่าง ซึ่งฐานรองด้านล่างนั้นทำได้ง่ายกว่าส่วนอื่น ๆ

การจัดทำชิ้นส่วนต่าง ๆ ของแท่นรอง heating stageทำได้ดังนี้

3.5.1.1 แท่นรองด้านล่าง

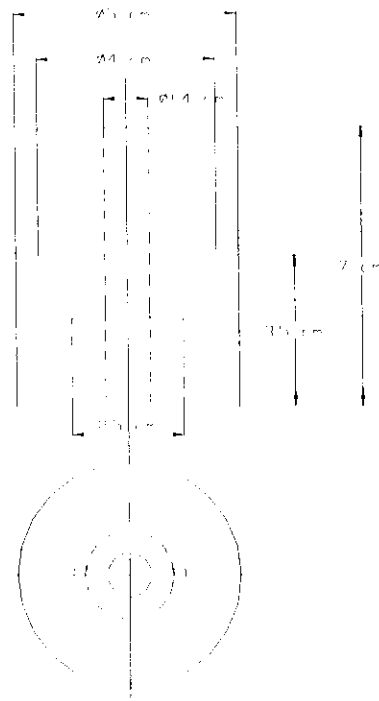

ภาพ 3.23แสดงแท่นรองHeating Stage ด้านล่าง

วิธีการทำแท่นรองด้านล่าง

-นำแท่งอลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เซนติเมตรมาตัดโดยใช้เลื่อยตัด โลหะให้ได้ ความยาว 8-9 เซนติเมตร

-นำแท่งอลูมิเนียมที่ตัดได้ไปกลึงบนเครื่องกลึง โดยกลึงปาดหน้าทั้ง 2 ด้านให้เรียบ ให้ชิ้นงานที่ได้ยาว 7 เซนติเมตร แล้วกลึงปอกผิวให้ได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตรตลอดความยาวของชิ้นงาน จากนั้นกลึงปอกผิวเข้าไปอีกให้ได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร โดยกลึงเป็นระยะทาง 3.5 เซนติเมตร โดยใช้เวอร์เนียวัด


-นำดอกสว่านขนาดเส้นศูนย์กลาง 14 มิลลิเมตรมาเจาะรูให้ทะลุตลอดชิ้นงาน โดยเจาะตรงจุดศูนย์กลางของแท่งอลูมิเนียม

-กลึงลบคมต่าง ๆ บนแท่งอลูมิเนียม

-นำแท่งอลูมิเนียมเข้าเครื่อง Milling เพื่อเจาะร่องด้านล่างสำหรับใส่สลักเพื่อไม่ให้เพลหมุนได้ โดยใช้ดอก milling ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร เจาะร่องตรงกลางเป็นระยะทางทางจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะ 1.25 มิลลิเมตร ไปทางด้านซ้ายและด้านขวา ส่วนความลึกร่องจะเจาะ

ให้ความลึกประมาณ 2 เซนติเมตร ซึ่งระยะนี้จะเป็นตัวบอกว่าเพลาสถาสามารถเคลื่อนที่ขึ้นจากระดับปกติได้เป็นระยะทาง 2 เซนติเมตรในแนวตั้ง

3.5.1.2 เปลา

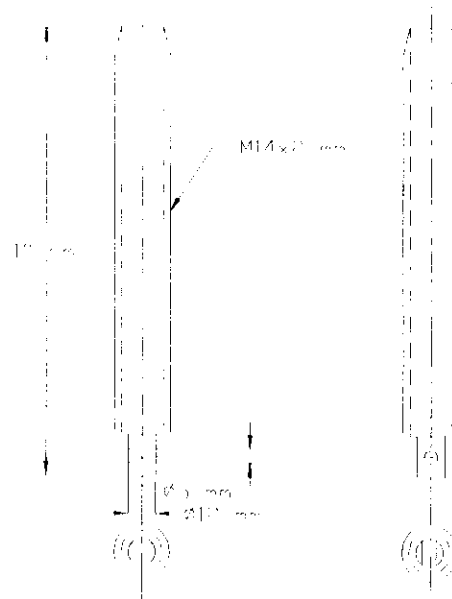

ภาพ 3.24 แสดงเพลาสถาเคลื่อนที่ที่ได้จากการออกแบบ

วิธีการทำเพลาสถา

- นำเหล็กที่มีขนาด $\Phi 16$ mm. มากึงให้ไขขนาด $\Phi 14$ mm.
- นำไปขึ้นเกลียวด้วยมือขนาดเกลียว M14X2mm. เป็นระยะ 6 cm.
- กึงลดขนาด ด้านล่าง $\Phi 12$ mm.
- นำไปเจาะรูด้วยสว่าน $\Phi 6$ mm.
- ทำสลักโดยการกึงขึ้นงานให้ได้ขนาด $\Phi 6$ mm. ยาว 5cm. (ทำเป็นสลักห้ามการหมุนของเพลาสถา)

3.6 ประกอบ Jig-Fixture

การประกอบ Jig-Fixture ทำได้โดยการนำเอาชิ้นส่วนมาประกอบกันดังในภาพที่ 3.19 จะได้เป็นฐานรองรับ Heating Stage สามารถปรับไฟกึ่งได้ ส่วนงานขัดอัดโนมิตได้ประกอบเรียบร้อยในหัวข้อที่ 3.4.2 ในขั้นตอนนี้เพียงแค่ประกอบหัวจับให้เข้ากับงานขัด โดยนำหัวจับมาจากงานขัดอัดโนมิตที่มีอยู่แล้วในห้องทดลองซึ่งสามารถใช้ด้วยกันได้เป็นอย่างดี ในขั้นตอนต่อไป นำเอาฐานรอง Heating Stage มาประกอบกับกึ่งจูลท์สน์โดยยึดฐานกึ่งจูลท์สน์ให้แน่น โดยกลับหน้า-

หลังของฐานรองกลิ้งจุลทรรศน์แล้วยึดด้วยสกรูให้เข้ากับไม้ดังแสดงในภาพในหัวข้อที่ 3.8 และในหัวข้อ 3.15

3.7 ออกแบบการทดลอง

การออกแบบการทดลองในที่นี้คือการวางแผนลำดับขั้นตอนการทำการทดลองเริ่มจากการนำชิ้นงานไปขัดดูเกรน เก็บชิ้นงาน เลือกลำดับก่อนหลังของชิ้นงาน เลือกช่วงอุณหภูมิ


3.8 ประกอบชุดทดลอง

การประกอบชุดทดลองทำได้โดยนำอุปกรณ์ที่ได้กล่าวมาแล้วมาประกอบเข้าด้วยกัน ดังนี้

- วาง Heating Stage ไว้บนแท่นปรับโฟกัส
- ต่อวงจรไฟฟ้าเข้า Heating Stage ตรงบริเวณข้อต่อที่เป็นสายน้ำหล่อเย็นวนดูในคู่มือการใช้ Heating Stage ประกอบด้วย
 - ต่อสายน้ำจากถังเข้าตรงทางน้ำเข้า สังเกตทางน้ำเข้าจะมี Flow meter อยู่ในสาย ยางสังเกตเห็นได้โดยง่าย
 - ต่อสายแก๊สเข้าที่ทางแก๊สเข้าดูจากคู่มือประกอบด้วยเพื่อความสะดวก
 - ต่อวงจร TV กลิ้งจุลทรรศน์ เข้าตัวแปลงสัญญาณ จากตัวแปลงสัญญาณเข้า

VDO จาก VDO เข้า TV

ดังจะดูได้จากภาพประกอบดังต่อไปนี้

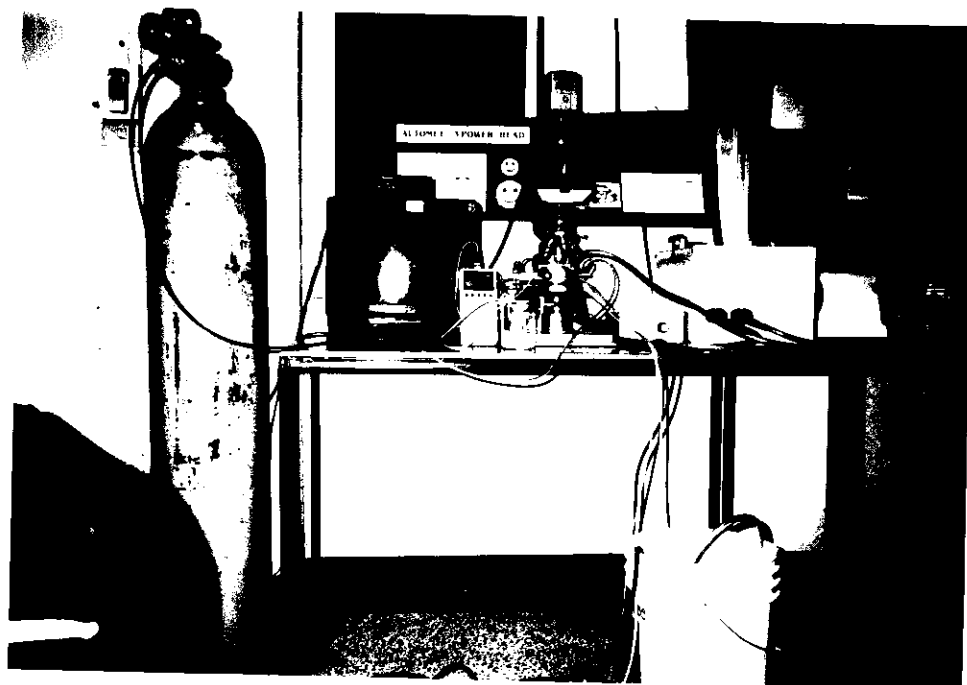

รูป 3.25 ชุดทดลองที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3.9 เข้าชุดทดลอง

ในขั้นตอนนี้ นำชิ้นงานที่ต้องการจะทดสอบเข้าไปใส่ใน Heating Stage จากนั้นต่อกระแสไฟฟ้าให้ครบวงจร เตรียมตัวเร่งอุณหภูมิและปรับ โฟกัสให้ถูกต้องชัดเจน ตรวจสอบคู่อัตราการไหลของน้ำหล่อเย็น ดูจากอัตราการไหลออกและตรวจสอบไม่ให้สายน้ำพับหรืองอ ตรวจสอบระบบแก๊ส โดยจุ่มปลายท่อแก๊สที่ทางออกแก๊สลงในน้ำเพื่อตรวจสอบอัตราการไหลให้สัมพันธ์กับความร้อนที่เกิดขึ้น

3.10 บันทึกภาพด้วย VDO

ในระหว่างการเร่งอุณหภูมิทำการบันทึกภาพที่เกิดขึ้นด้วย VDO โดยกดปุ่ม Record จากนั้นทำการบอกอุณหภูมิโดยการพูดผ่านทางไมโครโฟน บันทึกลงใน VDO

3.11 วิเคราะห์ผลและสรุป

เป็นขั้นตอนการนำ VDO ที่ได้จากการทดลองมาเปิดดูอีกครั้งเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง