

บทที่ 3

การเปลี่ยนรูปของโลหะ (Deformation of Metals)

Deformation หมายถึงการเปลี่ยนขนาดหรือลักษณะของวัสดุภายใต้แรงกระทำ ไม่ว่าจะเป็นแรงดึง, ขัด, บิด, และเฉือน

เมื่อโลหะได้รับแรงกระทำจะเริ่มเกิดความคืบขึ้นภายใน ความคืบที่เกิดจากแรงดึงเรียกว่า ความคืบดึง (tensile stress) ที่เกิดจากแรงขัดเรียกว่า ความคืบขัด (compressive stress) เกิดจากแรงบิดเรียกว่า ความคืบบิด (torsional stress) และเกิดจากแรงเฉือนเรียกว่า ความคืบเฉือน (Shear stress)

เมื่อให้แรงกระทำแก่โลหะจนเปลี่ยนรูปไป พ้ออาแรงออกและโลหะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ แสดงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะเท่านั้นเรียกว่า การเปลี่ยนรูปชั่วคราว (elastic deformation) เมื่อโลหะได้รับแรงกระทำและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง เมื่อเจ้าเรื่องออกก็ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เรียกว่า การเปลี่ยนรูปถาวร (Plastic deformation)

3.1 Elastic Deformation

เป็นการเปลี่ยนรูปไปชั่วขณะ เนื่องจากได้รับแรงอยู่ในช่วงชักหุน (elastic range) เมื่ออาแรงออก วัสดุจะคืนสู่รูปเดิม การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภายในโครงสร้างของโลหะ เพียงแต่เมื่อให้แรงเข้าไปจะทำให้อะตอมเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้น

เมื่อให้แรงดึงแก้วสุด จะทำให้ระยะระหว่างอะตอมเพิ่มขึ้น แต่ถ้าให้แรงอัตราจะลดลง จะลดลง เมื่ออาแรงออกอะตอมก็จะกลับสู่ตำแหน่งเดิม


โลหะบางชนิดมีปรากฏการณ์แตกต่างออกไปคือ เมื่ออาแรงออกแล้ว อะตอมจะไม่กลับสู่สภาพเดิม แม้ว่าแรงที่กระทำมีเพียงเล็กน้อยก็ตามเหตุการณ์ตั้งกล่าวนี้เรียกว่า viscous flow ซึ่งเกรนของโลหะไม่เปลี่ยนรูปทรง เพียงแต่บางผลึกถูกหลักอื่นเข้าไปแทนที่

3.1.1 คุณสมบัติชักหุนของวัสดุ

วัสดุชั่วส่วนมากจะมีคุณสมบัติทางลักษณะของกรน ซึ่งแต่ละเกรนล้านแต่ละมีคุณสมบัติซึ่งกันทิศทาง (Anisotropic) โลหะผสมโดยทั่วไปประกอบด้วยผลึกขนาดเล็กๆ หลาชล้านผลึกถ้าหากผลึกเรียงตัวไม่สำเร็จเหมือนกันทุกทิศทาง แต่ในบางกรณี เช่นงานหล่อ งานหรีด หรืองานที่ผ่านกระบวนการชุบ อาจจะมีผลึกเรียงตัวสม่ำเสมอ โดยทั่วไปแล้วงานแท่งมักมีผลึกเรียงตัวสม่ำเสมอ กันตลอด

Cobalt	$30 * 10^6$	$-7.4 * 10^3$
Copper	$16 * 10^6$	$-5.5 * 10^3$
Iron	$30 * 10^6$	$-8.0 * 10^3$
Lead	$2.6 * 10^6$	$-2.7 * 10^3$
Magnesium	$6.3 * 10^6$	$-2.6 * 10^3$
Molybdenum	$47 * 10^6$	$-6.3 * 10^3$
Nickel	$30 * 10^6$	$-10 * 10^3$
Osmium	$80 * 10^6$	-
Titanium	$15 * 10^6$	$-10 * 10^3$
Tungsten	$60 * 10^6$	$-6.0 * 10^3$
Sintered carbide (94% wc , 6 % Co)	$100 * 10^6$	$-4.7 * 10^3$
Elinvar (36% Ni , 12% Cr+W,balance Fe)	$24 * 10^6$ (yield strength , $65,000 \text{ lb/in}^2$)	0
Invar (36% Ni , balance Fe)	$21 * 10^6$ (yield strength , $50,000 \text{ lb/in}^2$)	$+ 10 * 10^3$
Ni - span C (42% Ni , 5.5% Cr , 2.5% Ti , balance Fe)	$27 * 10^6$ (yield strength , $180,000 \text{ lb/in}^2$)	0

ค่าขังส์โนมูลลัสต์ ใช้เป็นอุกฤษณ์บัดดี้ของลวดสปริงได้ เพราะลวดสปริงที่มีความยืดหยุ่น เช่น เปรียบเทียบสปริงที่ทำด้วยลวดอลูมิเนียม ซึ่งมีค่าขังส์โนมูลลัส = $10,000,000$ PSI กับ สปริงที่ทำด้วยลวดเหล็กหนาเช่นมีค่า ขังส์โนมูลลัส = $30,000,000$ PSI ขนาดเท่ากัน สปริง เหล็กหนาจะมีค่าขังส์โนมูลลัสสูงกว่า ต้องใช้ stress มากกว่าถึง 3 เท่าจึงจะทำให้เกิดการเป็น ความขาดเท่ากัน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าลวดสปริงอลูมิเนียมมีความคงทนเพียง $1/3$ ของลวดสปริง เหล็กหนา

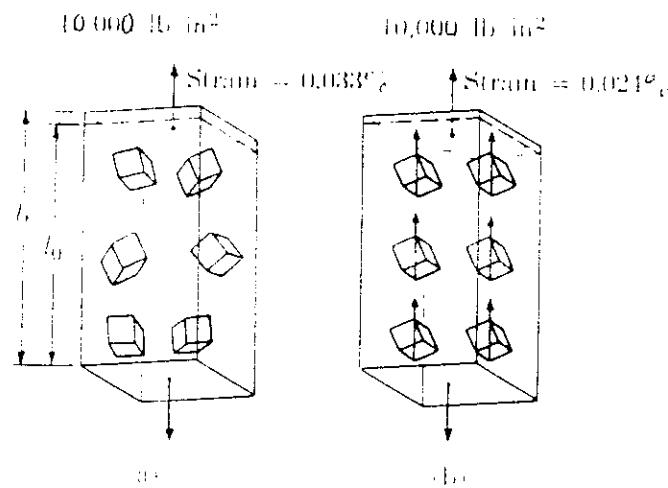

รูป 3.1 อิทธิพลของการเรียงตัวของผลึกที่มีต่อคุณสมบัติของแท่งเหล็ก

- (a) การเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ
- (b) การเรียงตัวสม่ำเสมอ

จากรูปที่ 3.1 แสดงว่าเมื่อผลึกเรียงตัวสม่ำเสมอ แท่งเหล็กจะมีความหนืดมากขึ้น ในรูป b จะเห็นว่ากรนเล็กๆ ในแท่งเหล็กจะเรียงตัวตามทิศทาง (111) ที่ได้รับแรงกระทำ ดังนั้นการยึดตัวในแนวทิศทางนี้จึงน้อยกว่าแท่งเหล็ก ที่มีผลึกเรียงตัวไม่สม่ำเสมอ

สิ่งสำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติขึดหุ้นของโลหะสมนที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม คือค่าคงที่โมดูลัส (Young's Modulus : E) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ stress และ strain ดังนี้

$$E = \text{Young's Modulus}$$


$$E = q/E \text{ PSI} , \quad q = \text{Tensile stress}$$

$$E = \text{strain}$$

และในตาราง 3.1 แสดงค่าคุณสมบัติขึดหุ้นของโลหะต่างๆ

ตารางที่ 3.1 คุณสมบัติขึดหุ้นของโลหะและโลหะผสม

Material	Young's modulus E at 20°C (68°F), lb/in	Temperature coefficient dE/dT in the range 0 - 100°C lb/in/°C
Aluminium	$10 * 10^6$	$-4.4 * 10^3$
Beryllium	$37 * 10^6$	$-5.8 * 10^3$

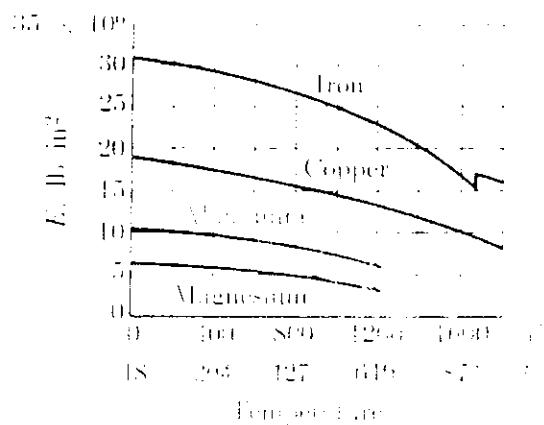

รูป 3.2 อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่อค่าขังส์โนดูลัสของโลหะบริสุทธิ์ต่างๆ

การเพิ่มค่าขังส์โนดูลัสอาจทำได้โดย ทำให้หลักเรียงตัวสม่ำเสมอหรือเปลี่ยนส่วนผสมของวัสดุเท่านั้น ส่วนวิธีอื่นๆไม่มีครับ ก็จะนั่นถ้าหากแห่งเหล็กเหนียวที่กำหนดให้แห่งหนึ่งเกิดเสียรูปมากเกินไป (เมื่อได้รับแรง) เราไม่สามารถลดการเสียรูปนี้ให้น้อยกว่าเดิมได้โดยการอบชุบหรือเติมธาตุพิเศษ แต่อาจทำให้ค่าขังส์โนดูลัสสนิทคล่องได้ โดยการเพิ่มความแข็งโดยการตกหลัก (Precipitation hardening), ழุกคดอยแยกตัว (eutectoid decomposition), และขึ้นรูปขณะเย็น (cold - working) หรือการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีอื่นที่ทำให้เกิดความเค้นภายในวัสดุ นอกจากนี้การเพิ่มอุณหภูมิใช้งานจะทำให้ค่าขังส์โนดูลัสลดลง (ดูรูปที่ 3.2) ถ้าหากลดอุณหภูมิค่าขังส์โนดูลัสจะเพิ่มขึ้น ผลเนื้องจากอุณหภูมนี้จะเห็นได้ชัดเจนในการณ์ของ Bourdon tubes และสปริงขนาดเล็ก งานดังกล่าวจึงควรทำด้วยโลหะผสมที่มีค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (dE/DT) ต่ำ เช่น Elinvar และ N1 - Span - C การคำนวณขนาดการเปลี่ยนแปลงค่าขังส์โนดูลัส เนื่องจากความร้อนของเหล็กทำได้ดังนี้

ช่วงอุณหภูมิระหว่าง 0 และ $100^\circ C$ (32 และ $212^\circ C$) ค่าขังส์โนดูลัสลดลง

$$\begin{aligned} 100 * \frac{dE}{dT} &= 100 (8.0 * 10^{-3}) \\ &= 800,000 \text{ PSI} \end{aligned}$$

ซึ่งในช่วงอุณหภูมิดังกล่าวคำคำสำหรับ Elinvar และ N1 - Span - C จะคงที่

ถ้าส่วนผสมเคมีเปลี่ยนແเปล่งไปจะทำให้ขังส์โนดูลัสเปลี่ยนไปด้วย ถ้าไม่มี Intermetallic compounds การแปรผันของขังส์โนดูลัสนี้จะมาจากส่วนผสมเปลี่ยนไปนั้น จะเป็นแนวเส้นตรงตัดข้ามแผนการณ์สมดุลย์ เช่น การณ์สารละลายนองแข็ง โมลิบดินัม-ทังสเตน (ดูรูป 3.3 a) และ

ระบบชุบตัวของตะกั่วคีนูก (รูปที่ 3.3 b) ด้านในระบบมี Intermetallic compound กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างยังส์โมดูลัสและส่วนผสมจะไม่ต่อเนื่อง ดังกราฟของระบบแมกนีเซียม-คีนูก (รูปที่ 3.3 c)

3.2 การเปลี่ยนรูปอย่างถาวร (Plastic Deformation)


ถ้าโลหะได้รับแรงเกินกว่าช่วงยืดหยุ่นลงหนึ่งจะไม่กลับสู่สภาพเดิมอีก และจะเกิดการเปลี่ยนรูปอย่างถาวร (Plastic deformation or Plastic flow) ขึ้น ในโลหะภายใต้แรงนั้น ทั้งนี้เนื่องจากจะต้องเกิดการเคลื่อนไหวแทนที่จะต้องอึนภายในเกรน

ตัวอย่างการเปลี่ยนรูปอย่างถาวรของโลหะก็คือ การขีนรูป เช่น การกดอัดขีนรูปส่วนค้างๆ ของเครื่องจักร, การรีดขีนรูป, การนวนโลหะแผ่น, การตีลวดและ การตีขีนรูป

การเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรในผลึกเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะคือ การเลื่อน (slip) และทวินนิ่ง (Twinning)

3.2.1 การเลื่อน (SLIP)

เมื่อวัสดุเหนียวได้รับแรงกระทำเกินช่วงยืดหยุ่นจะเปลี่ยนรูปไปอย่างถาวร ดังรูปที่ 3.4 เป็นผลึกเดียวของสังกะสีที่เกิดการเปลี่ยนรูปไปเมื่อนำไปดึง

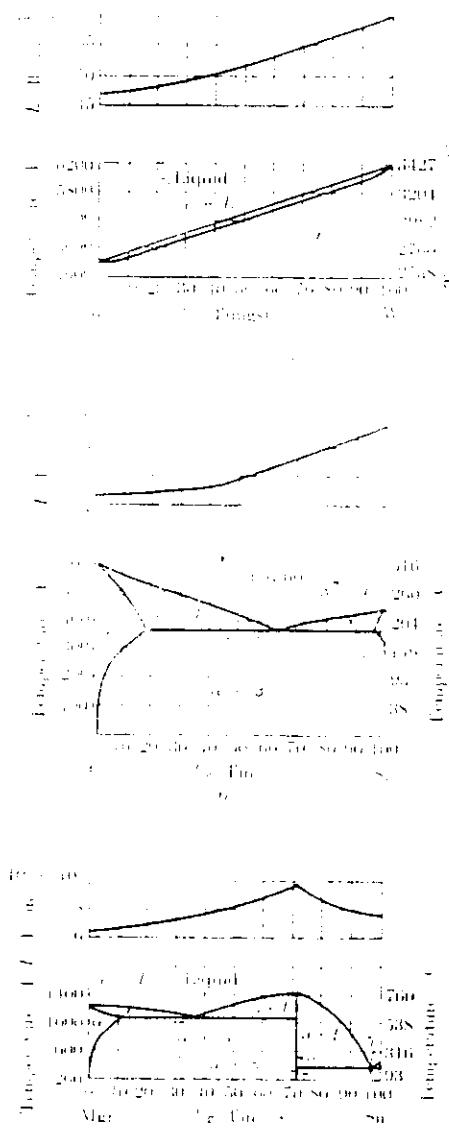

รูปที่ 3.3 การเปลี่ยนของขังส์โมดูลัสเนื่องจากส่วนผสมเคลื่อน


- ระบบสารละลายนองแข็ง
- ระบบชุบทาโน่
- ระบบ Intermetallic compound



จากรูปจะเห็นว่าผลึกจะเกิดการเลื่อนผ่านชั้นกัน และกัน และบริเวณที่เลื่อนผ่านกันนั้นจะมีลักษณะเป็น แฉบขนาดเล็กมากน้ำ

รูปที่ 3.4 การเลื่อนในผลึกเดียวของสังกะสี

จากรูปที่ 3.5 เป็นผลึกเดียวเมื่อได้รับแรงในรูป a ผิวผลึกยังเรียบอยู่ เมื่อเพิ่มแรงมากขึ้นจะ เกิดความกัดสูงกว่าช่วงขีดหยุ่น จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปอย่างถาวร โดยรูปแบบผลึกจะเกิดการ เลื่อนผ่านกัน มองเห็นเป็นเส้นเรียกว่า เส้นเลื่อน (Slip) (รูป b) ผลึกทั้งหมดจะเกิดการเลื่อนชั้น กันและกันตามจำนวนระนาบที่ขานกันเมื่ออาแรงกระทำอยู่ก็จะขังป rakgū เป็นเส้นเลื่อนอยู่ชั้น เดิม จึงถือว่าเป็นการเปลี่ยนรูปอย่างถาวรเมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงตรวจสอบดูจะพบว่า การเลื่อนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงระนาบเดียวเท่านั้น แต่เกิดขึ้นกับระนาบจำนวนมากในบริเวณแคบๆ ระนาบเลื่อนที่อยู่ใกล้กันนั้นเรียกว่าแฉบเลื่อน (Slip band) (รูป c)

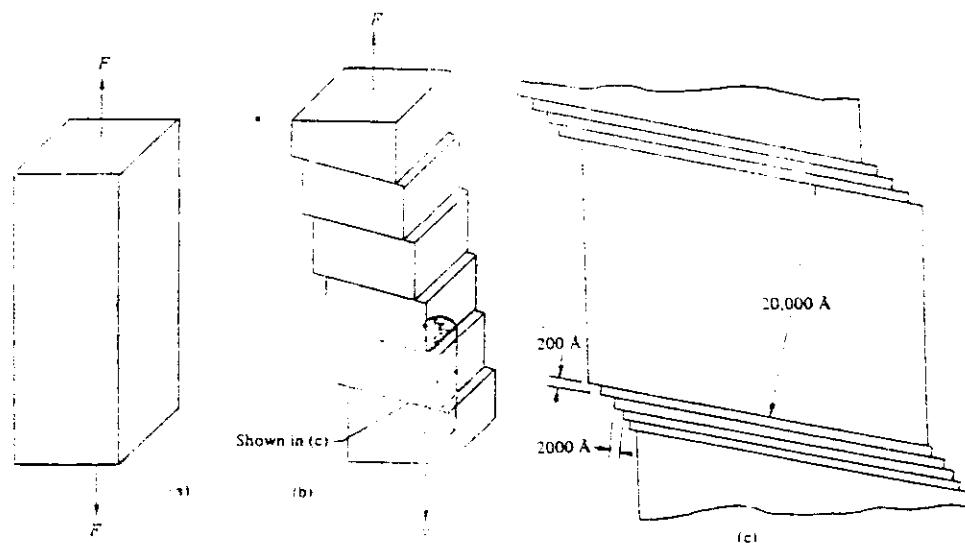

รูปที่ 3.5 การเกิดแฉบเลื่อน (Slip band) ขณะเกิดการเปลี่ยนรูปอย่างถาวร

- ผลึกเดียวภายใต้แรงดึง
- แฉบเลื่อนที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดความกัดสูงกว่าช่วงขีดหยุ่น
- ขยายบีเวณแฉบเลื่อนในรูป b

วัสดุที่มีหลักผลึกจะเกิดในลักษณะเดียวกัน ดังรูปที่ 3.6 เป็นงานอุณหภูมิที่เกิดจาก การเลื่อนอย่างถาวร แต่ละเกรนจะมีเส้นขานกันมากน้ำ เส้นขานเหล่านี้เรียกว่าเส้นเลื่อน

(Slip line) หรือแฉบเลื่อน (Slip band) บางครั้งจะมีเส้นเลื่อนอยู่ 2 กอุ่นและจะไม่มีเกิดตลอดชิ้นงาน แต่จะหยุดอยู่แค่ขอบเกรน ทั้งนี้ เพราะว่าแต่ละเกรนมีทิศทางการเรียงตัวต่างกันและกอุ่นของรูปแบบเดียวกันในแต่ละเกรนจะไม่อยู่ในเส้นตรงเดียวกัน

เมื่อสังเกตดูกลไกของการเลื่อนจะเห็นว่ามีแรงเฉือนทับแนวนานกับรูปแบบเดื่อน จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแม่เหล็กได้รับแรงดึงหรือแรงอัดก็จะทำให้เกิดแรงเฉือนขึ้นเช่นเดียวกัน

จากรูปเป็น Free-body diagram ของหลักท่อนล่างสุด รูป 3.5 ,b แรง F เป็นแรงดึง ส่วนแรงบนรูปที่ 3.6 การเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรใน แรงนี้เลื่อนออกໄได้ 2 แรงคือ และ โดยแรงจะมีทิศ ผลักดันมีเนียนโดยเกิดการเลื่อนขึ้นภายใน ทางขนาดนานกับรูปแบบเดื่อน ส่วนแรง จะดึงจากกับ ในแต่ละเกรน (ขยาย 60 เท่า) รูปแบบเดื่อน

เป็นมุนระบหว่ารูปแบบเดื่อนและรูปแบบใหม่ในแนวอน เห็นว่า ที่คือแรงเฉือน (Shear force) บนรูปแบบเดื่อนและ เป็นแรงที่ดึงจากกับแรงเฉือน จากปะหันได้ว่า

$$F_s = F \cos\theta \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$F_n = F \sin\theta \quad \dots \dots \dots (2)$$

$$\theta = 90^\circ$$

$$\theta + \phi = 90^\circ$$

รูปที่ 3.7 หลักท่อนล่างสุด

ในรูป 3.5 b แรงดึงบน

ผิวน้ำสามารถแตกออกໄได้ สมการที่ 1 เป็นสมการง่ายๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อหลักได้รับแรงดึง แรงดึงค่าๆ 2 แรงคือ F_s และ F_n แรงเฉือน แรงดึงๆ ของหลักจะได้รับทั้งแรงดึงและแรงเฉือนและมีขนาดบนรูปแบบเดื่อนขึ้นอยู่กับแรง ที่ให้แก่หลักและตัวหนาแน่นของรูปแบบเดื่อน

ความเค้นเฉือนและมุม φ

ตัวอย่าง หลักเดียวของอุณหภูมิเนียนยาว 6 มีพื้นที่หน้าตัด 2 ตารางนิวต์ มีค่าทิศทางความแนวแกนคือทิศทาง {100} ดังรูป ถ้า หลักนี้ได้รับแรง 500 ปอนด์ตามทิศทาง {100}

ก. จงหาแรงเฉือนรูปแบบ (110) ในทิศทาง [100]

ข. จงหาความเค้นเฉือน (shear stress) บนรูปแบบ (110) ในทิศทาง [110]


วิธีทำ รูปเปรียบแสดงหลักของอุณหภูมิเนียนเมื่อได้รับแรง

รูปที่ 3.8 แสดงหน่วยเซลล์ fcc ของ และแสดงระนาบพร้อมทิศทางที่โจทย์กำหนด

รูปที่สาม แสดงถักยอกความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงเฉือน (F_s) และแรงกระทำ (F) บน ในรูปที่สอง
จะมีค่าเท่ากัน 45°

ก. จากสมการ 1

$$\begin{aligned} F_s &= F \cos \\ &= 500 \cos 45^\circ \\ &= 353.3 \text{ ปอนด์} \end{aligned}$$

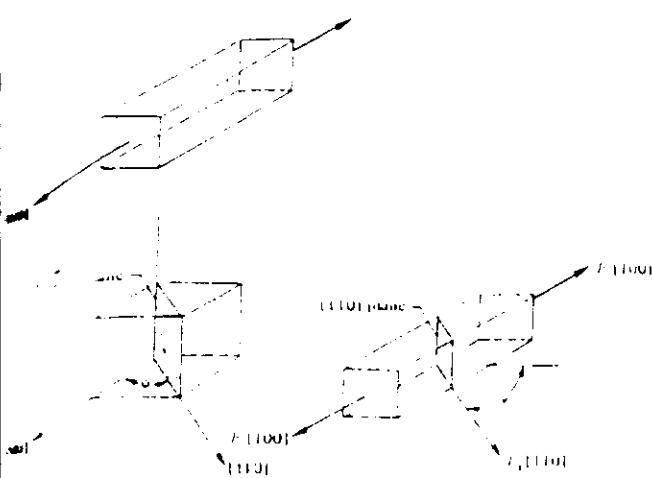

รูปที่ 3.8

ข. หากความเค้นเฉือน (T) บนระนาบในทิศทาง [110]

$$\begin{aligned} &= \text{Shear force} \\ &= \text{Shear area} \\ &= \text{แรงเฉือน} \\ &= \text{พ.ท.ที่ได้รับแรงเฉือน} \\ &= F_s \\ &= \text{Ashear} \end{aligned}$$

Ashear เป็นพื้นที่ที่รับแรงเฉือนของระบบ (110) ซึ่งขึ้นอยู่กับหน้าตัดของแท่งงาน และ²
มุนว่าแรงกระทำและทิศทางการเฉือน ให้ $A = \text{พ.ท.หน้าตัดของแท่งงาน}$

จากรูปที่ 3.8 แสดงว่า

$$\begin{aligned} \text{Ashear} &= A \\ &\quad \cos \\ \text{ดังนั้น} &= \frac{F_s}{A/\cos} = \frac{F_s \cos}{A} \dots \dots \dots 3. \\ &= \frac{(353.3)(0.707)}{2} \\ &= 125 \text{ PSI} \end{aligned}$$


3.2.1.1 กลไกของการเฉือน

เมื่อวัสดุเกิดการเปลี่ยนรูปอย่างการจะเกิดการเฉือน (Slip) จากที่กล่าวมาข้างต้น

เห็นว่าการเลื่อนเป็นผลลัพธ์เนื่องจากความเค้นเฉือน เกิดไม่สามารถทำให้ทุกรายนาบของอะตอมเคลื่อนผ่านกันได้ เพราะวัสดุคงมีความด้านแรงเฉือน (Shear strength) ต่อต้านไว้ เช่นเดียวกัน

การเลื่อนมีสาเหตุเนื่องมาจากการ Edge dislocation จากรูปที่ 3.9 , a แสดงระนาบของอะตอมที่มี dislocation เกิดขึ้น ลองพิจารณาอะตอม A, B, C, และ D เมื่อผลักให้รับความเค้น (รูป b) อะตอมจะเคลื่อนตัวกันใหม่โดยอะตอม c จะเคลื่อนไปทางซ้ายมือ ทำให้ระยะระหว่างอะตอม C และ B เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พลังงานของแรงยึดเหนี่ยว B - C จะเพิ่มขึ้นด้วย ขณะเดียวกันระยะทางระหว่าง A - B ยังคง (อะตอม A - B เคลื่อนเข้าใกล้กัน) แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง A - B จึงแข็งแรงขึ้น พลังงานที่ต้องการเพื่อผลักให้อะตอม B - C ออกจากกันจะต้องมากกว่าพลังงานที่จะผลักอะตอม B ไม่ให้เข้าใกล้กัน จึงจะทำให้อะตอม A - B เข้าใกล้กันได้ เมื่อความเค้นเฉือนเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อยจะได้ลักษณะดังรูป c ซึ่งระยะ A - B เท่ากับระยะ B - C ถ้าความเค้นเฉือนเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อยจะได้ลักษณะดังรูป d ซึ่งระยะระหว่าง B - A จะสั้นกว่าระยะระหว่าง B - C อะตอม A จึงยึดเหนี่ยวกับอะตอม B ส่วนอะตอม C จะเป็นส่วนล่างสุดของระนาบส่วนเกิน (Extra half plane) และ dislocation เลื่อนไป 1 ช่องอะตอม ความเค้นเฉือนเกิดขึ้นผลักอย่างต่อเนื่องกัน จะทำให้ระนาบอะตอมเลื่อนออกจนปรากฏขึ้นบนผิวงาน ระนาบที่เกิดการเลื่อน เรียกว่า Slip planes รูป e แสดง dislocation หลังจากเกิดการเลื่อนคัวไปจนถึงผิวแล้ว ทำให้ผิวงานเกิดเป็นชั้น เรียกว่า Slip plane โดยส่วนที่ยืนอยู่ไปจะเท่ากับ Bergers vector ของ dislocation

รูปที่ 3.9 การเลื่อนที่เป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ของ Dislocation

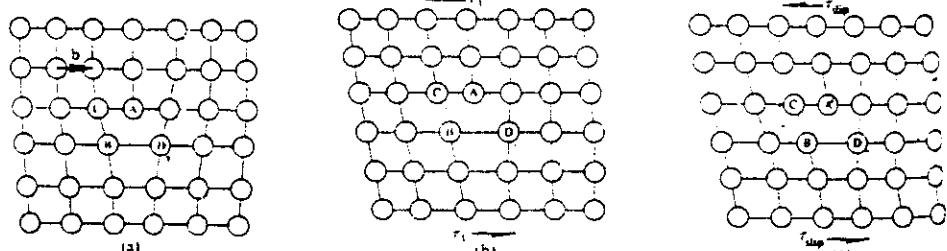

a) Edge dislocation

ในผลึก b คือ Bruger vector


b. ความเค้น ทำให้อะตอม A และ B เข้าใกล้กัน

c. ความเค้นเพิ่มขึ้น $AB = BD$

d. Dislocation เลื่อนไปทางซ้ายมือและจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ เมื่อมีแรงกระทำ

e. Dislocation ปรากฏที่ผิวน้ำของผลึก

รูปที่ 3.10 แสดงพิศทางการเคลื่อนที่ของ dislocation และ Burgers vector ทั้ง 2 ตัว ก็ตั้งจากกับ dislocation line (เป็น Edge dislocation และถ้า Burgers vector กับ dislocation line

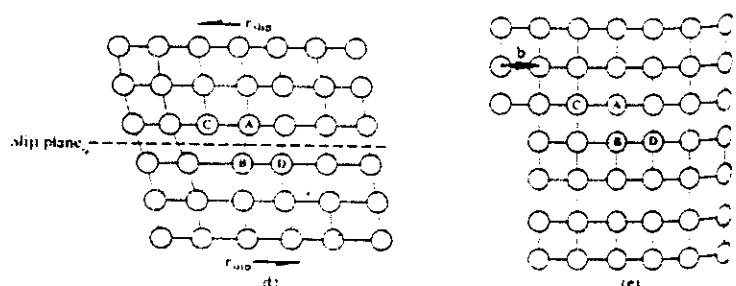

และต่างจากกับทิศทางการเคลื่อนที่ขัดเป็น Screw dislocation มีบางที่เกิดขึ้นหัน 2 อย่าง เรียกว่า แบบผสม (Mixed location)

รูปที่ 3.11 (a) เป็นผลึกที่สมบูรณ์และถูกระนาบอื่นไปด้วย เกิดการเลื่อนไปเป็นระยะเดียว กับ Burgers (b) ดังรูป โครงสร้างที่ได้จะเกิด Edge dislocation ขึ้นที่ผิวค้านหนึ่ง อีกด้านเป็น screw dislocation ส่วนจุดอื่นบนเส้นเป็นแบบผสม (Mixed dislocation)

Dislocation line (รูปที่ 3.11 , b) เป็นขอบระหว่างริเวณที่อะตอมอยู่กังที่และจำนวนอะตอมที่เลื่อนไป


3.2.1.2 ระบบการเลื่อน (SLIP SYSTEM)

จะหา slip system ได้เมื่อกำหนดรูปแบบการเลื่อนและทิศทางของการเลื่อน วัสดุที่มี slip system มาก จะเกิด dislocation มากกว่าวัสดุที่มี Slip system น้อย

ตารางที่ 3.2 แสดง Slip system ในโครงผลึกต่างๆ

<i>Structure</i>	<i>Slip plane</i>	<i>Slip direction</i>	<i>Number of slip systems</i>
fcc	(111)	[[110]]	$4 \times 3 = 12$
bcc	(110)	[[111]]	$6 \times 2 = 12$
	(211)	[[111]]	$12 \times 1 = 12$
	(321)	[[111]]	$24 \times 1 = 24$
hcp	(0001)	[[1120]]	$1 \times 3 = 3$
	(11010)	[[1120]]	$3 \times 1 = 3$
	(11011)	[[1120]]	$6 \times 1 = 6$
NaCl	(110)	[[110]]	$6 \times 1 = 6$
	(001)	[[110]]	$6 \times 1 = 6$
Al_2O_3	(0001)	[[1120]]	$1 \times 3 = 3$
	(11010)	[[1120]]	$3 \times 1 = 3$

ระบบการเลื่อนที่แสดงในตาราง เป็นเพียงระบบที่เกิดในอุกภูมิต่างๆนั้น (เมื่ออุกภูมิเพิ่มขึ้นจะมีระบบการเดือนมากขึ้นด้วย)

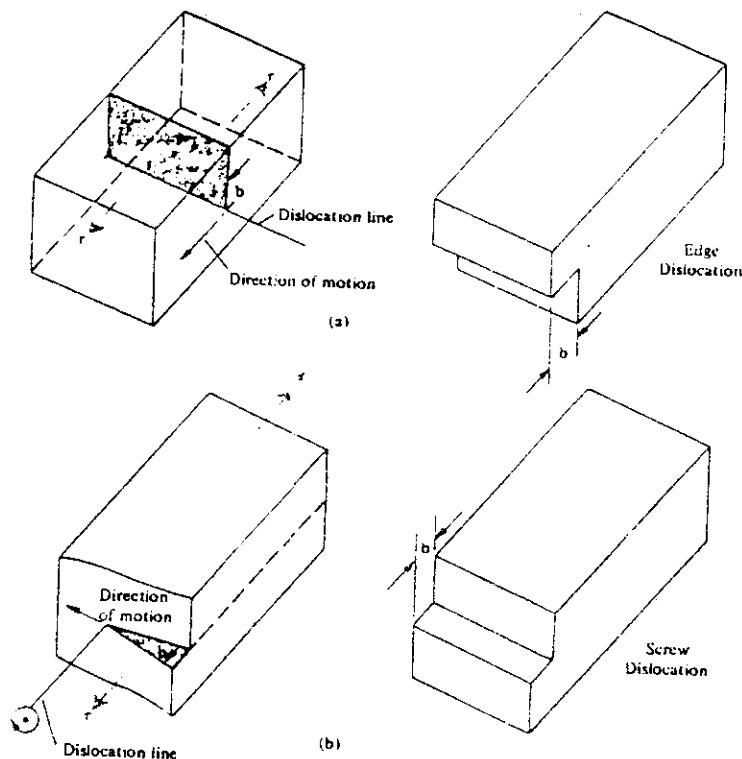

รูปที่ 3.10 การเคลื่อนที่ของ Edge และ Screw dislocation เมื่อได้รับความเส้นเลื่อน (Shear stresses)


a) Edge dislocation b) Screw dislocation

* dislocation line หมายถึงแนวเส้นที่เกิด dislocation (บริเวณรอยต่อระหว่างผลึกที่เกิดการเลื่อน และไม่เกิดการเลื่อน, b คือ Burger vector, direction of motion หมายถึงทิศทางการเคลื่อนที่ของ dislocation

และจะต้องต่อเนื่องผ่านผลึกออกไป นั่นคือ dislocation line จะไม่สิ้นสุดอยู่ภายในผลึกแต่จะเกิดเนื่องออกไปสิ้นสุดอยู่ที่ผิวผลึกหรือเกิดเป็นห่วง (closed loop) ภายในผลึกนั้น ดังรูปที่ 3.12 แสดง dislocation loop ภายในผลึกโดยแสดงผลึกไว้เพียงครึ่งเดียว

ผลึกที่แสดงอาจไว้ในรูป ที่จริงแล้วเป็นชิ้นเดียวกันแต่ตัดแยกออกมาให้เห็นชัดเจน จะเห็นว่าชิ้นขวามีจะมี loop อยู่หนึ่งสี่ทิว ($1/4$) และมีลักษณะเหมือนกับในรูปที่ 3.11 b เมื่อ


dislocation loop ขยายผ่านชิ้นซ้ายมือ จะทำให้เกิด Edge dislocation ขึ้น แต่ในชิ้นขวา มือจะยังไม่เกินจะอยู่ข้างบนระยะทางเลื่อน และในชิ้นซ้ายมือจะระยะทางส่วนเกินจะอยู่ด้านล่างซึ่งต้องกำหนดเครื่องหมายสำหรับ dislocation ขึ้นมา

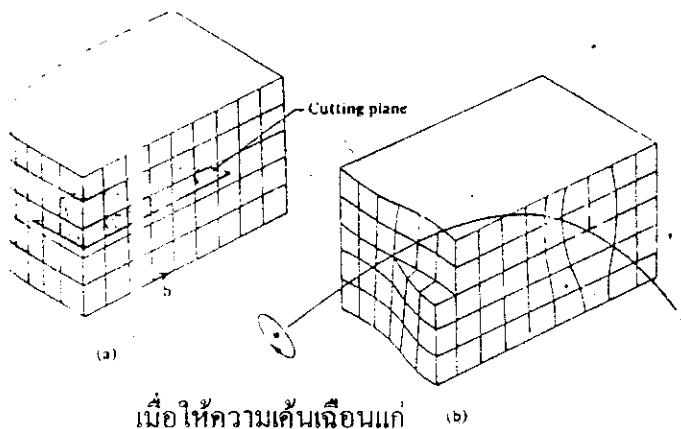

รูปที่ 3.11 Mixed dislocation

- ผลึกสมบูรณ์และระยะห่างตัด
- แสดง dislocation line ด้านหนึ่งจะเป็นแบบ Edge อีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบ Screw นอกจากนั้นเป็นแบบผสม

เมื่อให้ความเด่นเนื่องแก่ Burger vector b_1 จะเลื่อนทางขวา
ขณะที่ส่วนอื่นเคลื่อนที่ไปทาง
ซึ่งทำให้มีเครื่องหมายตรงกันข้าม

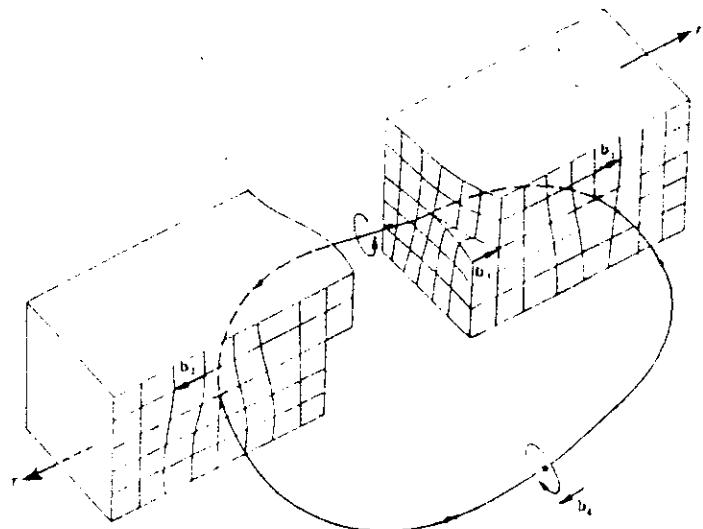

รูปที่ 3.12 dislocation loop

เมื่อกำหนดให้ทิศทางของ dislocation loop คั่งแสดงในรูป Burgers circuit ที่ผิวผลึกขวา มือจะเป็นลักษณะคล้ายเกลียวหมุนกินเข้าไปทางขวาเมื่อตาม dislocation line จะได้ทิศทางของ เป็นวง (T) เป็นเครื่องหมายแทน Edge dislocation ที่เกิดบนระยะทางเลื่อนถือเป็นวง และ T เครื่องหมายแทน Edge dislocation ที่เกิดใต้ระยะทางเลื่อนถือเป็นลบ) ส่วน Burger vector ซึ่งมีทิศทางตรงกันข้ามถือเป็นลบ ส่วน Burger vector ของ Screw dislocation คือ b_3 คำนึงถึง ส่วนที่ตัดออกไป จะได้ Burger vector b_4 ส่วนทิศทางกับ b_3


3.2.1.3 แหล่ง Dislocation

โลหะเต็มชนิดจะมี dislocation อยู่ประมาณ 10^{-10} dislocation/cm³ อารมณิกจะมี dislocation ต่ำกว่า ในของแข็งที่มีการยืดหยุ่นมากๆ จะมี dislocation น้อย จึงไม่พอยที่จะเกิดการเปลี่ยนรูปอย่างถาวรได้ เมื่อของแข็งได้รับแรงงานเกินช่วงยืดหยุ่นและเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรนั้นจะมีจำนวน dislocation เพิ่มขึ้น เมื่อตรวจสอบด้วยกล้อง

จุลทรรศน์จะเห็นว่าความหนาแน่นของ dislocation จะเพิ่มเมื่อวัสดุเปลี่ยนรูป ดังนั้นแหล่งกำเนิดของ dislocation ต้องอยู่ภายในของแข็งนั้นเอง ซึ่งเรียกว่า Frank-Read Source

ในการพิจารณา Frank-Read Source กายในผลึกจะต้องมีบริเวณที่ dislocation ไม่สามารถเคลื่อนผ่านไปได้ เรียกว่าจุดตรึง (Pinning site) ซึ่งจะเป็นตัวอย่างข้อความการเคลื่อนที่ dislocation จุดตรึงอาจจะเป็นบริเวณที่มีอะตอมสารหลักทินสะสมกันอยู่เป็นจุดที่ dislocation ตัดหรือเป็นบริเวณที่มีเฟสที่สองอยู่ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในตอนหลัง เนื่องจากว่าจุดตรึงที่มีอยู่ในผลึกจะทำให้ dislocation เคลื่อนที่ได้ยากขึ้น ดังนั้นของแข็งที่มีจุดตรึง คือกล่าวจะมี flow stress สูงขึ้น ให้จุดชำนาญ (yield point) สูงขึ้นด้วย ดังนั้นถ้าควบคุมจุดตรึงได้ ก็สามารถควบคุมสมบัติทางวัสดุได้เช่นกัน

รูปที่ 3.13 การขัดขวางการเคลื่อนที่ของ dislocation

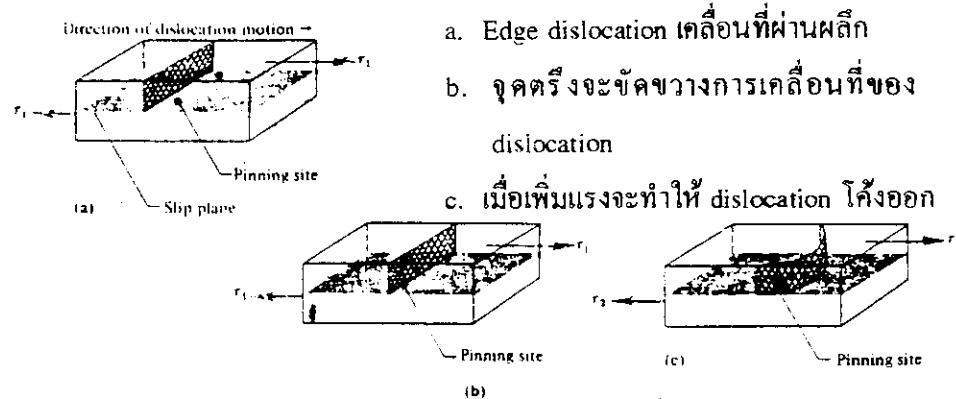


รูปที่ 3.13 แสดงระนาบส่วนเกินของ Edge dislocation ที่เดือนผ่านผลึก โดยแรงดึงดูด (T1) เป็นตัวกระทำ เมื่อเคลื่อนที่มาถึงจุดตรึง dislocation จะไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปอีก นอกจากจะเพิ่มแรงดึงดูด เป็น T2 (รูป c) dislocation จะพยายามเคลื่อนที่ต่อไปแต่ไปในบริเวณที่ไม่มีจุดตรึงเลยโก้งออก ถ้าเพิ่มแรงมากขึ้น dislocation จะยังโก้งมากขึ้น

ดังนั้นจะเห็นว่าเหตุที่ dislocation โก้งออกไปนั้น เนื่องจากมีแรงกระทำซึ่งเป็นแรงดึงดูด และใช้สัญลักษณ์เป็น T

จากรูปที่ 3.14 ให้ Edge dislocation ยาว อยู่ห่างจากขอบของผลึก = (รูป a) ส่วนในรูป b เมื่อ dislocation เคลื่อนที่ออกไปจากผลึกแล้ว และเกิดเป็นชั้นที่ผิวผลึก ที่ต้องการเพื่อให้เกิดเป็นชั้นขึ้นที่ผิวผลึกสามารถหาได้ 2 วิธี ซึ่งจะพิจารณาทั้งสองวิธี เพื่อหาแรงบน dislocation


จากรูปที่ 3.14 พื้นที่ที่ต้องรับแรงดึงดูดคือ S โดยพื้นที่ดังกล่าวคือต้องเคลื่อนผ่านกันและระยะทาง b ดังนั้น Workdone ที่ใช้เคลื่อน dislocation ไปที่ผิวงานคือ fSb

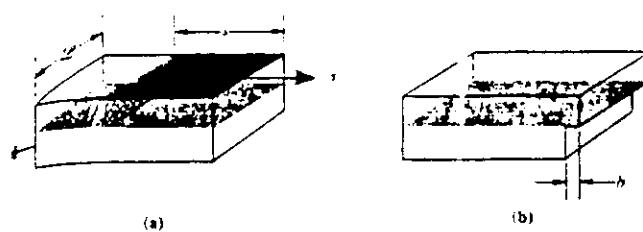

รูปที่ 3.14 แผนภาพที่ใช้หาแรงบน dislocation

ให้ f เป็นแรงที่กระทำบน dislocation
Workdone ที่จะเคลื่อน dislocation
ผ่านผลลัพธ์คือ fs
ทั้งสองปริมาณที่กล่าวมาก็คืองานที่ใช้
ในการเคลื่อน dislocation ไปยังใดๆ ก็ได้ว่า

$$fs = \tau f_{bs}$$
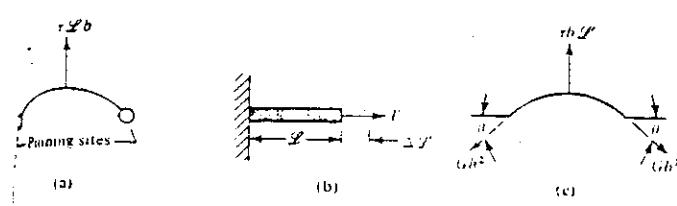
$$f = \tau \mathcal{V}_b$$


รูปที่ 3.15 แรงบน dislocation


เมื่อ f เป็นแรงบน dislocation

τ เป็น applied shear stress

รูปที่ 3.15 เป็นเพียงบางส่วนของ
dislocation ที่อยู่ติดระหว่างจุดตรึง แรง
 $\tau \mathcal{V}_b$ ที่กระทำบน dislocation จะเท่ากับแรง

ข้อความของจุดตรึงและมีทิศทางตรงกันข้าม เพราะ dislocation ไม่เคลื่อนที่

เราจำลักษณะการเคลื่อนที่ของ dislocation ในวัสดุเมื่อ Shear stress เพิ่มสูงทำให้ dislocation โค้งออกไป (ดูรูปที่ 3.16) จนกลายเป็น dislocation loop โดยจะขยายออกไป และเกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆ จึงถือว่าเป็นแหล่งของ dislocation ชนิดหนึ่ง

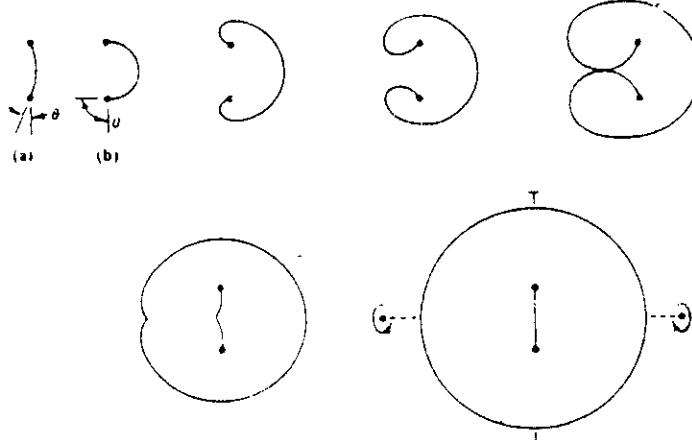

รูปที่ 3.16 แสดง Frank-Read source ของ dislocation

ถ้า dislocation ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่
ปรากฏที่ผิว แสดงว่าขั้นคงเหลืออยู่ในวัสดุ
ความหนาแน่นของ dislocation ในวัสดุจะเพิ่มขึ้น

จุดตรึงหรือ Pinning site ที่มีอยู่ภายใน
ในวัสดุจะช่วยลดการเคลื่อนที่ของ dislocation
เพิ่ม Flow stress เพิ่มจุดจ้าน เพิ่มความแข็ง
แรง

อีก ได้

- จุดตรึง 2 จุดจะขัดขวาง dislocation เอ้าไว้และเริ่มโค้งออก เมื่อความคืบเคือนเพิ่มขึ้น
- ความคืบเคือนเพิ่ม dislocation ยิ่งเพิ่ม จนกระทั่งมุม $\theta = 90^\circ$ และเมื่อความคืบ
เคือนเพิ่มขึ้นอีก dislocation ก็ยิ่งโค้งออกจนกลายเป็นห่วงของ dislocation แรงให้แก่
วัสดุ และยังทำให้เกิด dislocation ที่สามารถขัดขวางการเคลื่อนที่ของ dislocation

3.2.1.4 การปีนและการกระโ叱ข้าม (CLIMB AND CROSS SLIP)

เมื่อในผลึกมีสิ่งกีดขวางการเคลื่อนที่ของ Dislocation มากรา Dislocation จะหลีกเลี่ยงจากระนาบเดื่อนเดินไปสู่ร่องนาบเดื่อนใหม่ได้ เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวก เปลี่ยนร่องนาบเดื่อนของ dislocation เกิดขึ้น 2 ลักษณะคือ Climb และ Cross slip

Climb เกิดในกรณีของ Edge dislocation


Climb slip เกิดในกรณีของ Screw dislocation

Edge dislocation มี Burgers vector ตั้งฉากกับ dislocation line จะอยู่ในร่องนาบเดื่อนนั้นอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ ดังแสดงในรูปที่ 3.17

ในรูป a แสดงลักษณะของ Edge dislocation เมื่อเจอกับสิ่งกีดขวางโดยสมมุติว่าบนร่องนาบเดื่อนจะเคลื่อนไปทางขวาเมื่อ สิ่งกีดขวางที่มีอยู่จะเป็นเสมือนจุดครึ่ง dislocation จึงเคลื่อนที่ไปได้ยาก จะเคลื่อนที่ต่อไปได้ ก็ต่อเมื่อเปลี่ยนร่องนาบเดื่อนใหม่เท่านั้น แต่ในกรณีนี้บริเวณใกล้ๆ ร่องนาบส่วนเกินจะต้องนิ่ว่วงอยู่ด้วย เช่นในรูป a จะมีที่ว่างอยู่หนึ่งจุดครึ่ง เมื่อ dislocation เคลื่อนมาติดลบอยู่จุดครึ่งอะตอมหนึ่งในร่องนาบส่วนเกินจะขยับไปยังตำแหน่งที่ว่างนั้น หรืออาจกล่าวว่าอะตอมนั้นเคลื่อนที่ไปทางขวา หรือว่าจะเคลื่อนไปทางซ้าย โดยที่จริงแล้วอะตอมเป็นคัวเคลื่อนทำให้เกิดที่ว่างขึ้นในร่องนาบส่วนเกิน อะตอมที่ส่วนล่างสุดของร่องนาบส่วนเกินจะเคลื่อนไปแทนจุดว่างที่อยู่ด้านข้างไป (รูป b) จุดว่างจะขยับไปอยู่ส่วนล่างของร่องนาบส่วนเกิน ทำให้ร่องนาบเดื่อนเคลื่อนสูงขึ้นเท่ากับระยะห่างระหว่างอะตอม (รูป c) และจะสามารถเคลื่อนที่ไปบนร่องนาบใหม่ได้อย่างง่ายดาย บวกการดึงกล้าวเรียกว่า Dislocation climb


การเกิด Dislocation climb จะต้องมีที่ว่างอยู่ด้วย ซึ่งจำนวนที่ว่างจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่ม และที่ว่างเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ดังนั้น Dislocation climb จึงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ อุณหภูมิสูงจะเกิดง่าย

เมื่อ Screw dislocation เจอ กับสิ่งกีดขวางจะสามารถหลีกเลี่ยงได้ยากกว่า Edge dislocation Screw dislocation จะมี Burgers Vector ขนานกับ dislocation ดังรูป 4.5 ดังนั้นร่องนาบเดื่อนของ Screw dislocation จึงไม่จำเป็นต้องขานดึงเช่นในกรณีของ Edge dislocation Screw dislocation สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้ โดยขบวนการที่เรียกว่า Cross-slip

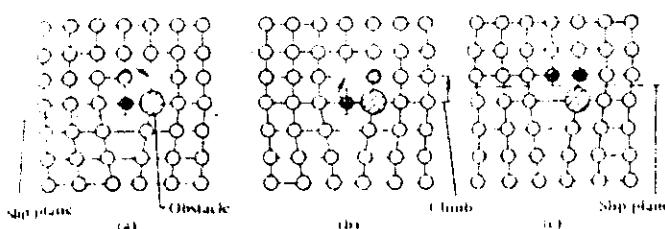


จากรูปที่ 3.19 Screw dislocation จะเคลื่อนที่ได้ง่ายตามร่องนาบเดื่อน โดยมีจุดศีร์ดัดเป็นสิ่งกีดขวางและสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางนี้ไปได้ถ้า dislocation เปลี่ยนร่องนาบใหม่

รูปที่ 3.17 การเกิด dislocation climb a. Edge dislocation ถูกครึ่ง永久ไว้ b. ที่ว่างเคลื่อนขยับมาขึ้นร่องนาบเดื่อน c. ที่ว่างเคลื่อนไปถึงส่วนล่างของร่องนาบส่วนเกิน ทำให้สามารถเกิดการเดื่อนต่อไปได้ง่ายดายแม้ว่าจะมีสิ่งกีดขวางอยู่ก็ตาม

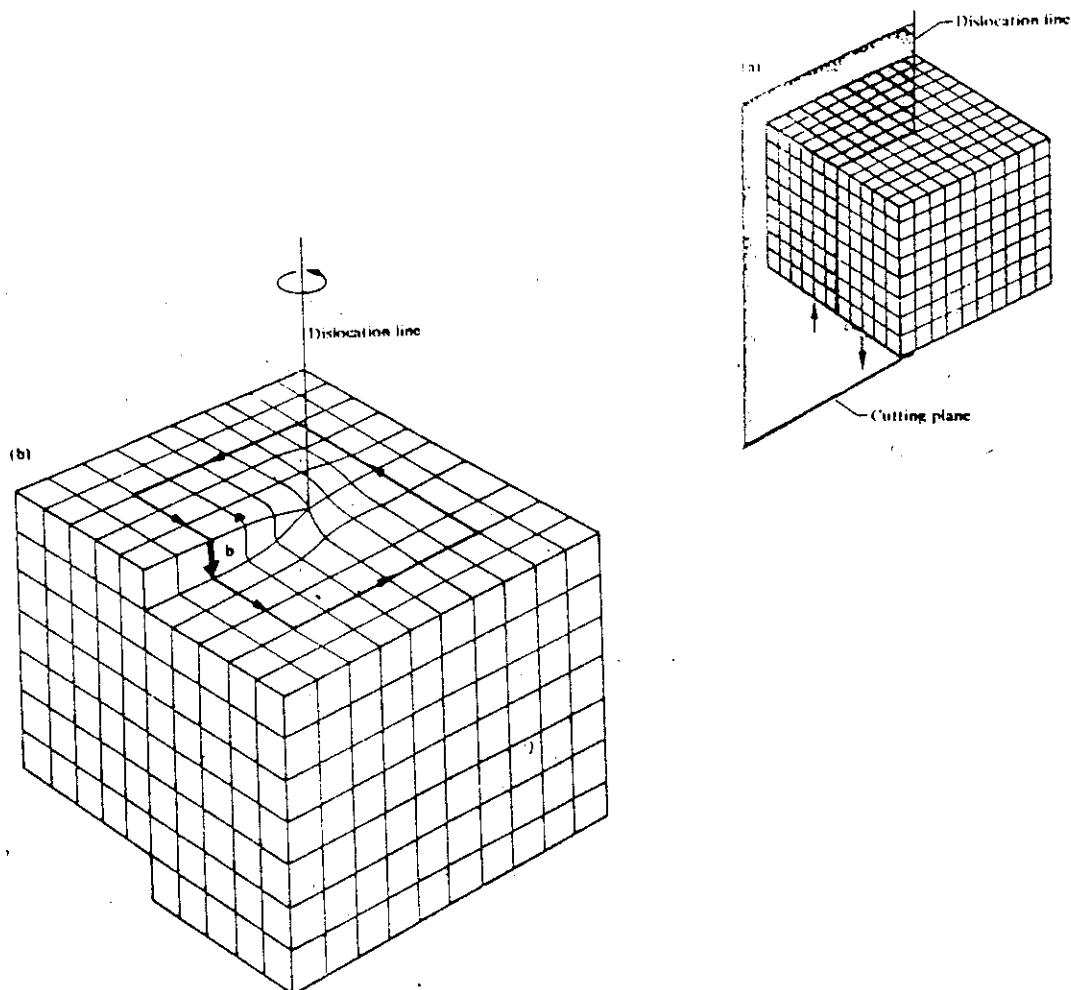

รูปที่ 3.18 การเกิด Screw dislocation

รูป b. Screw dislocation จะสามารถข้ามสิ่งกีดขวางจากระนาบเดือนหนึ่งไปยังระนาบหนึ่ง ระนาบที่ dislocation เคลื่อนย้ายไปนั้นจะตัดกันกับระนาบเดือนเดิม แต่ความคื้นเจือนมากกว่า

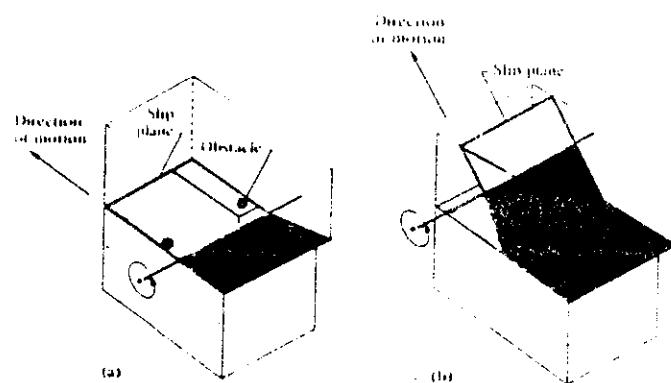

รูปที่ 3.19 การเกิด Cross slip

3.2.1.5 การเกิด STRAIN HARDENING ของโลหะ

จากแผนกภาพความเค็น-ความเครียด ถ้าแรงกระทำไม่เกินจุดชำนัน (yield line) พอย่อแรงออกลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจะกลับสู่สภาพเดิม แต่ถ้าแรงกระทำมากกว่า yield limit เกิดความเค็นเท่ากัน ซึ่งเกิดการเปลี่ยนรูปถาวรแล้ว พอย่อแรงออกโลหะที่เปลี่ยนแปลงไปจะไม่คืนสู่สภาพเดิม และจะมีการเปลี่ยนแปลงคงค้างอยู่เท่ากัน a ถ้าโลหะได้รับความเค็นช้าอีกด้วยการเปลี่ยนรูปถาวรน้อยลง และจุด yield limit จะเพิ่มขึ้นจนถึง ถ้าจะให้เกิดการเปลี่ยนรูปถาวรขึ้น ต้องใช้แรงมากขึ้นแสดงว่าโลหะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น การที่โลหะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นหลังจากเกิดเปลี่ยนรูปถาวรนี้เรียกว่า Strain hardening

ดังได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่า การเปลี่ยนรูปถาวรเกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนที่ของ dislocation


Dislocation เพียงคู่เดียวที่เคลื่อนที่ไปจะทำให้เกิด dislocation ในหมู่分子 จำนวนมากขึ้น จึงทำให้ dislocation ในโลหะมีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น ทำให้โลหะมีความแข็งแรงสูงขึ้น (ความแข็งแรงประดับหรือ Ultimate strength เพิ่มขึ้น อุปที่ 3.20)

การแปรผันของคุณสมบัติเชิงกลของทองแดงและอลูминีียม เมื่อจากการเปลี่ยนรูปถาวรแสดงไว้ในรูปที่ 3.20 เมื่อเกิดการเปลี่ยนรูปมากขึ้น (และพื้นที่หน้าตัดลดลง) ความแข็งแรงประดับ (σ_t) จะเพิ่มขึ้นและค่า elongation (δ) ลดลง นอกจากนี้การเปลี่ยนรูปถาวรขึ้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอิทธิพลของย่างในโครงสร้างของโลหะ

การเกิดการเปลี่ยนรูปถาวรในโลหะจะทำให้เกรนบีดเขียวและเรืองตัวไม่เป็นระเบียบ โดยเกรนจะเบนออกจากแนวการเรียงตัวของเกรนเดิมจนกระหั่งแกนของเกรนที่มีความแข็งแรงสูง


สุดท้ายมีทิศทางเรืองตัวใหม่ตามทิศทางของการเปลี่ยนรูป

เมื่อการเปลี่ยนรูปถาวรเพิ่มขึ้น เกรนจะเปลี่ยนรูปมากขึ้น จนในที่สุดจะเปลี่ยนรูปอย่างสมบูรณ์ 100% โดยเกรนจะมีทิศทางเรืองตัวใหม่เหมือนกัน

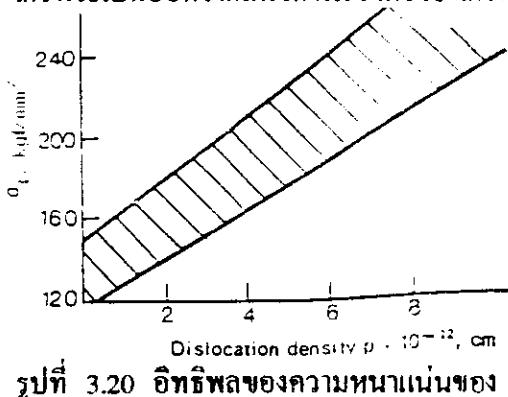

รูปที่ 3.20 อิทธิพลของความหนาแน่นของ dislocation ที่มีต่อความแข็งแรงของเหล็ก

การเปลี่ยนรูปถาวรไม่ได้ทำให้เกรนละเอียดขึ้น แม้เกรนจะเปลี่ยนรูปไปจากลักษณะ

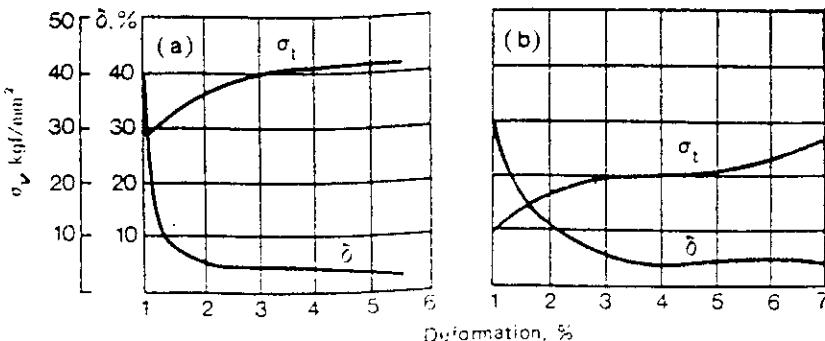

รูปที่ 3.21 อิทธิพลของการเปลี่ยนรูปถาวรต่อกุณสมบัติเชิงกลของทองแดง
(a) และอลูминีียม (b)

เดิมที่มีขนาดเท่ากันทุกทิศทาง (Equi-axed) มาเป็นรูปร่างที่แบบออกไปและมีขนาดในแต่ละทิศทางไม่เท่ากัน (Nonequi-axed) แต่ยังมีปริมาตรเท่าเดิม

เมื่อเกิด dislocation ขึ้นในโลหะ พลักส่วนหนึ่งจะเคลื่อนตัวไปแทนที่พลักอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดการเปลี่ยนรูปมากขึ้น พลักจะเคลื่อนที่มากขึ้นจนปรากฏเป็นร่องนาเงื่อนหรือ Shear planes อย่างชัดเจน เมื่อคุณจากโครงสร้างจุดภาคจะเห็น Shear planes ดังกล่าวเป็นแนวเส้นอุบากยในแต่ละเกรน (รูปที่ 4.5 , b) ซึ่งเรียกว่า (Cherbnov-Luders slip lines หรือ Luders band)


การไหลดั้วยอดพลักดังกล่าวทำให้โครงสร้างเกรนเปลี่ยนแปลงลักษณะที่เคยเป็นแบบแผ่นโนมsegจะเปลี่ยนไปและการเรียงตัวจะผิดแยกไปจากเดิมมากขึ้น

ความเค็มภายในบริเวณต่างๆ จะเพิ่มขึ้นด้วย

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ โลหะจะมีความหนาแน่นลดลง เมื่อเกิด deformation มากขึ้น รูปที่ 3.22 แสดงผลจากการทดสอบหาความหนาแน่นของเหล็กบริสุทธิ์ที่นำไปดึงจนขาด โดยบริเวณรอยขาดจะเกิด deforimation มากที่สุด (9) และบริเวณใกล้กับปลายที่จับกับแทบทะไม่เกิด deformation เลย (1) จากค่าความหนาแน่นของแต่ละจุดจะเห็นว่า เดิมเหล็กมีความหนาแน่น 7.870 gm/cm³ แต่ในบริเวณที่ใกล้เข้าไปหารอยขาดซึ่งแต่ละส่วนจะมี deformation เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั่นค่าความหนาแน่นจะลดลง โดยบริเวณหมายเลข 9 ซึ่งเกิด deformation มากที่สุดนั้นมีความหนาแน่นลดลงเหลือเพียง 7.735 gm/cm³

การที่เหล็กมีความหนาแน่นลดลงเมื่อเกิด deformation มากขึ้นนั้น เนื่องจากภายในเกรนและระหว่างเกรนมีช่องว่างมากขึ้นซึ่งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Destruction

Density	
9	7.735
8	7.842
7	7.846
6	7.850
5	7.856
4	7.863
3	7.861
2	7.869
1	7.870

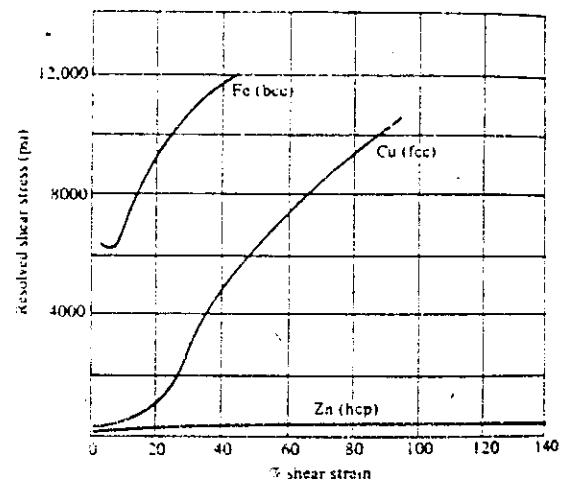


รูปที่ 3.23 Stress-strain curve

ของโลหะบริสุทธิ์ 3 ชนิด

รูปที่ 3.22 อิทธิพลของ Plasticdeformation ที่มีต่อความหนาแน่นของชิ้นงานทดสอบด้วยแรงดึง

จากรูปที่ 3.23 แสดง stress-strain diagram ของโลหะบริสุทธิ์ 3 ชนิดโดยไม่คำนึงถึงช่วงบริเวณยึดหยุ่น ผลึกเหล่านี้จะมีการเรียงตัวในลักษณะที่ทำให้เริ่มเกิดการเลื่อนขึ้นก่อนในระนาบเดื่อนขึ้นก่อนในระนาบเดื่อนที่เกิดได้ง่ายที่สุด นั่นคือบน Slip system หนึ่งจะมี resolve shear stress เกิดขึ้นมากกว่า Slip system เกิดขึ้นมากกว่า slip system อื่นๆ จากรูปแสดงว่า กราฟขึ้นอยู่กับโครงสร้างผลึก และการเรียงตัวของผลึก ถ้าผลึกเรียงตัวในลักษณะที่ทำให้เกิดระนาบเดื่อน พร้อมกันหลายระนาบแล้วกราฟจะแตกต่างออกไป รูป 3.24 แสดง stress-strain curve ที่ตัดช่วงจำกัดการยึดหยุ่นออกไป กราฟจะแบ่งเป็น 3 ส่วนแสดงอัตรา Work hardening แตกต่างกันจะหาอัตรา Work hardening ได้เมื่อความเค้นเพิ่มขึ้นจนความเครียดเพิ่มขึ้น

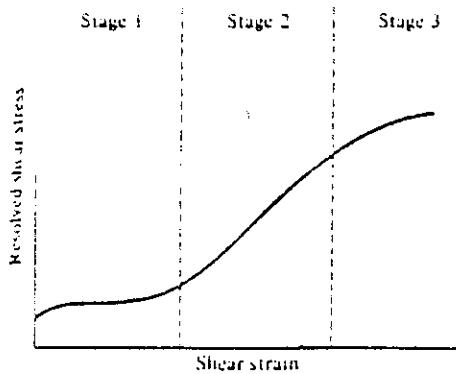

รูปที่ 3.24 แสดง Stress-strain curve

ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนรูปอย่างถาวรของวัสดุ ลักษณะที่เกิดขึ้นในโลหะทั้ง 3 ชนิด (รูปที่ 5.23) จะสามารถอธิบายได้โดยอาศัยรูปที่ 5.24 ดังนี้

3.2.1.6 ผลึก fcc (ทองแดง)

ขั้นตอนที่ 1 จะเกิดการเลื่อนไปได้ง่าย เพราะทองแดงบริสุทธิ์มากจึงมีจุดครีวอยู่น้อยเพียงเกิดความเค้นค่อนข้าง ก็สามารถทำให้เกิด

dislocation ได้ง่าย อัตราการเกิด work hardening ซึ่งคงที่ ดังแสดงตามกราฟในขั้นตอนที่ 1 ค่อนความเค้นจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ เพราะ dislocation เกิดการตัดผ่านซึ่งกันและกัน (dislocation interfection และ job formation) ทำให้อัตรา Work hardening ต่ำ ความด้านทานต่อการเคลื่อนที่ของ dislocation เพิ่มขึ้น

ในตอนท้ายของขั้นตอนที่ 1 จะเกิดความเค้นสูงพอ ดังนั้นความเค้นเฉือนบน slip system หนึ่งจะมีมากกว่าในอีกระบบทันนิ่ง จากตาราง 3.2 แสดงว่า slip system ที่ง่ายที่สุดในผลึก fcc จะตัดผ่านซึ่งกันและกัน ดังนั้น dislocation ที่เคลื่อนที่ตามระบบเหล่านี้จะตัดกันด้วย dislocation หลายส่วนจะถูกยึดหยุ่น Partial dislocation ที่มีลักษณะการเรียงซ้อนกันพิเศษ ทำให้ dislocation กองรวมกันอยู่บน slip system ทั้งสอง นอกจากนี้ยังทำให้ dislocation เคลื่อนที่ยากขึ้น

ในขั้นตอนที่ 2 Slip system มีมากขึ้น ซึ่ง Slip system นี้จะต้องเกิดการเลื่อนได้ง่าย ด้วย ดังเช่นในผลึก fcc ได้แก่ ((111)), [110] ซึ่งมีอยู่ 12 ระบบ บริเวณที่เกิด Work

hardening จะมีลักษณะเหมือน เส้นตรงเพรากระฟของ stress-strain เก็บนจะเป็นเส้นตรง อัตรา Work hardening สูงกว่าในขั้นตอนแรก แสดงว่า dislocation เกิดขึ้นที่ช้าลงเมื่อ ความเครียด (หรือ dislocation density) เพิ่มขึ้น เพราะว่า dislocation เกิดการตัดผ่านกันมากขึ้น

ในขั้นตอนที่ 3 วัสดุจะเกิด Work hardening ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ แต่มีอัตราค้างลง กราฟ ในขั้นตอนนี้จะมีลักษณะโค้งเหมือนพิวรูปไป บริเวณนี้จะมีความเค้นสูงพอที่จะทำให้ Screw dislocation เกิด Cross-slip ไปได้ ในขั้นตอนที่ 3 นี้ dislocation จะเคลื่อนที่ได้ยากกว่าใน ขั้นตอนที่ 2

3.2.1.7 ผลึกหกเหลี่ยม (hcp)

กราฟในรูปที่ 3.23 แสดงว่าผลึกสังกะสี บังคับอยู่ในขั้นตอนที่ 1 ตลอดเวลาที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่จะเกิดการเลื่อนได้ง่ายคือ ระนาบฐาน (Basal plane) เพราะรูปแบบฐานตัดกัน (ตาราง 3.2) การเลื่อนไม่ได้เกิดบนรูปแบบที่ตัดกัน จึงได้กราฟออกแนวเดียวกัน


3.2.1.8 ผลึก bcc (เหล็ก)

จากตาราง 3.2 แสดงว่า bcc มี slip system จำนวนมาก โดยแต่ละรูปแบบจะ เกิดการเลื่อนได้ง่ายกว่ารูปแบบเดื่อนอื่นๆ ถ้า Slip system หลักระบบมีปฏิกิริยามากขึ้น dislocation จะตัดผ่านกันมากยิ่งขึ้น อาจมากกว่าในกรณีของ fcc

อัตราการเกิด Work hardening ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของ dislocation บน Slip system ที่เกิดการเลื่อนได้ง่ายที่สุด ((110)), [111] กับ Slip system ตัดไป ((211)), [111] ดังนี้จะเห็นว่าลักษณะของกราฟในรูปที่ 3.23 ขึ้นอยู่กับการเรียง ตัวของผลึกในตอนต้นของขั้นตอนที่ 2 จะเห็นได้ว่า Work hardening เกิดขึ้นในผลึก bcc เมื่อจาก dislocation ตัดผ่านซึ่งกันและกัน เมื่อมี Slip system มาๆ จะทำให้ Screw dislocation เกิด Cross-slip ได้ง่ายขึ้น ถ้าเกิด Cross-slip แสดงว่าเกิด Work hardening ที่ขั้นตอนที่ 3 แล้ว และโดยทั่วไปจะเกิดความเครียดมากกว่าในผลึก fcc

3.2.2 TWINNING

การเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรนี้ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในลักษณะการเลื่อน (slip) และลักษณะที่เรียกว่า twinning

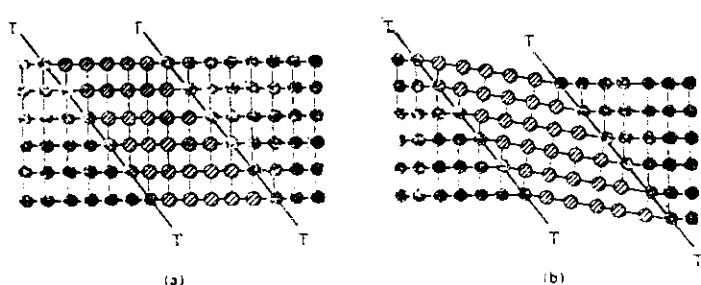

รูปที่ 3.25 การเปลี่ยนรูปแบบ

twinning

- ผลึกสมบูรณ์อสูตรรูปแบบ twinning (ยังไม่เกิด)
- บริเวณระหว่างรูปแบบ twinning เกิดบิดเบี้ยวเดิมรูปไป

จากรูป a เป็นผลึกที่ยังไม่เกิด twinning ระนาบตามแนวเส้น T-T ทั้ง 2 ด้านนี้คือ ระนาบ twin อะตอนที่ระนาบสีดำซึ่งอยู่ด้านนอกของระนาบ twin เป็นตัวแทนของขยะที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนอะตอนที่ขาวซึ่งอยู่ด้านในของระนาบ twin จะมีตำแหน่งเปลี่ยนแปลง เมื่อเกิด twinning ระนาบได้รับความเค้น twin ระนาบทันทีจะเคลื่อนที่ขึ้นมาไป กับอีกระนาบทันที บริเวณระหว่าง twin จะเกิดการเลื่อนอย่างส่าเรนอ (รูป b) ส่วนของผลึกภายนอกของระนาบ twin จะไม่เกิดตัว เพียงแต่เคลื่อนมายังท่าน้ำ เชนในรูปที่ 3.25 อะตอนที่อยู่ข้างมือของระนาบ twin (ระนาบจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง ส่วนอะตอนที่อยู่ด้านขวาของระนาบ (ระนาบขาว) จะเลื่อนลงสู่ระดับต่ำกว่าที่ปรากฏก่อนเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏในรูป b จะเห็นว่าที่ขึ้นหน้าตัด จะคุณเมื่อเป็นภาพในกระจกของอะตอนที่ระบบสีดำแต่ละกลุ่ม โดยมีระนาบ twin ทำหน้าที่เป็นระบบสะท้อนจึงเรียกการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ว่า TWIN

Twinning เกิดในผลึก bcc และ fcc เมื่อนำไปเข้ารูปที่อุณหภูมิต่ำ เช่น เมื่อผลึก bcc เกิดความเครียดที่อัตราสูงมากที่อุณหภูมิห้อง เช่นลักษณะที่เกิดขึ้นในขบวนการการเข้ารูปด้วยแรงระเบิด (Explosive Forming) โดยทั่วไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงแบบ Twinning ไม่ค่อยเกิดกับผลึกสีเหลืองลูกบาศก์ นอกจากกรณีที่มีอุณหภูมิต่ำจริงๆ หรือใช้กลวิธีเข้ารูปอย่างรวดเร็วเท่านั้น

Twinning มักจะเกิดในผลึก hcp เป็นส่วนใหญ่ ดังในตารางที่ 3.2 ที่อุณหภูมิห้องผลึกจะมีระบบเดือนเพียง 3 ระบบเท่านั้น และระบบที่เดือนได้ง่ายคือ ระบบฐานจะสังเกตเห็นว่า ใน hcp จะเกิด twinning ขึ้นบนระนาบ {1012} ในทิศทาง [1011] Twinning ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ผลึกระหว่างระบบ twin จัดเรียงตัวกันใหม่และดังนั้นระบบฐานที่อยู่ในบริเวณนี้จึงมีการเรียงตัวที่สามารถ dislocation slip ได้ง่าย การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเนื่องจาก twinning มีน้อย แต่บางกรณีของผลึก hcp ที่มีความเหนียวมาก อาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก twinning ได้มาก

3.3 COLD WORKING และ WORKING

Cold Working : หมายถึงการรีด, ขึ้นรูปหรือใช้รีดอื่นๆ เพื่อให้สัมฤทธิ์เปลี่ยนรูปไปอย่างถาวร ที่อุณหภูมิต่ำ โดยไม่เกิดผลึกใหม่ (ใช้อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิเกิดผลึกใหม่)

Hot Working : หมายถึงการรีด, ขึ้นรูปหรือใช้รีดอื่นๆ เพื่อให้สัมฤทธิ์เปลี่ยนรูปไปอย่างถาวร ที่อุณหภูมิสูง โดยมีการเกิดผลึกใหม่ (ใช้อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิเกิดผลึกใหม่)

3.3.1 การเปลี่ยนรูปแบบเย็น (COLD WORKING)

เมื่อนำโลหะไปรีด, ดึงหรืออัดขึ้นรูป โดยใช้อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิเกิดผลึกใหม่ จึงได้ร่วมเป็นการแปรรูปแบบเย็น (cold working) โดยส่วนมากจะแปรรูปแบบเย็นที่อุณหภูมิห้อง แม้

ว่าการแปรรูปดังกล่าวจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นบ้างกี่ต่อ๑ แต่ก็ยังต่ำกว่าอุณหภูมิเกิดผลลัพธ์ใหม่ การแปรรูปจะเย็นจะทำให้เกรนหดตัวและมีขนาดเล็กลงเล็กน้อย แต่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรง ความสามารถตอบต่อตัวของเครื่องจักร ความเที่ยงตรงของขนาด และความสามารถของผิวโลหะเนื่องจาก การแปรรูปจะเย็นเกิดออกไซด์ได้นาก จึงสามารถดัดแปลงโลหะได้มากกว่าการแปรรูปขณะร้อน

3.3.1.1 ผลของการแปรรูปขณะเย็น

โลหะทุกชนิดจะมีโครงสร้างเป็นผลลัพธ์ โดยมีลักษณะเป็นเกรนขนาดต่างๆ แต่ละ เกรนประกอบด้วยหน่วยเซลล์มากน้อย และหน่วยเซลล์ประกอบด้วยอะตอม อะตอมภายในเกรน เดียวกันจะขับเรียงตัวกันอย่างสม่ำเสมอ แต่จะแตกต่างกันในแต่ละเกรน เมื่อนำวัสดุไปแปรรูป ขณะเย็น อาจทำให้เกรนแตกแยกออกจากกัน อะตอมเคลื่อนที่ไป และเกรนบิดตัวบริเวณใดที่มี แรงซีดเห็นได้ระหว่างอะตอมน้อยที่สุด จะเกิดการเลื่อนหรือเกิดการเปลี่ยนรูปแบบ Twinning

การแปรรูปขณะเย็นต้องใช้ความดันสูงกว่าการแปรรูปขณะร้อนมาก โลหะที่ผ่านกระบวนการแปรรูปขณะเย็น จะแกร่งกว่าและจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปอย่างถาวรก็ต่อเมื่อเกิดความเด่น มากกว่าช่วงซีดหุ้น การแปรรูปขณะเย็นจะไม่เกิดผลลัพธ์ใหม่ ดังนั้นเกรนที่เกิดการบิดตัวหรือแตกหักจะไม่มีโอกาสคืนสู่สภาพเดิม เมื่อเกรนจะเปลี่ยนรูปไปอีกจะมีความด้านทานต่อการเปลี่ยน แปลงนั้นมากขึ้น จึงทำให้มีความแข็งแรงและความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งเรียกว่าเกิด Work หรือ Strain hardening

จำนวน Clod work ที่โลหะจะทนทานได้ขึ้นอยู่กับ ductility ของโลหะ ซึ่งโลหะ ductility มากก็ยิ่งสามารถนำไปแปรรูปขณะเย็นได้ดี โลหะบริสุทธิ์จะแปรรูปขณะเย็นได้ดีกว่า โลหะผสม เพราะเมื่อโลหะมีธาตุผสมมากขึ้นอัตราการเกิด strain hardening จะเพิ่มขึ้นทันที เมื่อนำโลหะไปแปรรูปขณะเย็นจะเกิดความเด่นตอกค้างอยู่ภายในอย่างรุนแรง ซึ่งจำเป็น ต้องขัดดอกก่อนนำไปใช้งาน โดยนำโลหะไปอบที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิเกิดผลลัพธ์ใหม่ ซึ่ง เกรนหรือคุณสมบัติของโลหะไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าหากอบจนถึงอุณหภูมิเกิดผลลัพธ์ใหม่ จะช่วยขัด ผลกระทบแปรรูปขณะเย็นนี้ได้ คุณสมบัติของโลหะจะกลับสู่สภาพเดิมก่อนรีด

3.3.1.2 ข้อดีและข้อเสียของการแปรรูปขณะเย็น

ผลิตภัณฑ์ส่วนมากที่ผ่านการแปรรูปขณะร้อนมาแล้ว มักจะนำไปแปรรูปขณะ เย็นอีก เช่น โลหะแผ่นที่ผ่านการรีดร้อนมักจะอ่อน ผิวไม่เรียบ ขนาดไม่เที่ยงตรง และคุณ สมบัติไม่ดี จึงต้องนำไปปรีดเย็นเป็นขั้นตอนสุดท้าย จึงทำให้ขนาดแน่นอนขึ้น ไม่เกิดออกไซด์ แผ่นโลหะมีผิวเรียบ งานที่ไม่ต้องการชุบก็อาจนำมารีดเย็น จะทำให้มีความแข็งแรงและความแข็ง แรงเพิ่มขึ้น วัสดุเหนียวสามารถอัดขึ้นรูปขณะเย็นได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิเกิดผลลัพธ์ใหม่ การ แปรรูปขณะเย็นต้องใช้เครื่องจักรที่มีกำลังมากกว่าการแปรรูปขณะร้อน แต่หากใช้แรงมากไป โลหะจะเปราะบางบางที่ต้องนำไปอบก่อน (anneal) ก่อน

3.3.1.3 ผลกระทบจากการแปรรูปขณะเย็น

1. เกิดความเสื่อมตกถัง ต้องนำไปป้อนก่อน
2. โครงสร้างเกรนบิดตัวหรือแตกหัก
3. ความแข็งและความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
4. อุณหภูมิเกิดผลลัพธ์ใหม่ของเหล็กกล้าเพิ่มขึ้น
5. ผิวเรียบดีขึ้น
6. ขนาดเที่ยงตรง

3.3.2 การแปรรูปขณะร้อน (HOT WORKING)

โลหะที่หล่อออกมานี้เป็นแท่ง (Ingot) จะใช้ประโยชน์ได้น้อย จึงต้องนำไปแปรรูปเสียก่อน นำแท่งโลหะไปแปรรูปขณะเย็นจะทำได้ยาก ถ้านำไปแปรรูปขณะร้อนจะทำได้ง่ายกว่า แต่มักจะเกิด และข้อบกพร่องอื่นๆ มากมาก จึงต้องนำอาโลหะที่แปรรูปขณะร้อนมาแล้วไปทำการแปรรูปเย็น เพื่อให้ผิวงานดีขึ้น ขนาดถูกต้องขึ้นและปรับปรุงคุณสมบัติทางกล

การแปรรูปขณะร้อนจะทำให้โลหะอยู่ในสภาพพลาสติก จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์นับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ประดับและได้ผลดี เพราะใช้พลังงานน้อย เครื่องจักรสึกหรอน้อย

การที่ต้องแปรรูปโลหะขณะร้อนเพื่อการประดับแล้ว ยังมีโลหะบางชนิด เช่น W, Mo และที่จำเป็นต้องแปรรูปขณะร้อนเท่านั้น เพราะหากแปรรูปขณะเย็น มักจะเกิดการแตกร้าวสมอ หรือทำการแปรรูปขณะร้อนก่อน เพื่อปรับปูนโครงสร้างที่ได้จากการหล่อหลังจากนั้นจึงนำไปแปรรูปขณะเย็นเป็นขั้นตอนสุดท้าย

3.3.2.1 ข้อดีของการแปรรูปขณะร้อน

1. ขั้นรูพรุนได้ดี เช่นแท่งอินก็อต ปกติจะมีรูพรุนอยู่มากมาก เมื่อนำไปปรีดจะช่วยจัดรูพรุน
2. สามารถทิ้งตัวอยู่จะแคบ และกระหายไปทั่วเนื้อโลหะ
3. เกรนที่ขยายหรือยาวจะละเอียดกว่าเดิม เนื่องจากการแปรรูปขณะร้อนอยู่ในช่วงอุณหภูมิเกิดผลลัพธ์ใหม่ต้องทำการแปรรูปบนกระถังอยู่ในช่วงต่ำสุดของอุณหภูมิเกิดผลลัพธ์ใหม่ เพื่อให้ได้เกรนละเอียด
4. ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางกล เนื่องจากเกรนละเอียดกว่าเดิมและทำให้เนื้อโลหะสม่ำเสมอขึ้น เหล็กจะมีความแข็งแรงสูงสุดในทิศทางของการหล่อเนื้อโลหะ
5. ใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่อแปรรูปขณะเย็น

ข้อเสียของการแปรรูปขณะร้อน

1. เกิดออกไชค์หรือสะเก็ดที่ผิวงานอย่างรวดเร็ว ทำให้ผิวไม่ดี
2. ขนาดไม่เที่ยงตรง
3. อุปกรณ์ราคาสูงแต่ประดับกว่าการแปรรูปขณะเย็น


3.3.2.2 การแปรรูปขณะร้อนคืออะไร ?

การแปรรูปขณะร้อนจะเกิดปรากฏการณ์ขึ้น 2 อย่างคือ


- งานมีความแข็งเพิ่มขึ้น (Hardening) เนื่องจากการเปลี่ยนรูป
- งานอ่อนลง (Softening) เนื่องจาก การ annealing

ปรากฏการณ์ทั้งสองที่กล่าวมานี้จะเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน ณ อุณหภูมิใดๆ ถ้าหากเกิดเปลี่ยนรูปเร็วกว่าที่เกิด softening โดยจะแข็งขึ้น

จากรูปที่ 3.26 แสดงว่าเมื่อนำทองแดงไปคล่องดึง ให้เปลี่ยนรูปอย่างช้าๆ ที่ทองแดงอ่อนลงจะเพิ่มเมื่ออุณหภูมิเพิ่ม จากกราฟจะเห็นว่าที่อุณหภูมิ 400°C อัตราอ่อนตัวจะเท่ากับเพิ่มความแข็ง และหลังจากนั้นโลหะสามารถเปลี่ยนรูปไปได้อีกอย่างต่อเนื่องโดยความต้านไม่เพิ่ม ผลเกิดการเปลี่ยนรูปอย่างรวดเร็ว (เช่น กรณีตื้นรูป) อุณหภูมิที่อ่อนตัวและเพิ่มความแข็งเท่ากัน (800° C) ดังแสดงในรูปที่ 3.27 เม้ว่าโลหะจะมีอุณหภูมิสูงเกือบถึงจุดหลอมกึ่งคงเกิด Work hardening เสมอ แต่อัตราการเกิดคล่องเมื่ออุณหภูมิเพิ่ม ทั้งนี้เพราะว่าที่อุณหภูมิสูงกว่าจะเกิด slip system มากกว่า และหลักเสถียรน้อยกว่า

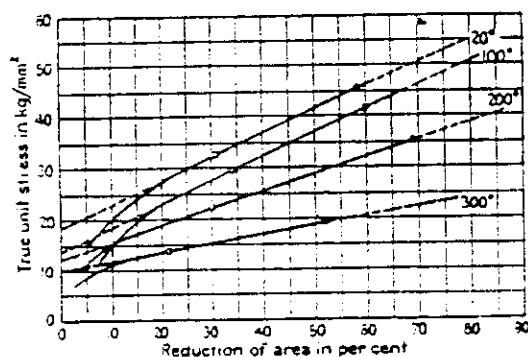

รูปที่ 3.26 เมื่อนำทองแดงไปดึงที่อุณหภูมิต่างๆ จะมีค่าความแข็งเพิ่มขึ้น (เมื่อ true unit stress เพิ่มขึ้นแสดงว่าความแข็งเพิ่มขึ้นด้วย)

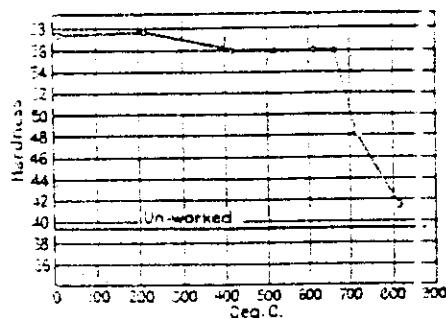

รูปที่ 3.27 ความแข็งของทองแดงหลังจากอบชุบ เมื่อตื้นรูปที่อุณหภูมิค่างๆ

3.3.2.3 อุณหภูมิขั้นสุดท้าย

ถ้าหากการแปรรูปเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ขยะที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิก็จะหลีกไป ขณะเดียวกันเมื่อตัวลงเกรนจะเติบโตขึ้น (Grain growth) ทำให้งานมีเกรนใหญ่ เมื่อนำไปหดลองคึ่ง ความสามารถที่จะลดขนาดหน้าตัดหรือความสามารถยึดตัวจะดี และถ้าหากการแปรรูปยังคงเกิดขึ้นขณะที่งานมีอุณหภูมิก็จะหลีกไป ซึ่งความเป็นพลาสติกของโลหะมีน้อย โลหะอาจแตกร้าวได้ง่าย เมื่อนำงานแปรรูปเย็นไปหดลองคึ่งจะเห็นว่าชุดร้าน (yield point) ของโลหะจะสูงขึ้น แต่ความสามารถยึดตัวลด ถ้าทำการแปรรูปขั้นสุดท้ายที่อุณหภูมิเหมาะสมจะได้เกรนละเอียดซึ่งจะอยู่สูงกว่าอุณหภูมิก็จะหลีกไป และเนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้กลางงานสูงกว่าอุณหภูมิผิวงาน จึงต้องถือเอาอุณหภูมิที่ผิวงานเป็นหลัก นอกนั้นเกรนที่ใช้กลางจะขยายกว่าที่ผิว รูปที่ 3.27 แสดงผลของอุณหภูมิขั้นสุดท้ายที่มีต่อความสามารถแข็งของงานในรูปทองแดง


3.3.2.4 ความสามารถแปรรูปของโลหะที่อุณหภูมิต่างๆ

ดังกล่าวในตอนต้นแล้วว่า ความสามารถแปรรูปของโลหะจะเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิเพิ่มและความต้านทานต่อการแปรรูปจะลดลง ดังนั้นการตีขึ้นรูป, รีดขึ้นรูป และกดอัดขึ้นรูป จึงมักจะทำกับโลหะงาน (แต่ไม่เสมอไป) การอัดขึ้นรูปจะทำได้เร็วเมื่อ 2 เท่า เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 10°C การแปรรูปของงานใช้พลังงานต่ำ และเกิดการแตกร้าวน้อยกว่า

3.3.2.5 คุณสมบัติของโลหะที่ผ่านการแปรรูปจะร้อน

การแปรรูปจะร้อนนอกจากช่วยประหยัดแล้ว ยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างและคุณสมบัติของโลหะที่ได้จากการหล่อ โดยทำให้เกรนละเอียดสนิทมากขึ้น

งานแปรรูปจะร้อน (เข่นหลักแร่) ปกติจะมีความสามารถแข็งแรงและสามารถนำไปตีขึ้นรูปได้ ในทิศทางของการรีด และในทิศทางอื่นจะขึ้นรูปได้ไม่ดี พิล์มและสารน้ำที่ก่อตัวของเกรนและแทรกตัวอยู่ภายในเกรน จะถูกรีดออกไปเป็นเส้นยาว และก่อตัวเป็นร่องน้ำที่มีความอ่อนแย่ที่สุด จึงอาจเกิดการแตกร้าวตามแนวขันน้ำกับผิวงานมากกว่าที่จะแตกร้าวตามแนวตั้งมากผิวงาน

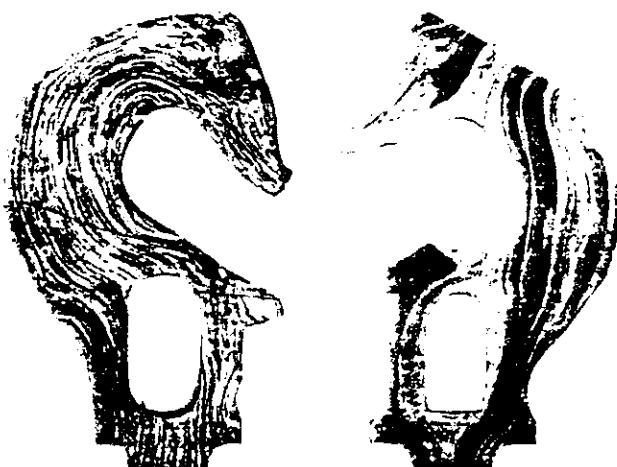

รูปที่ 3.28 ตะขอชัยมือได้จากการตีขึ้นรูป ส่วนขาวมือได้จากการตัดขึ้นรูปงานขาวมือ จะแตกร้าวได้ง่ายกว่า

จากรูปข้างบนเป็นตัวของ 2 อันที่ผลิตค้ายกรรมวิธีแตกต่างกัน โดยชัยมือผลิตโดยการตีขึ้นรูป ส่วนขวามือใช้วิธีตัดเป็นรูปร่างจากแผ่นโลหะ ดูจากโครงสร้างจะเห็นว่าอันซ้ายมีมือโครงสร้างเป็นแนวความตัวคงข้อ แต่ขวามือ โครงสร้างเป็นแนวตัด ซึ่งอาจเกิดการแตกร้าวตามแนวตัด ได้ง่ายกว่าตัวของอันขวา มือซ้ายมีโอกาสพังได้ง่ายกว่าอันซ้ายมือ

เอกสารอ้างอิง

1. Read-Hill, Robert E. , PHYSICAL METALLURGY PRINCIPLE, 2nd ed
Litton Educational Publishing, Inc. New York, 1973
2. Gulyaev., A., PHYSICAL METALLURGY Vol. I. MIR Publishers, Mo,
1980