

## บทที่ 4

### การเกิดผลึกใหม่และการเติบโตของเกรน

#### Recovery , Recrystallization and Grain Growth

พลังงานที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปขณะเย็นจะปรากฏออกมาเป็นความร้อน แต่มีบางส่วนที่ตกค้างในโครงสร้างของโลหะ ทำให้โครงสร้างโลหะไม่มีเสถียรและมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องนำปรับปรุงคุณสมบัติก่อนใช้งานหรือก่อนเข้าสู่กระบวนการต่อไป การปรับปรุงคุณสมบัติดังกล่าวเป็นการกระทำความร้อนเรียกว่า การอบอ่อน (annealing) ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น สองลักษณะคือ

ก. โครงสร้างผลึกเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง (เกิดผลึกใหม่) ทำให้คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปด้วย

ข. เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ โดยโครงสร้างไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่โครงสร้างกลับสภาพเดิมเท่านั้น เรียกว่าการคืนตัว หรือ Recovery

#### 4.1 การคืนตัว (Recovery)

เมื่อนำงานแปรรูปขณะเย็นไปอบที่อุณหภูมิค่าเพื่ออบคืนตัว จะมีเฉพาะจุดบกพร่องที่เคลื่อนที่ได้เท่านั้นที่จะจัดเรียงตัวใหม่ ตอนแรกจุดว่าง (Vacancies) และอะตอมที่แทรกตัวบนระนาบเลื่อนกำจัดออกไป ดิสโลเคชันที่มีเครื่องหมายตรงกันข้ามจะมาบรรจบกันพอดี กลายเป็นผลึกที่สมบูรณ์แต่ไม่สามารถจัดดิสโลเคชัน ส่วนใหญ่ไปได้

จะเห็นว่าเมื่องานได้รับความร้อนที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิเกิดผลึกใหม่ ข้อบกพร่องต่างๆ ภายในเกรนจะลดน้อยลงโดยขอบเกรนไม่เปลี่ยนแปลง ลักษณะนี้เรียกว่า Recovery


ในกระบวนการ Recovery นั้น คุณสมบัติทางกลและกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการแปรรูปขณะเย็นจะกลับคืนสู่สภาพเดิมและคุณสมบัติอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยโครงสร้างไม่เปลี่ยน

#### 4.1.1 Recovery ในผลึกเดี่ยว

ความสลับซับซ้อนของงานที่ผ่านการแปรรูปขณะเย็นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความซับซ้อน deformation ทำให้เกิดสภาวะแปรรูปขณะเย็นขึ้นมา ดังนั้นผลึกเดี่ยวที่เปลี่ยนรูปได้ง่าย (เกิด slip ระบบเดียว) โครงสร้างผลึกจะบิดตัวได้ง่ายกว่าในผลึกเดี่ยวที่เกิด Slip หลายระบบ

ถ้าผลึกเดี่ยวเกิด Slip บนระนาบเดียวโดยโครงสร้างผลึกไม่บิดตัวก็ยิ่งทำให้ความแข็งของผลึกสู่สภาพเดิมได้ง่าย โดยไม่เกิดผลึกใหม่ขึ้นมา แต่ที่จริงแล้วการทำให้ผลึกเกิดการเปลี่ยนไปเพียง

ระนาบเดียวกันเป็นไปได้ยาก แม้ว่าจะทำให้ความร้อนสูงถึงจุดหลอมเหลวก็ตาม รูปที่ 4.1 แสดง Stress Strain curve ของสังกะสีผลึกเดี่ยวเมื่อได้รับแรงดึงที่อุณหภูมิห้องและเกิดการเลื่อน

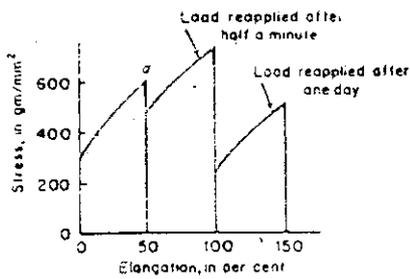


รูปที่ 4.1 การเกิด Recovery ของ Yield Strength ในผลึกเดี่ยวของสังกะสีที่อุณหภูมิห้อง  
อีกโดยไม่เสียเวลา ดังนั้นจุดจำนนจะเริ่มคืนตัวได้เร็วมาก จุดจำนนในผลึกสังกะสีจะคืนตัวที่อุณหภูมิห้องได้อย่างสมบูรณ์ภายใน 1 วัน ดังแสดงใน load cycle ที่สามในรูปที่ 4.1

สมมุติว่าครั้งแรกผลึกได้รับแรงจนถึงจุดแล้วหยุดให้แรงทันที หลังจากนั้นประมาณครึ่งนาทีให้แรงอีกครั้ง ผลึกจะไม่เกิดการล้าตัวจนกว่าเกิดความเค้นขึ้นเท่ากับความเค้นที่เกิดขึ้นก่อนที่จะหยุดให้แรงในช่วงแรก อย่างไรก็ตามความเค้นลดลงเมื่อผลึกเริ่มเกิดการไหลเป็นครั้งที่สอง stress ที่ทำให้ผลึกเกิดการไหลไปนี้จะเท่ากับความเค้นก่อนหยุดให้แรงในช่วงแรก ถ้าหากว่าสามารถเอาแรงออกและให้เกิดแรงกระทำ

4.1.2 Polygonization

Recovery ที่ใช้กับงานที่เปลี่ยนรูปร่างอย่างถาวรง่าย ๆ นั้นเป็นการขจัดดิสโลเคชันออกจากส่วน Recovery ที่ใช้กับงานที่ได้จากการคดงอเรียกว่า Polygonization


ในรูปที่ 4.2 A เป็นผลึกที่นำไปคดงอให้เปลี่ยนรูปร่างอย่างถาวร สมมุติว่าระนาบเลื่อนขนาดผิวล่างและบนของผลึก จะเกิด Edge dislocation ในทางบวก (T) เรียงอยู่ตามแนวระนาบจำนวนมาก จึงทำให้มี strain energy สูง เมื่อผ่านขบวนการ Polygonization แล้ว Edge dislocation จะเรียงตัวตั้งฉากกับระนาบเลื่อน (รูปที่ 4.2 B) Strain energy ค่ำลง

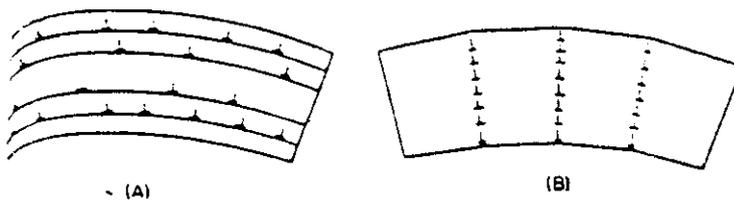

เมื่อ Edge dislocation ที่มีเครื่องหมายเหมือนกันสะสมอยู่บนระนาบเลื่อนเดียวกัน Strain field ของผลึกจะมากขึ้น (รูปที่ 4.3 A) เมื่อ C คือ Compressive strain และ T คือ tension strain ดังรูปที่ 4.2 ที่ผ่านมาจะเห็นว่าในผลึกที่ผ่านมาจะเห็นว่าในผลึกที่ผ่านการคดงอมาแล้ว จะเกิด Tensile และ compressive strain ขึ้นจำนวนมาก(รูป A)แต่ถ้าทำให้เกิดดิสโลเคชันจัดตัวอยู่ในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับระนาบเลื่อน) strain field

รูปที่ 4.2 การจัดเรียงตัวใหม่ของ Edge dislocation หลังจากทำ Polygonization  
a. ดิสโลเคชันที่หลงเหลืออยู่บนระนาบเลื่อนหลังจากคดงอ  
b. ดิสโลเคชันจัดเรียงตัวใหม่หลังจากทำ Polygonization

ดิสโลเคชันที่อยู่ถัดไปจะมีบางส่วนหักล้างซึ่งกันและกัน (รูป B)

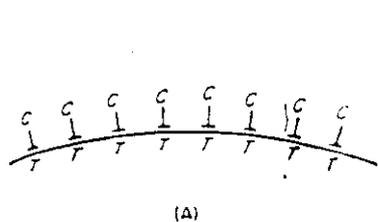


(B) การทำให้ Strain energy ต่ำลงโดยให้ Edge dislocation จัดเรียงตัวใหม่ในแนวตั้งทำให้ขอบเกรนอื่นค้ำ หรือที่เรียกว่าขอบเกรนมุมแคบ (Low angle boundary) นอกจากนี้ยังทำให้ส่วนโค้งของผลึกหายไป กลายเป็นรูปหลายเหลี่ยม (polygon) ผลึกที่อยู่ระหว่างขอบเกรนมุมแคบแต่ละค่า ความเครียดน้อยมาก แต่ผลึกที่อยู่ชิดกันจะมีลักษณะจัดเรียงตัวแตกต่างกันเล็กน้อยตามลักษณะขอบเกรน

รูปที่ 4.3 แสดงลักษณะของ Edge dislocation เรียงกันในแนวตั้งทำให้ Strain energy

ขอบเกรนมุมแคบที่เกิดในขบวนการ Polygonization เรียกว่า Subboundaries และผลึกอยู่ระหว่างขอบเกรนมุมแคบ เรียกว่า Subgrain ขนาด , ลักษณะและการเรียงตัวของ Subgrain เป็น Substructure ของโลหะความแตกต่างอย่างหนึ่งของ Grain และ Subgrain คือ Subgrain จะเรียงตัวอยู่ภายใน Grain

4.1.3 การเคลื่อนที่ของดิสโลเคชันในขบวนการ Polygonization

Edge dislocation สามารถเคลื่อนที่ได้โดยการเลื่อนบนระนาบเลื่อนหรือป็น (Climb) ขึ้นไปในทิศทางตั้งฉากกับระนาบเลื่อน ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้จำเป็นมากสำหรับขบวนการ Polygonization ดังรูปที่ 4.4 แสดงว่า Edge dislocation แต่ละตัวป็นขึ้นไปแล้วจึงเลื่อนไปอยู่ในแนวเกิดแรงที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเช่นนี้ได้มาจาก Strain energy ของดิสโลเคชันซึ่งจะลดลงเมื่อเกิด Polygonization หรืออาจกล่าวได้ว่า Strain field ของกลุ่มดิสโลเคชันบนระนาบเลื่อนจะทำให้เกิดแรงพอกที่ดิสโลเคชัน ให้หายเข้าไปใน Subboundaries ได้ และเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าจะมีอุณหภูมิเท่าใด แต่ที่อุณหภูมิต่ำ ๆ Edge dislocation ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้

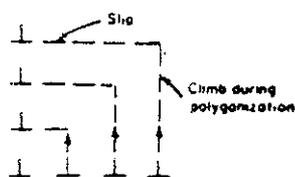

รูปที่ 4.4 Edge dislocation จัดเรียงตัวกันใหม่ในแนวตั้งโดยการป็นและเลื่อน

#### 4.1.4 ขบวนการ Recovery ที่อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ

ขบวนการ Polygonization สลับซับซ้อนมาก เพราะมีการป็นเกิดขึ้นด้วย ถ้าใช้อุณหภูมิต่ำจะเกิดขบวนการ Polygonization เร็วขึ้น ดังนั้นโลหะที่มีหลายผลึกจะควรกำจัดดิสโลเคชัน และทำ Polygonization ที่อุณหภูมิต่ำ ถ้าหากใช้อุณหภูมิต่ำจะขัดที่ว่างและดิสโลเคชันได้เพียงบางส่วนเท่านั้น


### 4.2 การเกิดผลึกใหม่ (RECRYSTALLIZATION)

Recovery และ Recrystallization เป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างกัน อัตราการเกิด Recovery จะลดลงเมื่อเวลานานขึ้น คือ จะเริ่มเกิดอย่างรวดเร็วและต่อไปจะค่อย ๆ ช้าลงเรื่อย ๆ เมื่อแรงคั้นน้อยลง ส่วนการเกิดผลึกใหม่จะเริ่มด้วยการเกิดนิวเคลียส (Nucleation) และการเติบโต (growth) การเกิดผลึกใหม่นี้จะเริ่มได้ช้ามากและจะเพิ่มขึ้นจนมีอัตราการเกิดสูง

#### 4.2.1 กฎของการเกิดผลึกใหม่

จุดมุ่งหมายของการอบเพื่อให้เกิดผลึกใหม่คือการทำให้วัสดุอ่อนลง การเกิดผลึกใหม่ทำให้ ductility ของโลหะดีขึ้นและลดพลังงานที่จะใช้ในขบวนการแปรรูปต่อไป

จุดมุ่งหมายข้อที่สอง คือ เพื่อควบคุมขนาดเกรน เพราะวัสดุที่มีเกรนละเอียดจะมี Flow Strain สูงกว่า ductility ดีกว่า

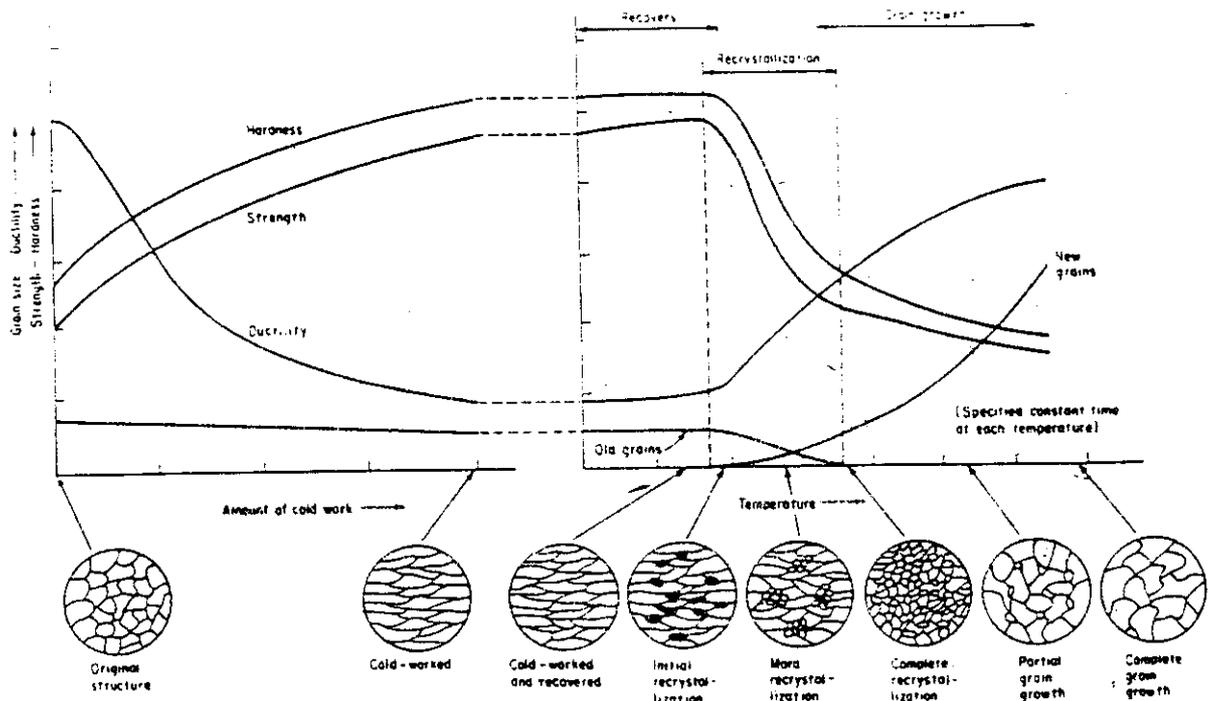

รูปที่ 4.5 การอบอ่อนงานแปรรูปขณะเย็น แสดงการเกิดขึ้นตอนการคืนตัว (Recovery) การเกิดผลึก (Recrystallization) และการเติบโตของเกรน

แผนภาพซ้ายมือแสดงคุณสมบัติเชิงกลของงานรีดเย็นก่อนอบอ่อน ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อรีดเย็นอย่างแรงงานจะมีความแข็งแรงสูงขึ้นแต่ ductility ลดลงและในวงกลมได้แผนภาพแสดงลักษณะเกรนก่อนและหลังรีดเย็น

แผนภาพขวามือแสดงขบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อนำงานรีดเย็นไปอบอ่อนซึ่งมี 3 ขบวนการ คือ การคืนตัว , การเกิดผลึกใหม่และการเติบโตของเกรน งานที่ผ่านการรีดเย็นมาแล้วจะมีเกรนเรียวยาวตามลักษณะการรีด , ductility ต่ำ , ความแข็งและความแข็งแรงสูง เมื่ออบอ่อนที่อุณหภูมิต่ำเกรนจะพยายามกลับสู่สภาพเดิม ductility จะเริ่มสูงขึ้นเล็กน้อย เมื่ออุณหภูมิสูงพอจะมีผลึกใหม่เกิดขึ้นตามบริเวณขอบเกรนเดิม (เรียวยาว) ซึ่งถือว่าเป็นขบวนการ Recrystallization โดยความแข็งและความแข็งแรงของงานจะลดลงแต่ ductility สูงขึ้น จากรูปได้แผนภาพบริเวณสี่ค่า คือ ผลึกใหม่ที่ก่อตัวขึ้นมาเมื่ออบอ่อนต่อไปอีก ผลึกใหม่จะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ กลายเป็นเกรนใหม่ ส่วนเกรนเรียวยาวเดิมนั้นจะลดลงและหายไปในที่สุด ครั้งสุดท้ายจะได้เกรนหยาบสม่ำเสมอ มีความแข็งแรงและความแข็งต่ำ (อ่อน) และความสามารถแปรรูปสูง

แกนในแนวดิ่ง แสดงค่าขนาดเกรน ductility ความแข็ง-ความแข็งแรง ส่วนแกนนอน แสดงจำนวนการรีดเย็น , อุณหภูมิ

รูปซ้ายมือแสดงลักษณะเกรน 2 ลักษณะ คือ รูปซ้ายมือเป็นเกรนก่อนรีดเย็น และรูปขวามือเกรนหลังรีดเย็น ซึ่งเกรนจะกลายสภาพเป็นเกรนเรียวยาว

รูปขวามือแสดงลักษณะเกรนในขั้นตอนต่าง ๆ โดยรูปแรกเป็นเกรนหลังจากอบที่อุณหภูมิต่ำเกิดการคืนตัว ขนาดเกรนยังคงเดิม รูปที่สอง อุณหภูมิสูงขึ้นจะเกิดผลึกใหม่ (สี่ค่า) ขนาดของเกรนลดลง รูปที่สาม เกิดผลึกใหม่มากขึ้น ขนาดของเกรนลดลงและผลึกใหม่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนรูปที่สี่ เกิดผลึกใหม่สมบูรณ์ เกรนเดิมสลายตัวและผลึกใหม่จะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ดังรูปที่ 3.6

เมื่อนำโลหะแปรรูปขณะเย็นไปอบเพื่อให้เกิดผลึกใหม่ขึ้นมาภายในเวลาที่กำหนด ให้ อุณหภูมิขึ้นอยู่กับเวลา , จำนวน cold work และปัจจัยอื่น ๆ อีก ซึ่งเป็นไปตามกฎดังนี้

1. อุณหภูมิเกิดผลึกใหม่ (RT) เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาอบอ่อนลดลง คือ โลหะสามารถเกิดผลึกใหม่ได้หลายช่วงอุณหภูมิ ถ้าหากใช้อุณหภูมิสูงเวลาจะน้อยลง

2. อุณหภูมิเกิดผลึกใหม่จะลดลงเมื่อเปอร์เซ็นต์ของ Strain เพิ่มขึ้นหรือเมื่อจำนวน cold work ในขบวนการแปรรูปเพิ่มขึ้น


3. ขนาดผลึกใหม่ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์การแปรรูป ถ้างานแปรรูปขณะเย็นมี Workdone มากขึ้นขนาดเกรนของผลึกที่เกิดใหม่จะยิ่งละเอียด

4. เมื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์การแปรรูปคงที่ อุณหภูมิที่เกิดผลึกใหม่จะเพิ่มขึ้นเมื่อ

ก. โลหะที่นำมาแปรรูปมีเกรนหยาบ

ข. อุณหภูมิการแปรรูปขณะเย็นสูงกว่าปกติ

ค. ให้ความร้อนอย่างช้า ๆ

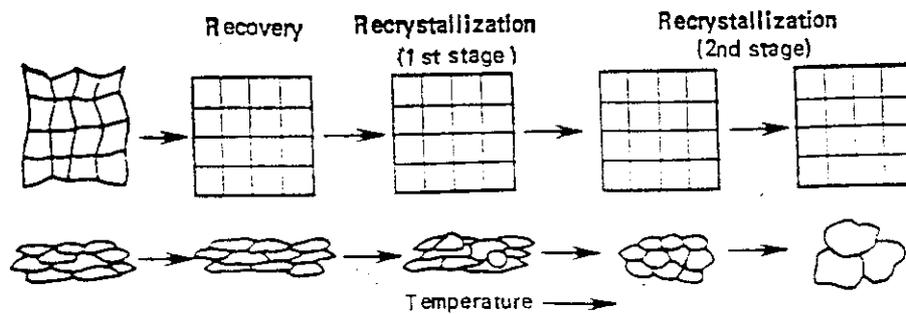

รูปที่ 4.6 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างโลหะเมื่อนำงานที่ผ่านการแปรรูปมาแล้วไปอบ

จากค่าสัมประสิทธิ์ความบริสุทธิ์ของโลหะ (a) จะสามารถคำนวณอุณหภูมิเกิดผลึกใหม่โลหะในงานวิศวกรรมทั่วไปได้ เหล็กโดยทั่วไปมีอุณหภูมิเกิดผลึกใหม่ประมาณ  $450^{\circ}\text{C}$  ทองแดง  $270^{\circ}\text{C}$  และ อลูมิเนียม  $50^{\circ}\text{C}$  สำหรับโลหะเบา เช่น สังกะสี ดีบุก หรือตะกั่ว มีอุณหภูมิเกิดผลึกใหม่ต่ำกว่าอุณหภูมิโลหะ

นอกจากความบริสุทธิ์ของโลหะแล้ว สิ่งที่มีอิทธิพลต่อระดับอุณหภูมิเกิดผลึกใหม่ต่ำสุดได้แก่ ของการเปลี่ยนรูปก่อนอบ ถ้าชิ้นงานนั้นเกิดการเปลี่ยนรูปอย่างรุนแรง โครงสร้างจะบิดเบี้ยวมากขึ้นเสถียรภาพไม่ดี จะมีแนวโน้มที่เปลี่ยนไปสู่สถานะที่มีเสถียรภาพดีขึ้น งานที่เกิดการเปลี่ยนรูปอย่างถาวรมากจะเกิดผลึกใหม่ได้ง่าย และใช้อุณหภูมิเพื่ออบให้เกิดผลึกใหม่ต่ำลง

อุณหภูมิเกิดผลึกใหม่นี้มีความสำคัญมากต่อภาคปฏิบัติ เมื่อต้องการให้โลหะมีโครงสร้างและคุณสมบัติคืนสู่สภาพเดิม เช่น โลหะที่เกิด strain - hardened มาแล้ว (เช่น นำไปรีดหรือดึงรูปขึ้น) จะต้องอบโลหะให้สูงกว่าอุณหภูมิเกิดผลึกใหม่ ขบวนการนี้เป็นการอบชุบโลหะวิธีหนึ่งเรียกว่า Recrystallization annealing

การเปลี่ยนรูปอย่างถาวรที่เกิดขึ้นเหนืออุณหภูมิเกิดผลึกใหม่จะสามารถทำให้โลหะมีความแข็งและความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน แต่คุณสมบัติดังกล่าวจะหายไปอย่างรวดเร็วเพราะโลหะเกิดผลึกใหม่ ที่จริงแล้วการเกิดผลึกใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นขณะเปลี่ยนรูป แต่จะเกิดหลังจากเปลี่ยนรูป และจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิสูง ถ้าอุณหภูมิสูงมากอาจเกิดผลึกใหม่อย่างสมบูรณ์ภายใน 2 - 3 วินาที

ดังนั้น โลหะที่เกิดการเปลี่ยนรูปอย่างถาวรที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิเกิดผลึกใหม่จะทำให้เกิด Strain - hardening แต่เกิดเพียงระยะเวลาอันสั้น และจะหายไปอย่างรวดเร็ว ขบวนการแปรรูปโลหะที่ไม่เกิด Strain (work) hardening นี้เรียกว่าการแปรรูปขณะร้อน หรือ Hot plastic working

หรือ Hot working ส่วนขบวนการแปรรูปที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิที่เกิดผลึกใหม่เรียกว่า การแปรรูปขณะเย็น Cold plastic working หรือ Cold working

ดังนั้น การแปรรูปเหล็กที่  $600^{\circ}\text{C}$  ถือว่าเป็นการแปรรูปขณะร้อน และที่  $400^{\circ}\text{C}$  เป็นการแปรรูปขณะเย็น สำหรับตะกั่วและดีบุก ซึ่งเกิดการเปลี่ยนรูอย่างถาวรที่อุณหภูมิห้องนั้น ถือเป็น การแปรรูปขณะร้อน เพราะมีอุณหภูมิเกิดผลึกใหม่ต่ำกว่า  $20^{\circ}\text{C}$  โลหะเหล่านี้จึงจัดเป็นประเภท non-strain-hardenable

ถ้าต้องการเพิ่ม ductility และป้องกัน Strain hardening ควรแปรรูปโลหะที่อุณหภูมิสูงกว่า อุณหภูมิเกิดผลึกใหม่ที่ต่ำที่สุด

ในวงการอุตสาหกรรมนิยมนำโลหะที่เกิด Work-hardened ไปอบอ่อนเช่นเดียวกันที่ เหนือ


ตารางที่ 4.1 อุณหภูมิการเกิดผลึกใหม่และการแปรรูปร้อนของโลหะต่าง ๆ

โลหะ	อุณหภูมิ, $^{\circ}\text{C}$ , ของ		
	การเกิดผลึกใหม่ (ตามทฤษฎี $a = 0.4$ )	การอบอ่อนเพื่อ ให้เกิดผลึกใหม่	การแปรรูปขณะร้อน
เหล็กอ่อน	450	600 - 700	1300 - 800
เหล็กกล้า	488	600 - 700	1300 - 800
ทองแดง	270	450 - 500	800 - 600
ทองเหลือง	250	400 - 500	750 - 600
อลูมิเนียม	50	250 - 350	460 - 350
โมลิบดีนัม	900	1400 - 1600	1400 - 2000

อุณหภูมิเกิดผลึกใหม่ต่ำสุด เพื่อให้แน่ใจว่าโลหะได้เกิดผลึกใหม่ตามที่ต้องการ ตารางที่ 4.1 เป็นค่าอุณหภูมิเกิดผลึกใหม่ตามทฤษฎี อุณหภูมิเพื่ออบอ่อนให้เกิดผลึกใหม่และอุณหภูมิแปรรูปร้อนของโลหะบางชนิด

ขณะนำงานที่เกิด work-hardened มาแล้วไปอบ โครงสร้างจุลภาคจะเปลี่ยนแปลงดังแสดง ในรูปที่ 4.7, รูป a เป็นโครงสร้างก่อนอบซึ่งจะเกรนเรียวยาวและระนาบเลื่อนจำนวนมาก เมื่ออบที่อุณหภูมิต่ำ ความแข็งแรงจะลดลงเล็กน้อย(เนื่องจากเกิด Recovery) และโครงสร้าง เปลี่ยนเพียงเล็กน้อย (รูป b), เมื่ออบถึงอุณหภูมิ  $350^{\circ}\text{C}$  จะเกิดผลึกใหม่และทำให้ ผลึกมีขนาดสม่ำเสมอแต่ยังมีขนาดไม่โตมากแสดงว่าอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิเกิดผลึกใหม่เพียงเล็กน้อย เมื่ออบที่อุณหภูมิสูงขึ้นอีก ( $550-800^{\circ}\text{C}$ ) จะทำให้เกรนขยาย ถ้าเขียน กราฟสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและขนาดเกรน จะได้กราฟดังรูปที่ 4.8

รูปที่ 4.7 โครงสร้างจุลภาคของทองเหลืองที่เกิด ⇒  
 Strain-hardened เมื่ออบที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน,\*100,  
 a) ก่อนอบ , b) 300° C , c) 350° C , d) 450° C  
 e) 550° C , f) 650° C , g) 750° C , h) 800° C

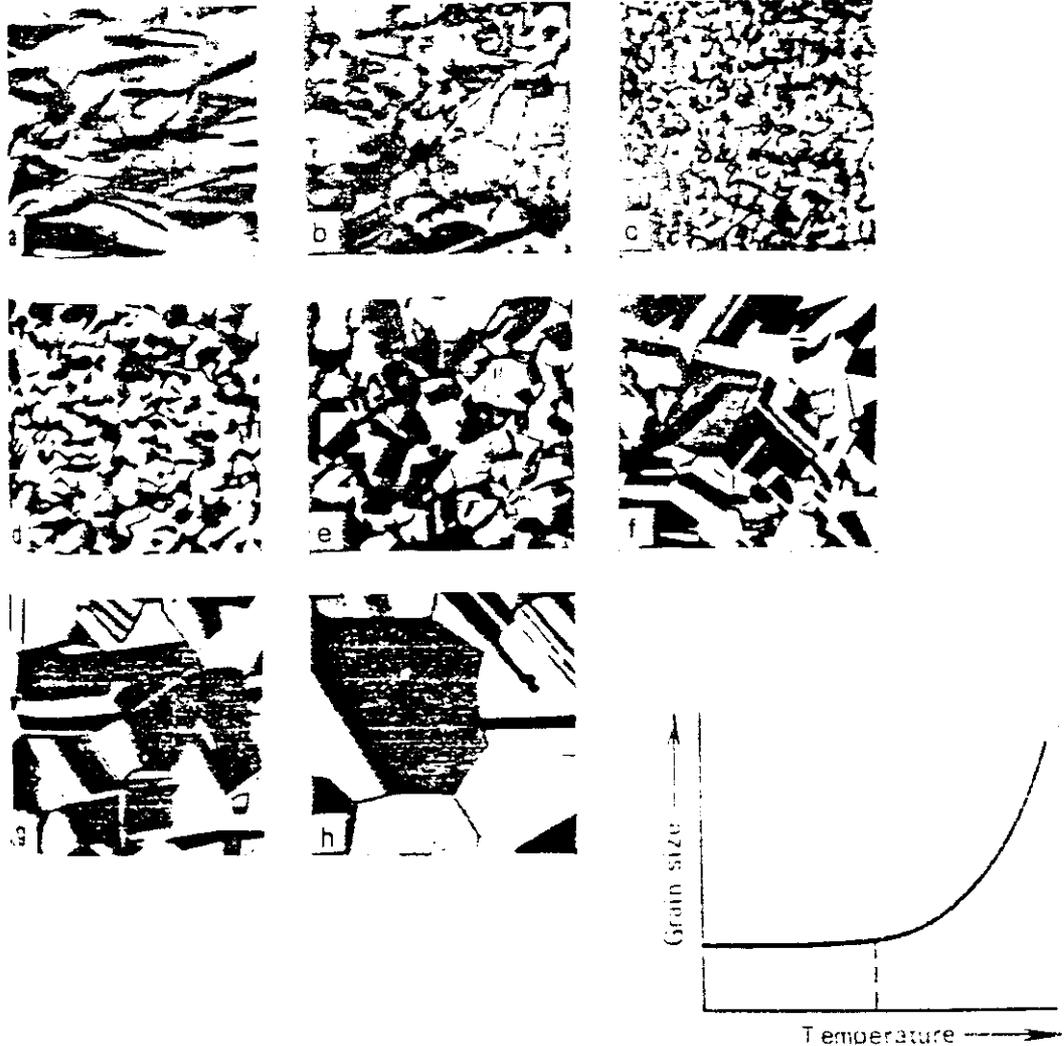

รูปที่ 4.8 อิทธิพลของอุณหภูมิที่อบที่มีต่อขนาดเกรนของโลหะที่ผ่านขบวนการแปรรูปมาแล้ว

#### 4.2.3 ขบวนการเกิดผลึกใหม่


ขบวนการผลึกใหม่แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน

ก. การเกิดผลึกใหม่ครั้งแรก (Primary Recrystallization) ได้แก่ช่วงที่เกรนยาว (เนื่องจากการเปลี่ยนรูป) เปลี่ยนเป็นเกรนมุมมนละเอียดยังคงเรียงตัวไม่สม่ำเสมอ

ข. การเกิดผลึกใหม่ครั้งที่สอง (Secondary Recrystallization) หรือการเติบโตของเกรน (Grain growth) ได้แก่ช่วงที่เกรนที่เกิดขึ้นใหม่เติบโตขึ้นและเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงกว่าขั้นตอน

โครงสร้างจุลภาคในรูปที่ 4.9 แสดงขบวนการเติบโตของเกรนโดยทั่วไป รูป a เป็นโครงสร้างของโลหะผสม (สารละลายของแข็งของโครเมียมในนิกเกิล) หลังจากเกิดผลึกใหม่ครั้งแรกซึ่งจะเห็นเกรนละเอียดค่อนข้างสม่ำเสมอ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นบางเกรนจะเติบโตขึ้นโดยรวมตัวกับเกรนอื่นข้างเคียง โครงสร้างจึงประกอบด้วยเกรนขนาดใหญ่ และล้อมรอบด้วยเกรนขนาดเล็ก (รูป b) เมื่ออุณหภูมิขึ้นอีกเกรนขนาดใหญ่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น (รูป c) และในที่สุดเกรนขนาดเล็กทั้งหมดจะถูกเกรนขนาดใหญ่กลืน โครงสร้าง จึงมีเฉพาะเกรนขนาดใหญ่ (รูป d)

การเกิดผลึกใหม่ครั้งแรกประกอบด้วย การเกิดเกรนใหม่ ซึ่งมีขนาดเล็กมากและแทรกอยู่ระหว่างเกรนที่บิดเบี้ยวหรือเรียวยาว

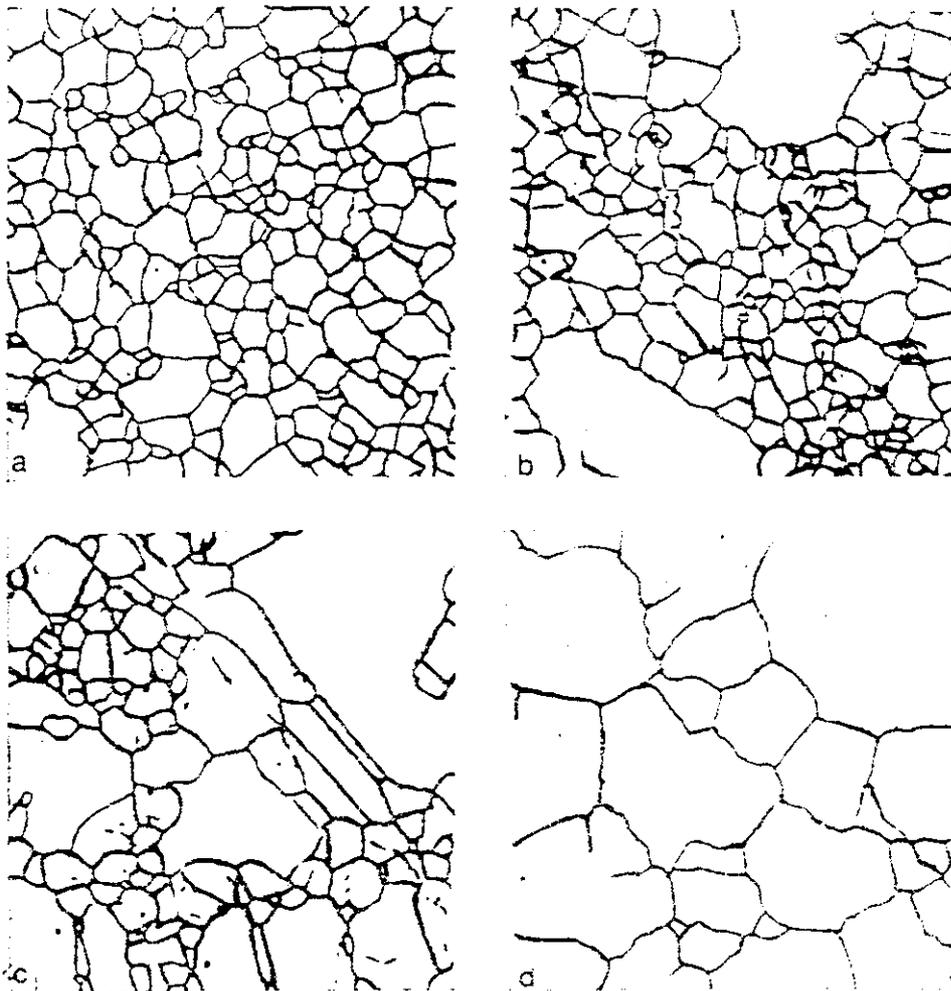


รูปที่ 4.9 การเติบโตของเกรนขณะเกิดผลึกใหม่, X100

#### 4.2.4 การเกิดนิวเคลียสของผลึกใหม่

การเกิดผลึกใหม่จะมีเกรนใหม่ชุดหนึ่งเกิดขึ้นมา นิวเคลียสของผลึกใหม่จะก่อตัวขึ้นในบริเวณที่ปราศจากความเครียด (Strain-free region) ซึ่งเกิดขึ้นตามบริเวณที่ Slip line ตัดกัน,

บริเวณที่เกิด twinning และใกล้กับขอบเกรน จะเห็นว่าบริเวณต่าง ๆ ที่กล่าวมาต่างก็เป็นบริเวณที่เกิดการเปลี่ยนรูปร่างอย่างรุนแรง แต่ก็สามารถเกิดบริเวณปลอดความเครียดจนก่อตัวเป็นนิวเคลียสของผลึกใหม่ขึ้นมาได้ การเกิดนิวเคลียสในลักษณะนี้เรียกว่า Preformed nuclei บริเวณผลึกดังกล่าวสามารถก่อตัวเป็นนิวเคลียสและเติบโตขึ้นได้เพียงแต่มีขนาดโตกว่าค่าวิกฤติ เช่น ในโลหะที่เปลี่ยนรูปและเกิดดิสโลเคชัน  $10^{12} / \text{ซม.}^2$  นิวเคลียสควรจะมีขนาดโตกว่า  $150^{\circ} \text{A}$  จึงจะสามารถเติบโตต่อไปได้

เงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้นิวเคลียสก่อตัวขึ้นได้คือ เนื้อเกรนบางส่วนจะถูกล้อมรอบด้วยขอบเกรนมุมกว้าง (high-angle boundary) เพราะขอบเกรนมุมแคบจะเคลื่อนที่ได้ช้า จากเงื่อนไขสองประการที่กล่าวมาอาจเป็นเหตุให้เกิดนิวเคลียสขึ้นมา ส่วนที่เกิดในลักษณะใดนั้นขึ้นอยู่กับธรรมชาติของการเปลี่ยนรูปของงานที่นำมาอบ เมื่อคำนึงถึงข้อนี้ ผลึกเดี่ยวจะไม่มีบริเวณตามขอบเกรนบริเวณที่ขอบเกรนตัดกัน (ซึ่งเป็นแหล่งเกิดนิวเคลียสในโลหะหลายผลึก) ทั้งบริเวณที่ขอบเกรนทั้ง 3 กัน และตามบริเวณขอบเกรนจะเป็นบริเวณที่มีขอบเกรนมุมกว้างล้อมรอบอยู่ จึงสามารถก่อตัวเป็นนิวเคลียสขึ้นมาได้ สำหรับในกรณีของโลหะหลายผลึกอาจยึดถือหลักของ Bailey และ Hirsch ซึ่งกล่าวว่าความหนาแน่นของ dislocation ของแต่ละเกรนในโลหะที่ผ่านการแปรรูปขณะเย็นมาแล้วนั้นแตกต่างกัน เมื่อนำไปอบอ่อนบริเวณเกรนที่สมบูรณ์จะเคลื่อนเข้าไปในบริเวณเกรนที่ไม่สมบูรณ์โดยอาศัยแรงผลักดันจาก Strain energy ที่แตกต่างกันของแต่ละเกรนส่งข้ามขอบเกรนไป โดยขอบเกรนจะเคลื่อนไปข้างหน้าลักษณะที่ถูกดันให้ไปงอกออกไป

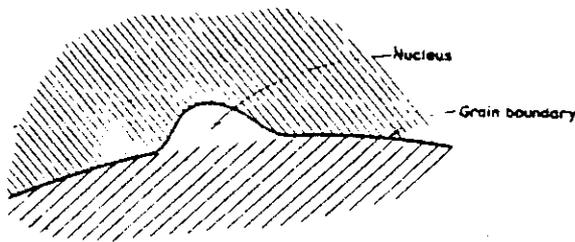


ขอบเกรนที่เคลื่อนที่ไปนี้จะกวาดเอา dislocation ไปด้วย ทำให้เกิดบริเวณปลอดความเครียดขนาดเล็ก ๆ จนมีขนาดวิกฤติของนิวเคลียส บริเวณดังกล่าวก็จะเกิดเป็นนิวเคลียสและเติบโตไปเป็นผลึก

#### รูปที่ 4.10 กลไกการเกิดนิวเคลียสที่ขอบเกรน

ในกรณีของผลึกเดี่ยว เมื่อนำไปอบคืนตัวจะเกิด Subgrain (เป็นผลของ Polygonization) ถ้า Subgrain รวมตัวกันก็จะเกิดบริเวณปลอดความเครียด

การจัดตัวของ Subgrain ให้ได้ผล Subgrain ทั้ง 2 ตัวต้องหมุนไปในขณะเดียวกัน ในรูปที่ 4.11 สมมุติมีเพียง Subgrain เดียวที่หมุนไป รูป A ทั้ง 2 Subgrain เกือบจะรวมตัวกันอยู่แล้วแต่ภายใน Subgrains) จนการเรียงตัวใน Subgrain ทั้งสองเหมือนกัน (รูป B , C) พลังงานผิวจะดึงเอาส่วน BCD และ GHI ให้เป็นแนวเส้นตรง (รูป D) การรวมตัวของ Subgrain นี้เป็นเสมือนการเคลื่อนที่ของ dislocation จากขอบเกรนเดิม (CH) ซึ่งเคยแบ่งแยก Subgrain ทั้งสอง ต่อมาขอบ Subgrain CH จะเคลื่อนที่ไปรวมตัวกับผิวของ Subgrain ที่ยังคงมีอยู่ ดังนั้นจะทำให้ผิวด้านใดด้านหนึ่งมีพลังงานสูง ขบวนการดังกล่าวมาอาจเกิดการปีน (Climb) และการเลื่อน (Slip)

ขึ้นในขณะเดียวกันได้โดยการบีบนั้นเป็นผลของที่ว่างเคลื่อนที่ไป ต้องการอุณหภูมิปานกลางต่อมา จะทำให้เกิดเป็นบริเวณเล็ก ๆ ภายในเกรนล้อมรอบด้วยขอบเกรนมุมกว้าง และมีขนาดโตพอที่จะเติบโตต่อไปใน Polygonized

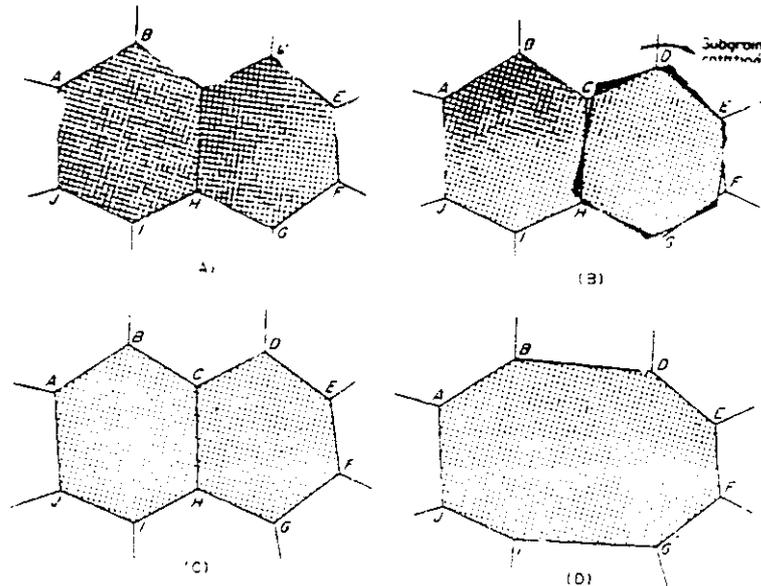

รูปที่ 4.11 การรวมตัวของ Subgrain โดยการหมุนของ Subgrain เพียงตัวเดียว


#### 4.2.5 แรงผลักดันเพื่อให้เกิดผลึกใหม่

แรงผลักดันเพื่อให้เกิดผลึกใหม่ได้มาจากพลังงานที่ถูกกักเก็บเอาไว้ในงานที่ผ่านการแปรรูปจะขึ้น ในกรณีนี้จะต้องเกิด Polygonization อย่างสมบูรณ์ก่อนเกิดผลึกใหม่ พลังงานจะถูกกักเอาที่กับดักโลเกชั่นภายในผนังหลายเหลี่ยมของผลึก การจัด Subboundaries เป็นการเริ่มต้นของ ขบวนการเกิดผลึกใหม่

#### 4.2.6 ขนาดของผลึกเกิดใหม่

องค์ประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการศึกษาการเกิดผลึกใหม่ก็คือ ขนาดของผลึกใหม่

จากรูปที่ 4.12 จะเห็นว่าขนาดเกรนของผลึกใหม่ขึ้นอยู่กับจำนวนของการเปลี่ยนรูปที่เกิดขึ้นกับงานก่อนนำไปอบอ่อนเมื่อเปลี่ยนรูปน้อยขนาดของเกรนจะเติบโตอย่าง

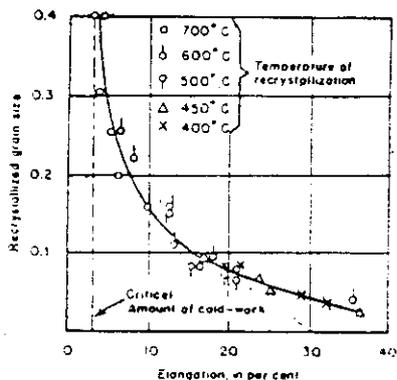

รูปที่ 4.12 อิทธิพลของจำนวน cold work ที่มีต่อขนาดเกรนของทองเหลืองแอลฟา

Cold work ที่น้อยที่สุดที่ยินยอมให้เกิดผลึกใหม่ขึ้นได้ (ภายในเวลาที่เหมาะสม) รูปข้างบนเป็นผลจากเมื่อนำทองเหลืองไปดึงซึ่งยืดตัว 3 % (elongation) ก่อนขาด การเปลี่ยนรูปวิกฤติไม่ใช่คุณสมบัติของโลหะ (เช่นเดียวกับอุณหภูมิเกิดผลึกใหม่) เพราะขึ้นอยู่กับรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงรูป (ดึง, บิด, รีด ฯลฯ) ในผลึกเดี่ยวของโลหะที่มีโครงสร้างแบบหกเหลี่ยม เมื่อเปลี่ยนรูปไปอย่างง่ายดาย รูปวิกฤติอาจจะมีหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามเมื่อนำวัสดุชนิดเดียวกันนี้ไปบิดจนเกิดความเครียดขึ้น 3 - 4 % อาจเพียงพอที่จะทำให้เกิดผลึกใหม่ขึ้นได้

หลักการของการเปลี่ยนรูปวิกฤติสำคัญมาก เพราะอาจทำให้ผลึกเกิดใหม่หายากเกินไปก็ได้ ไม่เหมาะที่จะนำไปเปลี่ยนรูปในขั้นต่อไป เช่น ในกรณีโลหะแผ่นที่ต้องนำไปขึ้นรูปขณะเย็นให้มีรูปร่างซับซ้อน ถ้าหากมีเกรนละเอียด (เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า 0.05 มม.) จะเกิดการเปลี่ยนรูปถาวรขึ้นโดยผิวหน้าหาย ถ้าเกรนหายากเกินไปงานที่ได้ออกมาจะมีผิวหยาบด้วย ลักษณะดังกล่าวเรียกว่า Orange-peel effect) เพราะมีลักษณะเหมือนกับผิวของเปลือกส้ม ผลึกยิ่งหายากการเปลี่ยนรูปก็ยิ่งไม่สม่ำเสมอ


ในการหาข้อมูลการเกิดผลึกใหม่ มักจะใช้อัตราส่วนการเกิดนิวเคลียสและเติบโต (N/G) สมมติว่าทั้ง N และ G คงที่และอุณหภูมิเกิดผลึกใหม่คงที่ จะสามารถหาขนาดเกรนผลึกใหม่จากอัตราส่วนนี้ได้ โดยถ้าอัตราส่วนสูงจะเกิดนิวเคลียสขึ้นมากก่อนเกิดผลึกใหม่อย่างสมบูรณ์จึงให้เกรนละเอียด ถ้าอัตราส่วนต่ำจะได้เกรนหยาบ ในรูปที่ 4.13 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดนิวเคลียส (N) อัตราการเติบโต (G) อัตราส่วน N/G และ elongation ที่เกิดขึ้น ในงานอลูมิเนียม จะเห็นว่าเมื่องานเกิดการเปลี่ยนรูปไปน้อยก่อนนำมาอบอ่อน อัตราการเกิดนิวเคลียสจะต่ำกว่าอัตราการเติบโต อัตรา N/G จะลดลงเมื่อความเครียดลดลง

รวดเร็ว แต่หากมีการเปลี่ยนรูปน้อยมากจะไม่เกิดผลึกใหม่แม้ว่าจะใช้เวลานานเท่าใดก็ตาม จึงมีหลักการกำหนดจำนวน cold work วิกฤติขึ้น ซึ่งบ่งถึงจำนวน

ดังนั้น จะสรุปได้ว่าจำนวน cold work วิถีก็คือจำนวน cold work ที่สามารถทำให้เกิดนิวเคลียสโตพอที่จะเติบโตต่อไปได้ ดังที่กล่าวในเบื้องต้นแล้วว่านิวเคลียสจะเกิดขึ้นที่จุดที่มีพลังงานความเครียดสูง ถ้าเกิดการเปลี่ยนรูปร่างอย่างรุนแรงจุดเหล่านี้จะมีมากขึ้น ส่วนบริเวณที่มีความเครียดต่ำจะไม่มีจุดเหล่านี้

องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับขนาดของผลึกใหม่ (ตอนท้ายของการเกิดผลึกใหม่และก่อนที่จะเติบโต) ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.13 ขนาดของผลึกใหม่ (ของทองแดง) จะไม่ขึ้นกับอุณหภูมิเกิดผลึกใหม่เพราะแม้ว่าจะใช้อุณหภูมิเกิดผลึกใหม่ต่างกัน แต่ยังคงได้กราฟเส้นเดียวกัน โลหะอื่นจะมีลักษณะนี้เหมือนกัน

อัตราการเกิดผลึกใหม่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่อไปนี้

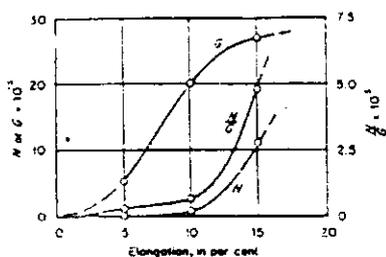

รูปที่ 4.13 การผันแปรของอัตราการเกิดนิวเคลียส อัตราการเติบโต (G) และอัตราส่วน N/G กับการเปลี่ยนรูปก่อนอบอ่อน (ชิ้นงานเป็นเตรียมอบอ่อนที่ 350° ซ)

1. อุณหภูมิการอบอ่อน
2. จำนวนการเปลี่ยนรูป


แต่ในโลหะหลายชนิดขนาดเกรนผลึกใหม่จะไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการอบอ่อน แต่ขึ้นอยู่กับจำนวนความเครียดในชิ้นงาน ขบวนการเกิดผลึกใหม่ ยังขึ้นอยู่กับองค์การอื่นอีกหลายอย่าง เช่น

1. ความบริสุทธิ์ (Purity) หรือส่วนผสมของโลหะ
2. ขนาดเกรนก่อนแปรรูป

#### 4.2.7 ความบริสุทธิ์ของโลหะ

โลหะบริสุทธิ์มากยิ่งเกิดผลึกใหม่ได้เร็วมาก และถ้าหากโลหะมีธาตุอื่นผสมอยู่ อุณหภูมิเกิดใหม่จะเปลี่ยนไป

เช่น ในสารละลายของแข็ง (Solid Solution) ถ้าหากมีอะตอมของธาตุอื่นปะปนอยู่เพียง 0.01 % อุณหภูมิเกิดผลึกใหม่อาจเพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยองศา

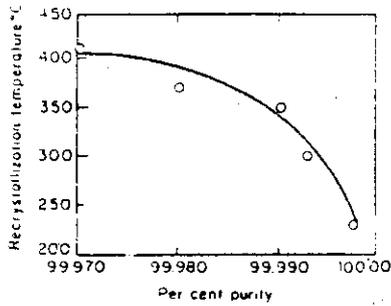

รูปที่ 4.14 ผลของสารมลพิษที่มีต่ออุณหภูมิเกิดใหม่ เมื่อนำงานอลูมิเนียมไปรีดเย็นให้เล็กลง และอบอ่อนเป็นเวลา 30 นาที

เข้าไปมีปฏิกิริยาค่ขอบเกรน เช่นเดียวกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่าง dislocation และอะตอมของธาตุ ถูกละลาย เมื่ออะตอมของธาตุดังกล่าวเคลื่อนที่ไปยังขอบ elastic field ของอะตอมและเกรน จะต่ำลง การเกิดผลึกใหม่นั้นขอบเกรนจะเคลื่อนที่ที่ค่อนิวเคลียสก่อตัวและเติบโต ถ้ามีอะตอมของ ธาตุอื่นปะปนอยู่ตามขอบเกรนจะทำให้ขอบเกรนเคลื่อนที่ช้าลงอัตราการเกิดผลึกใหม่จึงต่ำลง

อุณหภูมิเกิดผลึกใหม่สูง ถ้ายังบริสุทธิ์มาก  
อุณหภูมิเกิดผลึกใหม่ลดต่ำลง ตารางที่ 4.2  
แสดงอุณหภูมิเกิดผลึกใหม่ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเติม  
ธาตุต่าง ๆ ลงไปในทองแดงบริสุทธิ์เป็น  
จำนวน 0.01 % โดยอะตอมเท่า ๆ กัน

แม้จะเติมธาตุที่เป็นตัวถูกละลายลงไป  
เพียงเล็กน้อยจะมีผลต่อการเกิดผลึกใหม่อย่าง  
เห็นได้ชัดทั้งนี้เนื่องจากว่าอะตอมของธาตุที่เติม

ตารางที่ 4.2 อุณหภูมิเกิดผลึกใหม่ของทองแดงจะเพิ่มขึ้นเมื่อเติมธาตุต่าง ๆ ลงไป 0.01 %

(โดยอะตอม)

ธาตุที่เติม	อุณหภูมิเกิดผลึกใหม่ที่เพิ่ม (°C)
Ni	0
Co	15
Fe	15
Ag	80
Sn	180
Te	240

#### 4.2.8 ขนาดเกรนเริ่มแรก

เมื่อนำโลหะหลายผลึกไปแปรรูปขณะขอบเกรนจะคอยขัดขวางขบวนการเคลื่อนที่เกิดภายในผลึกบริเวณที่อยู่ใกล้ของเกรน ยิ่งเกรนแรกละเอียดมากบริเวณขอบเกรนก็ยิ่งมาก ปริมาณของโลหะที่อยู่ใกล้กับขอบเกรนและเกิดบิดตัวมากขึ้นจึงทำให้บริเวณที่จะก่อตัวเป็นนิวเคลียสมากขึ้นด้วย ดังนั้นจะกล่าวได้ว่ายิ่งโลหะมีเกรนเริ่มแรกละเอียดเท่าไรเมื่อนำมาอบอ่อนก็ยิ่งมีอัตราเครียดสูง ขนาดของเกรนผลึกใหม่ก็ยิ่งละเอียด

ที่ช่วงสุดท้ายของการเกิดผลึกใหม่ครั้งแรกโครงสร้างจะประกอบด้วยเกรนใหม่ขนาดเล็กมาก (ขนาดประมาณ 2-3  $\mu\text{m}$ ) หลังจากนั้นเกรนใหม่ที่เกิดขึ้นมาจะเติบโตขึ้นซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นการเกิดผลึกครั้งที่สอง

#### 4.3 การเติบโตของผลึกใหม่

การเติบโตของผลึกเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เนื่องจากระบบมีพลังงานภายใน ถ้าสมมุติว่าระบบมีพลังงานผิวต่อหน่วยพื้นที่จำนวนหนึ่ง จึงจะสามารถกลืนเกรนขนาดเล็กและเติบโตเป็นเกรนขนาดใหญ่ขึ้น (มีจำนวนเกรนน้อยลง) ขบวนการเติบโตของเกรนดังกล่าวจะทำให้พื้นที่ผิวของเกรนลดลง จึงทำให้พลังงานอิสระของระบบลดลงด้วย

ขนาดเกรนของโลหะจะมีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของโลหะหลายประการ จึงควรศึกษากลไกของการเติบโตของเกรนด้วย ซึ่งถ้ารู้จักกลไกการเติบโตของเกรนแล้วอาจจะสามารถควบคุมขนาดเกรนโดยชอบรูปที่เหมาะสมได้

การเติบโตของเกรนอาจเกิดขึ้นได้ 3 กรณี คือ

1. เนื่องจากเกิดนิวเคลียส : การเกิดผลึกใหม่ครั้งแรกเกิดขึ้นเนื่องจากนิวเคลียสซึ่งเป็นศูนย์กลางของผลึกใหม่ และผลึกเหล่านี้จะเติบโตเป็นเกรนใหม่ กรณีนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก


2. เนื่องจากการเคลื่อนที่ของขอบเกรน : ขนาดเกรนโตขึ้นเนื่องจากขอบเกรนที่ออกไป (รูปที่ 4.15) เนื่องจากเกรนที่มีขนาดใหญ่กว่า จะมีเสถียรภาพทางเทอร์โมไดนามิกส์ดีกว่าขนาดเล็ก (เกรนขนาดเล็กมีอัตราส่วน  $S/V$  ต่ำกว่า เมื่อ  $S =$  พื้นที่ผิวและ  $V =$  ปริมาตร) ขอบขนาดใหญ่จึงขยายตัวรุกไล่และกลืนเกรนที่มีขนาดเล็กกว่า กรณีนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการเกิด Self-มักจะเกิดขึ้นเหนืออุณหภูมิเกิดผลึกใหม่



รูปที่ 4.15 การเคลื่อนที่ของขอบเกรน โดยลูกศรแสดงทิศทางของการเคลื่อนที่. a) ในบอร์นซ์.

\* 225 , b) ในแทนทาลัม, \* 100

3. เนื่องจากการรวมตัวของเกรน เช่น ขอบเกรนที่อยู่ใกล้เคียงกันจะค่อยรวมเข้าด้วยกัน เกรนละเอียดหลาย ๆ เกรนจึงรวมตัวกันกลายเป็นเกรนใหญ่ขึ้น (รูปที่ 4.16) ทั้งนี้เนื่องจากขอบเกรนเป็นแหล่งที่มีค่าหนี คิสโลเกชั่นและสารมลทินต่างสะสมกันอยู่

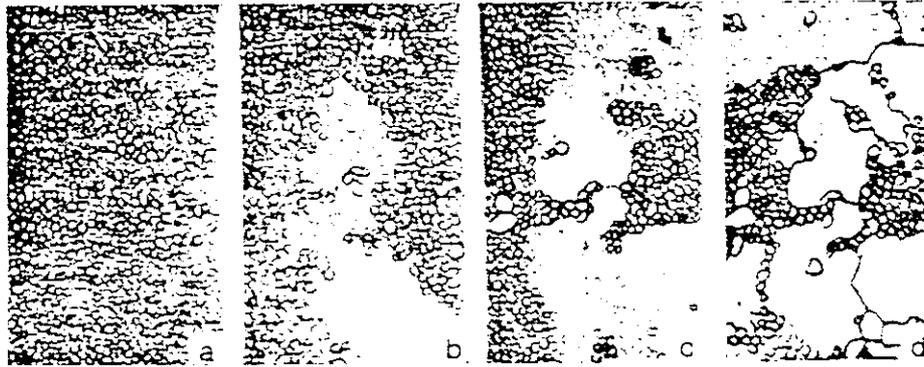

รูปที่ 4.16 การรวมตัวของเกรน, a) ชั้นตอนแรก, b) และ c) ขอบเกรนค่อย ๆ รวมตัวกัน , d) ชั้นตอนสุดท้าย

ถ้าโลหะเกิดขบวนการรวมตัวกันของเกรนไม่สมบูรณ์จะมีโครงสร้างประกอบด้วยเกรนจำนวนเล็กน้อยพร้อมด้วยเกรนละเอียดจำนวนมาก โลหะที่มีโครงสร้างไม่สม่ำเสมอเช่นนี้จะมีคุณสมบัติและไม่เสถียร

อาจกล่าวสรุปได้ว่า การรวมตัวกันของเกรนจะมีผลเสียต่อทั้งโครงสร้างและคุณสมบัติโลหะ เพราะว่าถ้าเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์จะได้เกรนหยาบและถ้าเกิดไม่สมบูรณ์จะได้ทั้งเกรนหยาบปนกัน ทำให้โครงสร้างไม่สม่ำเสมอ จึงต้องควบคุมขบวนการอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันผลเสีย

ดังกล่าวมาแล้วว่ากลไกการเติบโตของเกรนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่อุณหภูมิค่าเกรนจะเติบโตรวมตัวกัน ที่อุณหภูมิสูงเกรนจะเติบโตเนื่องจากขอบเกรนเคลื่อนที่ นอกจากนี้แล้วองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ สภาพของโครงสร้างโลหะก่อนอบ (ว่าผ่านการแปรรูปรุนแรงแค่ไหน)

ถ้าโลหะเกิดการเปลี่ยนรูปอย่างถาวรเพียงเล็กน้อย ความหนาแน่นของตำหนิจะตำการเกิดเกรนใหม่ที่ปราศจากตำหนิจะไม่ให้พลังงานอิสระที่เป็นประโยชน์เลย ด้วยเหตุนี้การเกิดผลึกชั้นแรกในโลหะที่เปลี่ยนรูปไปเพียงเล็กน้อยจะดำเนินต่อเนื่องไปได้ยาก (และจะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงและหลังจากการเกิดผลึกใหม่ชั้นที่สองเกรนแทบไม่โตขึ้นเลย)


ที่ระดับการเปลี่ยนรูปของโลหะระดับหนึ่งซึ่งค่อนข้างต่ำ และเกิดคิสโตโลเจชั่นเพียงเล็กน้อย (ส่วนมากเกิดตามขอบเกรน) แต่เกรนจะรวมตัวกันเติบโตขึ้นมากลายเป็นเกรนหยาบ ดังแสดงในรูปที่ 4.17

ระดับการเปลี่ยนรูปของโลหะที่ทำให้เกรนรวมตัวกันง่ายขณะได้รับความร้อนจนกลายเป็นเกรนขนาดใหญ่ นั้นเรียกว่า ระดับการเปลี่ยนรูปวิกฤติ (critical degree of deformation) หรือเรียกง่าย ๆ ว่าการเปลี่ยนรูปวิกฤติ (critical deformation)

ค่าการเปลี่ยนรูปวิกฤติดังกล่าวไม่สูง ปกติประมาณ 3-8% ถ้าหากต้องการอบอ่อนแบบ Recrystallization annealing หลังจากแปรรูปควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนรูปวิกฤติด้วย


ถ้าโลหะเกิดการเปลี่ยนรูปอย่างรุนแรง จะเกิดค้ำหน้อย่างหนาแน่นมากจนเกรนไม่สามารถรวมตัวกัน การเติบโตของเกรนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเนื่องจากขอบเกรนเคลื่อนที่ ซึ่งจะได้เกรนที่ละเอียดกว่าเมื่อเกิดเนื่องจากการรวมตัวกันของเกรน

รูปที่ 4.18 แสดงโครงสร้างของอลูมิเนียมที่ผ่านการแปรรูปจนเกิด Work-hardening โดยการดึง แล้วนำไปอบให้เกิดผลึกใหม่ที่  $550^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 30 นาที รูปซ้ายมือเป็นโครงสร้างมหภาคของอลูมิเนียมที่ยังไม่เกิดการเปลี่ยนรูปซึ่งละเอียดมากจนมองด้วยสายตาไม่เห็นเกรน รูปที่สองจากซ้ายมือเป็นเกรนที่หยาบที่สุด โดยเปลี่ยนรูป 3% ซึ่งใกล้เคียงกับค่าการเปลี่ยนรูปวิกฤติ เมื่อระดับการเปลี่ยนรูปเพิ่มขึ้นขนาดเกรนของผลึกใหม่จะลดลง ดังนั้นขนาดเกรนเฉลี่ยของผลึกใหม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เกิดผลึกใหม่ (รูปที่ 4.8) และระดับการเปลี่ยนรูปก่อนอบ (รูปที่ 4.17) แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเกรนของผลึกใหม่ และอุณหภูมิและระดับการเปลี่ยนรูปเรียกว่า Full recrystallization diagram (แผนภาพการเกิดผลึกใหม่)

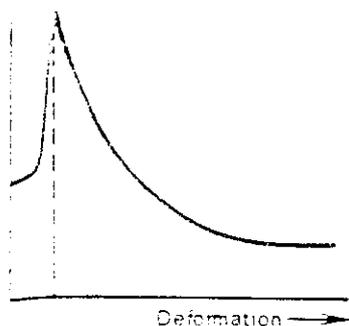

รูปที่ 4.17 อิทธิพลของการเปลี่ยนรูปที่มีต่อขนาดเกรนในกระบวนการเกิดผลึกใหม่


รูปที่ 4.18 โครงสร้างมหภาคของอลูมิเนียมที่เกิดผลึกใหม่หลังจากผ่านการแปรรูปจนเกิดการเปลี่ยนรูปที่ระดับต่างๆกัน

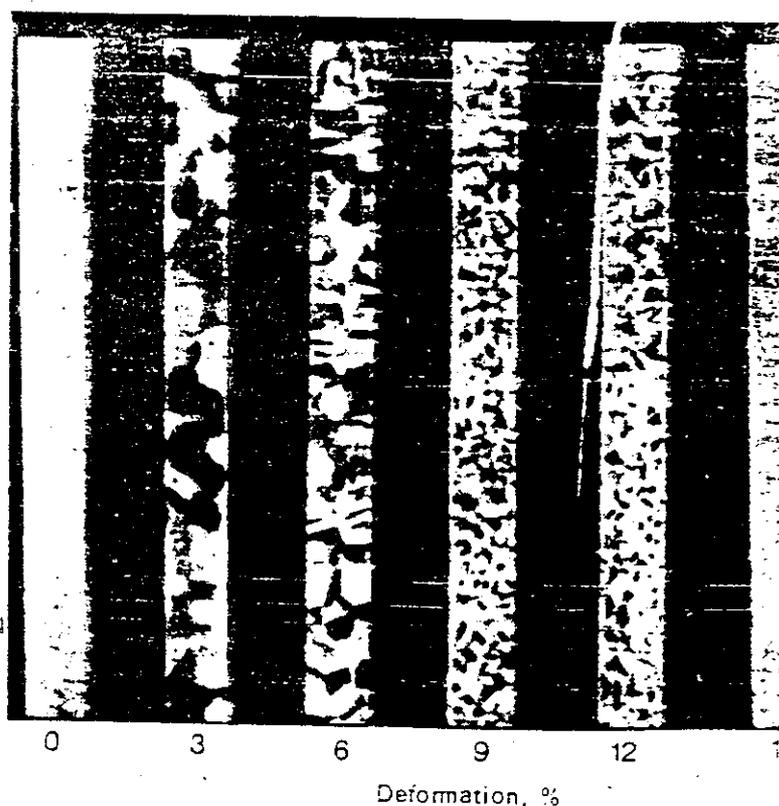

รูปที่ 4.19 Full recrystallization diagram  $\rightarrow$

ของนิเกิลผสมทนความร้อน, a) อัตราให้ความ

ร้อน  $7^{\circ}\text{C}/\text{นาที}$ , b) อุณหภูมิ  $108^{\circ}\text{C}$

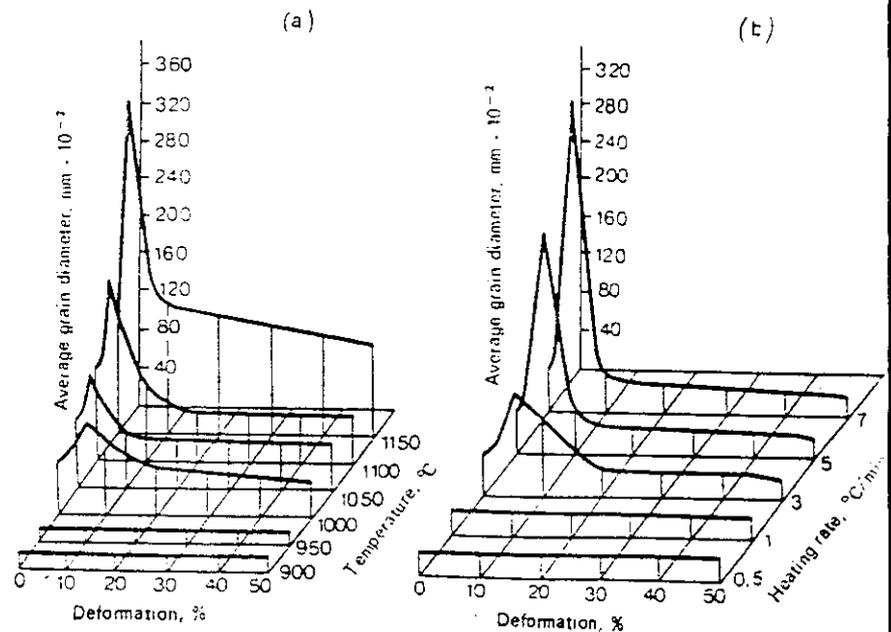

ในรูปที่ 4.19, a แสดงแผนภาพการเกิดผลึกใหม่ของนิเกิลผสม ซึ่งจะเห็นได้ว่าขนาดเกรนจะลดลงเมื่อเกิดการเปลี่ยนรูปมากขึ้น และอุณหภูมิอบอ่อนลดลง เกรนจะเติบโตเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิเกิดผลึกใหม่ (สูงกว่า  $950^{\circ}\text{C}$ ) ถ้างานเปลี่ยนรูปไม่มากนัก (ประมาณ 5%) จะทำให้เกรนเติบโตดี โดยเฉพาะเมื่อใช้อุณหภูมิสูง ซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเห็นได้เฉพาะเมื่อให้ความร้อนอย่างรวดเร็ว ถ้าให้ความร้อนช้า (รูปที่ 4.19, b) ขบวนการ Polygonization มีเวลาพอที่จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการเติบโตโดยการรวมตัวกันของเกรนขนาดเล็กหลายเกรนจึงไม่เกิดขึ้น แต่จะเกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนผลึกใหม่ธรรมดาโดยทั่วไป เช่น เกิดนิวเคลียสใหม่ และนิวเคลียสจะเติบโตขึ้น การให้ความร้อนอย่างช้า ๆ อาจแทนด้วยการให้ความร้อนเป็นขั้นคั่นและแช่ไว้ที่ได้อุณหภูมิเกิดผลึกใหม่ประมาณ  $30-50^{\circ}\text{C}$

#### 4.4 กลไกการเติบโตของผลึกใหม่

ในโลหะที่เกิดผลึกใหม่อย่างสมบูรณ์แล้ว แรงขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลึกเติบโตจะอยู่ในรูปของพลังงานผิวของขอบเกรน เมื่อเกรนโตขึ้นจำนวนเกรนจะลดน้อยลง ขอบเกรนจะหายไป และพลังงานผิวตามสัดส่วน

เขตของฟองสบู่เติบโตขึ้นได้โดยพลังงานผิวของฟิล์มสบู่ลดลง การเติบโตของผลึกโลหะมีองค์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวข้องจำนวนมากไม่เหมือนในกรณีของฟองสบู่ แต่เพื่อให้เข้าใจกลไกการเติบโตของผลึกได้ง่ายขึ้นจึงขออธิบายการเติบโตของฟองสบู่ก่อนที่จะศึกษาการเติบโตของผลึกใหม่ของโลหะต่อไป

แก๊สที่อยู่ภายในฟองสบู่มีความดันมากกว่าบรรยากาศภายนอก เพราะว่าฟิล์มของฟองสบู่ ความตึงผิว จะสามารถหาค่าความแตกต่างของความดันภายนอกและภายในฟองสบู่ได้จากสูตร

ต่อไปนี่

$$\Delta P = \frac{4r}{R} = \frac{8r}{D}$$

เมื่อ  $r$  = ความตึงผิวที่ฟิล์มด้านหนึ่งของฟองสบู่

$R$  = รัศมีของฟองสบู่

$D$  = เส้นผ่าศูนย์กลางของฟองสบู่



เนื่องจากความดันภายในและภายนอกผิวฟองสบู่แตกต่างกัน แก๊สจึงซึมจากด้านที่มีความดันสูงไปยังด้านที่มีความดันต่ำ หรืออะตอมจะแพร่จากภายในออกไปสู่ภายนอก ทำให้ขนาดฟองสบู่ลดลง ฟองสบู่จะเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางของฟองสบู่จนหายไปในที่สุด

รูปที่ 4.20 แสดงการเติบโตของฟองสบู่ใน 2 มิติ ที่มุมล่างขวามือ แต่ละรูปเป็นเวลา (นาทื) ที่ใช้กววนเพื่อให้เกิดฟองสบู่ และยังแทนเวลาระหว่างที่ฟองสบู่เติบโตขึ้น ในแต่ละรูปนั้นจะเห็นเกรนที่มี 3 ด้าน (3 - sided cells) อยู่จำนวนมาก

เมื่อด้านทั้งสามของเซลมีความตึงผิวเท่ากันพบกัน จะเกิดเป็นมุมประมาณ 120 องศา ส่วนโค้งส่วนเว้าของเซลจะพุ่งเข้าหาศูนย์กลางเซล ผนังเซลจึงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางของเซลปริมาตรของเซลจะลดลงและหายไปในที่สุด

จากรูปที่ 4.20 ผนังเซลที่มีด้านน้อยกว่า 6 ด้านจะเว้าเข้าหาศูนย์กลางของเซล ส่วนเซลมากกว่า 6 ด้าน ผนังจะนูนเข้าหาศูนย์กลางเซล เซลที่มีน้อยกว่า 6 ด้าน จึงไม่เสถียรและค่อย ๆ หดจนหายไป ส่วนเซลที่มีมากกว่า 6 ด้านเสถียรกว่าจึงมีโอกาสเติบโตต่อไป

ในรูปที่ 3 จากซ้ายมือแถวบนปรากฏเมื่อเวลา 9 นาฬิกา และรูปแรกจากซ้ายมือแถวล่างปรากฏเมื่อเวลา 10 นาฬิกา เมื่อนำเซล 3 ด้านมาขยายให้ใหญ่ขึ้นจะได้ดังในรูปที่ 4.21

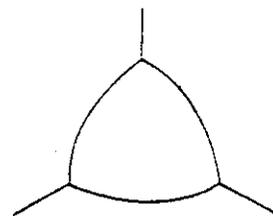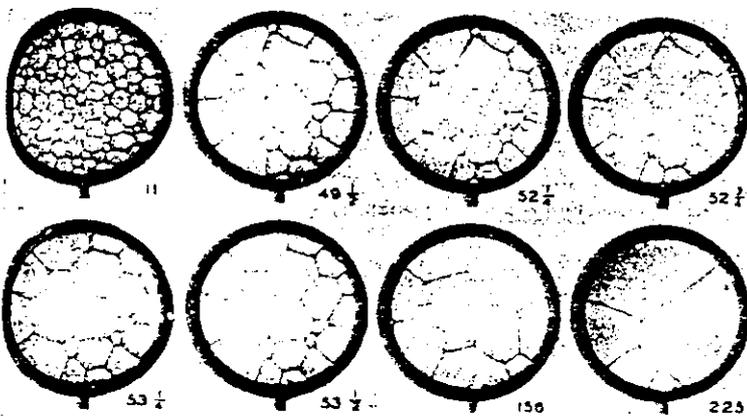


↑↑

รูปที่ 4.21 แสดงเซล 3 ด้าน ขอบเกรนจะโค้ง โดยด้านเว้าจะพุ่งไปยังศูนย์กลางเซล

รูปที่ 4.20 การเติบโตของฟองสบู่ในลักษณะแบน

รูปที่ 4.22 กลไกการเปลี่ยนแปลงจำนวนด้านของเกรนระหว่างการเติบโต

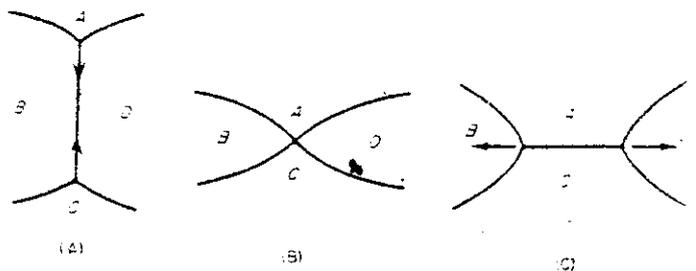


เซลล์ยิ่งเล็กลงยิ่งมีน้อยด้าน ดังนั้นเซลล์ 3 ด้านจึงสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีขนาดเล็ก และมีด้านอยู่น้อย ความแตกต่างของความดันภายนอก-ในสูง อัตราการแพร่และอัตราที่ผนังเคลื่อนที่สูง ส่วนเซลล์ที่มี 4 ด้านจะไม่สลายตัวไปทันทีแต่จะกลายเป็นเซลล์ 3 ด้านก่อนจึงสลายตัวไป

ตลอดเวลาการเติบโตเซลล์อาจจะมีจำนวนด้านเพิ่มขึ้นหรือลดลง (ดูรูปที่ 4.22) เนื่องจากส่วนโค้งของขอบเซลล์ที่แบ่งเซลล์ B และ D ออกจากเซลล์ A และ C และขอบเกรนเคลื่อนที่ไป ดังนั้น ขอบเกรนระหว่างเซลล์ B และ C จึงถูกขจัดไปและเกิดขอบเกรนระหว่าง A และ C ขึ้นมาใหม่ เซลล์ B และ D ต่างก็สูญเสียด้านไป ส่วนเซลล์ A และ C มีด้านเพิ่มขึ้น

#### 4.4.1 การรวมตัวกันของเกรนตามลักษณะทางเรขาคณิต

เป็นการรวมตัวกันของ 2 เกรนที่มีการจัดเรียงตัวสัมพันธ์กันแต่ขอบเกรนระหว่างเกรนทั้งสองมีพลังงานผิวต่ำก็คือ Subgrain boundary ลักษณะการสร้างขอบเกรนแบบนี้แสดงไว้ในรูปที่ 4.23

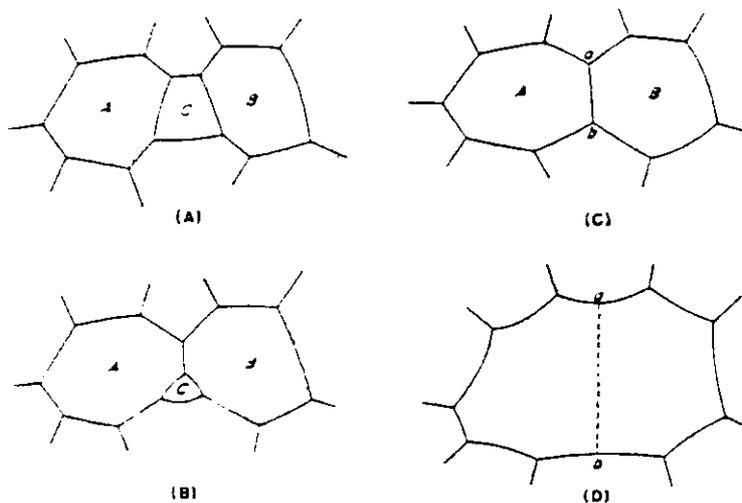

รูปที่ 4.23 การรวมตัวกันของเกรน เกรน A และ B จะสัมผัสกันได้เมื่อเกรน C ไป ถ้าเกรน A และ B มีการจัดเรียงตัวเหมือนกัน ขอบก็จะเป็นเสมือน Subgrain boundary เกรน A และ อาจถือว่าเป็นเกรนเดียวกัน


รูปที่ 4.23.A แสดงเกรน A, B ที่ยังแยกกันอยู่ ถ้าขอบเกรนที่เกิดขึ้นเมื่อเกรนทั้ง 2 พบกันเป็นขอบเกรนมุมกว้าง พลังงานผิว ( $\gamma G$ ) ของขอบเกรนดังกล่าวจะเท่ากับกับขอบเกรนอื่น ขอบเกรนจะกลายเป็นดังรูป C ถ้าหากเกิดขอบเกรนมุมแคบ ค่าพลังงานที่ผิวในขอบเกรน ab ต่ำมาก แรงดึงต่ำ ab น้อยมากขอบเกรนจะเป็นดังรูป D ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการรวมตัวกันแบบนี้ทำให้เกรนเติบโตเร็วมาก

#### 4.4.2 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเรขาคณิตของเกรนใน 8 มิติ

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่กล่าวมาอยู่ในลักษณะ 2 มิติ แต่เกรนของโลหะจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ 3 มิติ ดังในรูปที่ 4.24

รูป A เป็นรูป 3 มิติของเซลล์ในรูปที่ 4.21 ซึ่งเป็นเกรน 4 ด้าน หรือ tetrahedral grain เมื่อขอบเกรนทั้ง 4 หายไป เกรนดังกล่าวจะสลายตัวไปด้วย รูป B เป็นรูป 3 มิติของเกรนในรูปที่

4.24 ขอบเกรน BD ในรูปที่ 4.24 จะกลายเป็นจุดพบกันของเกรน 3 เกรน เมื่อเกรนล่างและเกรนบนรวมตัวกัน เส้นดังกล่าวจะหายไป เกิดเป็นขอบเกรนในแนวนอนกั้นระหว่างเกรนล่างและบน ทำให้ขอบเกรนเพิ่มขึ้น ในกรณีดังรูปที่ 4.24,C จะเกิดในทางตรงข้ามกับที่กล่าวมา ในรูปที่ 4.24,D เป็นลักษณะการรวมตัวกันของเกรนใน 3 มิติ เกรนล่างและบนจะสามารถเคลื่อนตัวมาใกล้ชิดกันได้ดังรูปที่ 4.24,B แต่กรณีนี้เกรนที่เกิดขึ้นเป็นขอบเกรนมุมแคบ เกรนล่างและบนจึงรวมตัวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนรูปที่ 4.24,E เป็นการแยกตัวของเกรนเดี่ยวออกเป็น 2 เกรน

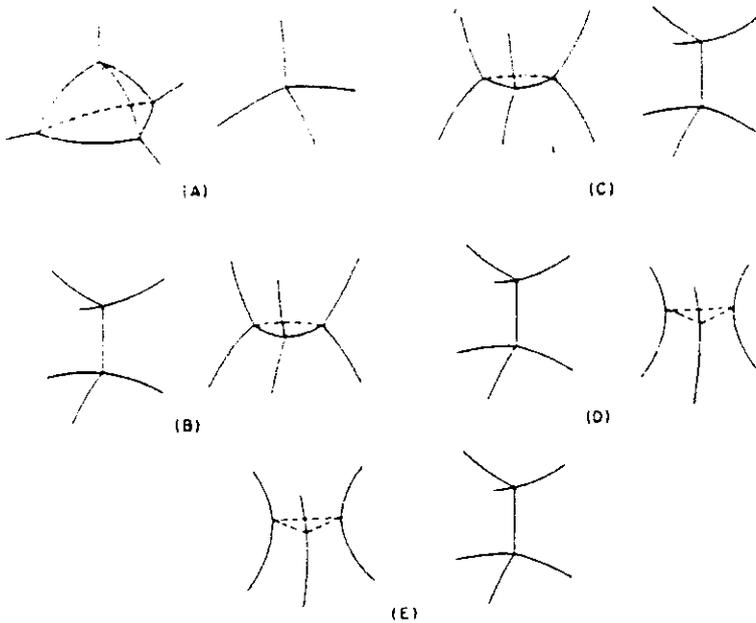

#### 4.4.3 กฎการเติบโตของเกรน

จากรูปที่ 4.13 จะเห็นว่า ขณะที่จำนวนเซลล์ลดลงเมื่อเวลานานขึ้น ลักษณะการเรียงตัวกันของเซลล์จะเหมือนกันตลอดเวลา แม้ว่าเซลล์จะมีขนาดโตอยู่แล้วก็ตาม ไม่ว่าอัตราการเติบโตจะเร็วสักเท่าไร เซลล์จะมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดเฉลี่ยเสมอ

รูปที่ 4.24 ขบวนการเปลี่ยนแปลงขณะเกรนเติบโตใน 3 มิติ และขนาดเฉลี่ยจะเติบโตเมื่อนานขึ้น ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงขนาดของเซลล์ของวัสดุ หมายถึงเส้นผ่าศูนย์กลางเซลล์เฉลี่ยของวัสดุ ในกรณีของโลหะก็เช่นเดียวกันเมื่อกล่าวถึงขนาดเกรนก็คือ เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยของเกรน การเติบโตของเกรนหรือของเซลล์ก็คือ การที่ขนาดเฉลี่ยของเกรนหรือของเซลล์โตขึ้น

ในกรณีการเติบโตของเซลล์โลหะจะมีลักษณะคล้ายกับการเติบโตของฟองสบู่ แรงขับเคลื่อนเพื่อให้เกรนเติบโตก็คือพลังงานผิวของขอบเกรน การเคลื่อนที่ของขอบเกรนโลหะเหมือนกับการเคลื่อนที่ของผนังฟองสบู่ โดยขอบเกรนจะเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางของส่วนโค้ง เซลล์ฟองสบู่เติบโตได้โดยโมเลกุลของแก๊สแพร่ผ่านผนังฟองสบู่ ในกรณีของโลหะอะตอมจะข้ามขอบเกรนไปยังด้านตรงข้าม ดังนั้น จะเห็นว่าอะตอมที่อยู่ภายในขอบเกรนของผลึกมีลักษณะคล้ายเลนส์เว้า (concave side) เติบโตกว่าอะตอมที่อยู่ตามขอบเกรนนูน (convex side) เพราะว่าอะตอมที่อยู่ด้านเว้าจะมี

อะตอมอื่นในกรณเดียวกันล้อมรอบอยู่อย่างหนาแน่น แรงยึดเหนี่ยวจึงมากกว่า ส่วนอะตอมที่อยู่ในด้านนู่นมีแรงยึดเหนี่ยวน้อยกว่า จึงไม่ค่อยเสถียรและมีโอกาสระโคดข้ามขอบเกรนไปยังด้านที่มีขอบเกรนเว้าได้มากกว่า ยิ่งขอบเกรนมีความโค้งมากก็ยิ่งเกิดผลดังกล่าวดังกล่าวได้มาก ขอบเกรนก็ยิ่งเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น แต่เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับขอบเกรนของโลหะยังมีอยู่น้อยมาก กลไกของการที่อะตอมโคดข้ามขอบเกรนจึงยังไม่กระจ่างนัก