

## บทที่ 5

### อภิปรายผลการทดสอบ

#### 5.1 การออกแบบชิ้นงาน

##### 5.1.1 ข้อบกพร่อง

เกิดปัญหาในการออกแบบชิ้นงานเพื่อให้มีความสวยงามและเหมาะสม

##### 5.1.2 การแก้ไขข้อบกพร่อง

ควรจะมีการออกแบบเป็นหลายรูปแบบ เพื่อการเลือกนำเสนอที่ดีที่สุดมาใช้

#### 5.2 การผลิตต้นแบบ (Master Pattern)

##### 5.2.1 ข้อบกพร่อง

ต้นแบบที่ทำขึ้นไม่มีความละเอียดพอ(บริเวณตัวหนังสือ) เนื่องจากไม่สามารถ  
แกะให้ตัวหนังสือเป็นตัวมาตรฐานเท่ากันทุกตัวได้

##### 5.2.2 การแก้ไขข้อบกพร่อง

ก. ใช้ตัวหนังสือที่เป็นตัวบูนเขียนมา แทนที่จะใช้ตัวเว้าเข้าไป

ข. ใช้วิธีอื่นในการทำต้นแบบ เช่น ใช้ต้นแบบที่เป็นโลหะ ซึ่งทำได้จากการใช้เครื่อง  
มือที่มีความสามารถทำได้แล้วมีความเที่ยงตรงสูง

#### 5.3 การผลิตแม่พิมพ์ยาง (Mold Rubber)

##### 5.3.1 ข้อบกพร่อง

ก. เกิดรูพุน พองอากาศในแม่พิมพ์ยาง ซึ่งเกิดจากไม่มีการไล่ฟองอากาศที่เกิด  
ขึ้นในขณะเทยางเหลวลงในแบบที่ดีพอ

ข. แม่พิมพ์ยางเกิดการกรอบ อาจเกิดจากการใช้สารเร่งการแข็งตัวมากเกินไป

ค. แม่พิมพ์ยางเกิดการกรอบ, หดตัวก่อนอายุ ทำให้สลับในปูนบلاสเตอร์ไม่พอดี  
เนื่องจากการเก็บรักษาไม่ดี เช่น ตากแดดหรือวางไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง

ง. แม่พิมพ์ยางสกปรก เนื่องจากไม่มีการทำความสะอาดที่ดีพอทั้งก่อนและหลัง  
การใช้งาน

##### 5.3.2 การแก้ไขข้อบกพร่อง

ก. ในการผลิตแม่พิมพ์ยาง ควรมีการไล่ฟองอากาศที่เกิดขึ้นในขณะเทยางเหลวลงในแบบ

- ข. ไม่ควรใช้สารเร่งการแข็งตัวมากเกินไป
- ค. เก็บแม่พิมพ์ยางไว้ในที่เย็น และไม่ใกล้ความร้อน
- ง. ทำความสะอาดแม่พิมพ์ยางให้ดีพอทั้งก่อนและหลังการใช้งานสักปัก

#### 5.4 การผลิตกราฟิกชิ้น (Wax Pattern)

##### 5.4.1 ข้อบกพร่อง

- ก. มีรูพุน, ฟองอากาศ เกิดจากชิ้นส่วนที่มีอุณหภูมิสูงเกินไปหรือแม่พิมพ์ยางไม่สะอาด
- ข. ลวดลายไม่ชัดเจน เกิดจากชิ้นส่วนที่มีอุณหภูมิสูงเกินไปหรือแกะแม่พิมพ์เร็วเกินไป
  - ค. ครีบ เกิดจากหน้าผ่าประกับกันไม่สนิทพอ
  - ง. ไม่เต็มแบบ เกิดจากชิ้นส่วนที่มีอุณหภูมิต่ำเกินไป, เกิดการร้าวที่หน้าผ่า, หรือปริมาณชิ้นส่วนที่หลอมน้อยเกินไป

##### 5.4.2 การแก้ไขข้อบกพร่อง

- ก. ให้ชิ้นส่วนที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่เดือดหรือเย็นตัวเกินไป
- ข. ทำความสะอาดแม่พิมพ์ยางให้ดี
- ค. ประกับหน้าผ่าให้พอดี ไม่ให้เกิดการร้าวชี้น
- ง. ไม่แกะแม่พิมพ์ยางเร็วจนเกินไปและทำด้วยความระมัดระวัง

#### 5.5 การเคลือบทั่มด้วยสารทนาไฟ

##### 5.5.1 ข้อบกพร่อง

- ก. สารทนาไฟที่ใช้ไม่เหมาะสมยึดกับชิ้นงานเมื่อชื้น
- ข. สารทนาไฟที่ใช้เกิดการแตกเมื่อแห้ง
- ค. แบบหล่อไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้หมด ผิวไม่เรียบ
- ง. แบบหล่อที่ไม่มีความแข็งแรงต่อ

##### 5.5.2 การแก้ไขข้อบกพร่อง

- ก. ทดสอบและทดสอบหาส่วนผสมของสารทั่มแบบหล่ออื่นๆ เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อไป
- ข. ใช้ส่วนผสมต่างๆ โดยดูจากภาคผนวก ค.

## 5.6 การณาໄລ້ຂຶ້ນັ້ນແລະກາຮ່າຍລ່ອ

### 5.6.1 ຂໍອບກພວ່ອງ

ກ. ແບບລ່ອດີເອດຫົວເກີດໄຟລຸກ ເນື່ອຈາກກາຣໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ມາກເກີນໄປ ທໍາໃຫ້ຂຶ້ນັ້ນໃໝ່ ໃນລອອກນາມໄມ່ທັນ

ຂ. ຂຶ້ນັ້ນທີ່ໃໝ່ ດີເລີກນານັ້ນສັມຜັກບັນໄຟໂດຍຕວງ ທໍາໃຫ້ເກີດກາຣລຸກໃໝ່ຂອງແບບລ່ອດີ ທີ່ຈະທໍາໃຫ້ແບບລ່ອດີທີ່ໄດ້ມີຄຸນກາພໄມ້ດີນັກ

ຄ. ເນື່ອຂຶ້ນັ້ນລະລາຍນັ້ນ ຈະມີກາຣ໌ໜີ່ຂອງຂຶ້ນັ້ນເລວເຂົ້າໄປໃນແບບລ່ອ ແລະເນື່ອໄນ້ມີກາຣອຸ່ນແບບໃຫ້ຮ້ອນກ່ອນກາຣເທ ຈະທໍາໃຫ້ເກີດກາຣລຸກໃໝ່ຂອງຂຶ້ນັ້ນທີ່ໜີ່ມີຢູ່ໃນແບບຂຶ້ນັ້ນໄດ້ ທີ່ຈະທໍາໃຫ້ເກີດອັນດຽຍໄດ້

ງ. ດ້ວຍແບບລ່ອໄມ້ໄດ້ຮັບກາຣອຸ່ນແບບທີ່ຮ້ອນພອ ຈະມີຜລທໍາໃຫ້ໜັງນາທີ່ໄດ້ມີຄຸນກາພໄມ້ດີ ປັກໄມ້ເຮືອນ

### 5.6.2 ກາຣແກ້ໄຂຂໍອບກພວ່ອງ

ກ. ໄນຄວາຣໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແກ່ມາກເກີນໄປ ເພື່ອໄນ້ໃຫ້ເກີດກາຣລຸກໃໝ່ຂອງແບບລ່ອ

ຂ. ໄນຄວາຣໃຫ້ຂຶ້ນັ້ນແລວທີ່ໃໝ່ ໃນລອອກນາມສັມຜັກບັນໄຟໂດຍຕວງ ທີ່ຈະທໍາໄດ້ໂດຍກາຣໃເຜັ່ນເໜີກມາກັນຮະວ່າງໄຟແລະແບບລ່ອ

ຄ. ຄວາຣໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແກ່ແບບລ່ອທີ່ລະນ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ຂຶ້ນັ້ນຄ່ອຍໆ ໃນລອອກຈາກແບບລ່ອຫົວໜ່າຍກາລາຍເປັນໄອອອກນາ

ງ. ຄວາຈະມີກາຣອຸ່ນໃຫ້ແບບມີຄວາມຮ້ອນສະສມດ້ວຍ ກ່ອນກາຣເທລ່ອທຸກຄັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ຂຶ້ນັ້ນທີ່ໜີ່ມີຢູ່ໃນແບບຮະໝາຍອອກນາມແລະໄມ້ໜີ່ມີກັບເຂົ້າໄປອັກ ນອກຈາກຈະໄມ່ທໍາໃຫ້ເກີດກາຣລຸກໃໝ່ຂອງແບບລ່ອໃນຂະໜາດແລ້ວ ຍັງທໍາໃຫ້ໜັງນາທີ່ໄດ້ມີຄຸນກາພອັກດ້ວຍ

## 5.7 ກາຣທໍາຄວາມສະອາດແລະຕົກແຕ່ງຂັ້ນສຸດທ້າຍ

### 5.7.1 ຂໍອບກພວ່ອງ ທີ່ຈຶ່ງກຳນັດໄທ

ໜັງນາ A0 ນັ້ນເປັນໜັງນາທີ່ໄດ້ຈາກກາຣທດລອງຄັ້ງແຮກ

ໜັງນາ A ເປັນໜັງນາທີ່ໃຊ້ສາວພອກໜຸ້ມສູງທີ່ 6 (ດິນເນື່ອຍາ)

ໜັງນາ B ເປັນໜັງນາທີ່ໃຊ້ສາວພອກໜຸ້ມສູງທີ່ 1 (ປູນທນໄຟ 1 ສ່ວນ : ກວາຍລ່ອ 1 ສ່ວນ : ນ້ຳ 1 ສ່ວນ)

ໜັງນາ C ເປັນໜັງນາທີ່ໃຊ້ສາວພອກໜຸ້ມສູງທີ່ 5 (ປູນທນໄຟ 4 ສ່ວນ : ກວາຍລ່ອ 4 ສ່ວນ : ປູນປລາສເຕອົງ 1 ສ່ວນ : ນ້ຳ 4 ສ່ວນ)

ชิ้นงาน D เป็นชิ้นงานที่ใช้สูตรสารพอกหุ้มที่ 8 (สูตรของบ้านปะโขง) และใช้ห้องเหลีองชนิดเดียวกับชิ้นงานข้างบนซึ่งเป็นห้องเหลีองที่ทำการหลอมชิ้นมาเอง

ชิ้นงาน E เป็นชิ้นงานที่ใช้สูตรสารพอกหุ้มที่ 8 (สูตรของบ้านปะโขง) และใช้ห้องเหลีองของบ้านปะโขง ซึ่งเป็นเศษห้องเหลีอง เช่น ก้อกน้ำ

ตารางที่ 5.1 ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นที่ได้จากชิ้นงาน

ชนิดของข้อบกพร่อง ของชิ้นงานสำเร็จ	ชิ้นงาน				
	A	B	C	D	E
กรุพูน, ภูเข็ม	มาก	มาก	ปานกลาง	น้อย	ปานกลาง
โพรงที่เกิดจากการหล่อตัว	มาก	ปานกลาง	มาก	น้อยมาก	น้อยมาก
รายติดแบบ	มาก	ปานกลาง	มาก	ปานกลาง	ปานกลาง
แบบหล่อเกิดครีบ	มาก	น้อย	ปานกลาง	มาก	มาก
แบบหล่อโป่ง	มาก	น้อย	ปานกลาง	มาก	มาก
ผิวงานไม่เรียบ หยาบ	มาก	ปานกลาง	มาก	ปานกลาง	มาก

หมายเหตุ มาก หมายถึง ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นมีเนื้อที่ประมาณ 25% ขึ้นไป

ปานกลาง หมายถึง ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นมีเนื้อที่ประมาณ 15 - 25%

น้อย หมายถึง ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นมีเนื้อที่ประมาณ 5 - 15%

น้อยมาก หมายถึง ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นมีเนื้อที่ประมาณ 5% ลงมา

ตารางที่ 5.2 ข้อที่อาจเป็นสาเหตุของข้อบกพร่อง

สาเหตุที่อาจทำให้เกิดข้อบกพร่อง	ชิ้นงาน					
	Ao	A	B	C	D	E
นำโลหะทำปฏิกิริยา กับออกซิเจน	X	✓	✓	✓	✓	✓
อุณหภูมิเท่าเกินไป	X	✓	✓	✓	✓	X
ใช้เวลาเท่านานเกินไป	-	✓	✓	✓	✓	✓
แบบหล่อปล่อยซึ่มไม่มากพอ	-	✓	✓	✓	✓	✓
แบบหล่อไม่แห้งพอ (ยังคงมีไอซ์ฟลังเหลืออยู่)	✓	✓	X	X	X	X

สาเหตุที่อาจทำให้เกิดข้อบกพร่อง	ชื่นงาน					
	Ao	A	B	C	D	E
โลหะที่ใช้หลอมไม่สะอาดพอ	X	✓	✓	✓	✓	✓
การอุอกแบบรูเท, รูลั่นไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการหล่อળว	✓	✓	✓	✓	✓	✓
สารพอกหุ้มที่ความร้อนได้ด้อยเกินไป	-	✓	✓	✓	✓	✓

- หมายเหตุ      ✓ หมายถึง มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง  
 X หมายถึง ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง  
 - หมายถึง ไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากสาเหตุนี้

#### 5.7.2 การแก้ไขข้อบกพร่อง

- ต้องไม่ให้มีแก๊สออกซิเจนอยู่ในน้ำโลหะโดยการใช้ตัวลดออกซิเจน
- หลอมน้ำโลหะที่อุณหภูมิที่สูงพอและเทอย่างรวดเร็ว
- ต้องจัดให้มีทางแก๊สออก
  - ต้องมีการจัดลำดับการแข็งตัว
  - เผาแบบหล่อให้ร้อนพอ ก่อนที่จะเทหล่อ
  - ทำความสะอาดโลหะก่อนที่จะนำมานหลอม
  - ทำการอุอกแบบรูเท, รูลั่นให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด
  - สารพอกหุ้มต้องมีความละเอียดที่เหมาะสม
  - หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงความหนาโดยกระทันหัน ต้องค่อยๆ เปลี่ยน เพื่อไม่ให้มีจุดเด่นตัวชา (hot spot)
  - ต้องอัดสารพอกหุ้มให้แน่นพอ
  - ใช้สารพอกหุ้มที่ทนความร้อนได้สูง
  - ออกแบบชื่นงานและรูเท, รูลั่นเพื่อกำนวยความสะดวกในการตักแต่งชื่นงาน และเป็นการประหยัดน้ำโลหะอีกด้วย

## บทที่ 6

### สรุปและข้อเสนอแนะ

#### 6.1 การออกแบบชิ้นงาน

ในการออกแบบชิ้นงานนั้น ซึ่งในที่นี้ใช้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นตัวแบบนั้น เนื่องจากไม่มีตัวแบบมาก่อน จึงเกิดปัญหาในการออกแบบเกี่ยวกับความสวยงามและความเหมาะสม ว่ารูปแบบใดจะมีความสวยงามและความสมดุลที่ต้องการ

#### 6.2 การผลิตตัวแบบ (Master Pattern)

เนื่องจากเป็นงานที่สำคัญและต้องการความละเอียดมาก ตัวแบบนี้จึงต้องใช้มือในด้านศิลปะอย่างมาก เพื่อที่จะทำให้เกิดตัวแบบที่มีคุณภาพดี เพราะถ้าตัวแบบที่ผลิตออกมาไม่มีคุณภาพไม่ดีแล้ว จะทำให้ชิ้นงานซึ่งผลิตตามมาภายหลังมีคุณภาพไม่ดีไปด้วย

ในการผลิตตัวแบบ (Master Mold) นี้ อาจใช้วิธีการขึ้นแทนก็ได้ เช่น การใช้เครื่องมือจัดกลต่างๆ ที่มีความแม่นยำสูงในการทำตัวแบบ เช่น เครื่อง CNC ซึ่งจะให้ตัวแบบที่เป็นโลหะที่มีอายุการใช้งานนานขึ้นและความเที่ยงตรงสูง

#### 6.3 การผลิตแม่พิมพ์ยาง (Mold Rubber)

การใช้แม่พิมพ์ยางซิลิโคนนี้มีข้อดีหลายข้อ เช่น ทนความร้อนจากไฟฟ้าได้ดี, ไม่ติดกับกระสวนที่ผ่านไฟฟ้าได้, ให้รายละเอียดของกระสวนที่ผ่านไฟฟ้าที่ต้องการได้ดี, มีอายุการใช้งานที่นาน เป็นต้น แต่ก็มีข้อเสียด้วย เช่น ต้องเก็บไว้ในที่เย็นเท่านั้น ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการกรอบและหดตัวของแม่พิมพ์ได้ นอกจากนี้ยังมีราคาแพงมาก

ตัวแบบการผลิตแม่พิมพ์ยางนี้ อาจไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แม่พิมพ์ยางซิลิโคน อาจใช้ยางดิบ, ยางพารา หรือปูนพลาสเตอร์ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมอีกด้วย เช่น ผลกระทบต่อราคาก็ ความละเอียดของกระสวนที่ผ่านไฟฟ้า, ความยาก-ง่ายในการผลิตกระสวนที่ผ่านไฟฟ้า ฯลฯ นำมาเปรียบเทียบกัน เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

#### 6.4 การผลิตกราฟฟันขี้ผึ้ง (Wax Pattern)

ขี้ผึ้งที่ใช้ในการผลิตกราฟฟันขี้ผึ้งในการทดสอบนี้ เป็นขี้ผึ้งแท้ซึ่งมีราคาแพง แต่ว่ามีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ เช่น ความเหนียว, การไหลดี, การบันทึกรูปได้ง่าย

แต่ว่าในการใช้งานจริงนั้น ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำขี้ผึ้งมาบันทึกรูปเพื่อผลิตกราฟฟันเนื่องจากมีแม่พิมพ์ยางใช้แล้ว เพียงแต่ломขี้ผึ้งให้ได้ความร้อนที่พอเหมาะสม และเทลงในแม่พิมพ์ยางที่มีอยู่ ดังนั้นาจึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ขี้ผึ้งแท้ และใช้ขี้ผึ้งเทียมแทนได้ ถึงแม้ว่าขี้ผึ้งเทียมจะมีคุณสมบัติต่างๆ ไม่ดีเท่าขี้ผึ้งแท้ก็ตาม แต่ว่าราคากลูกกว่ากันมากประมาณ 10 เท่า ซึ่งเราต้องนำมาพิจารณาหากความเหมาะสมสมอีกครั้ง ซึ่งในที่นี้แนะนำว่า สามารถใช้ขี้ผึ้งเทียมแทนขี้ผึ้งแท้ได้

ความมีการออกแบบบูรณาการ หรือลักษณะใหม่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองส่วนนี้ลง และเพื่อความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของการเทขี้ผึ้ง, การเคลือบหุ้มด้วยสารทนไฟ, การเผาไล่ขี้ผึ้ง, การเทหลอด, และการตัดแต่งชิ้นงาน

และขี้ผึ้งที่นำมาใช้นี้ ควรจะไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนอยู่ ควรมีการกรองเอาสิ่งสกปรกออก ก่อนที่จะนำมาเทลงในแม่พิมพ์ยาง และการใช้ขี้ผึ้งทุกครั้ง ควรนึกไว้ว่าขี้ผึ้งติดไฟได้ง่าย และเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ดังนั้นควรใช้ด้วยความระมัดระวังทุกครั้ง

#### 6.5 การเคลือบหุ้มด้วยสารทนไฟ

เนื่องจากวัสดุที่มีอยู่นั้น ไม่สามารถหาซื้อเฉพาะหรือคุณสมบัติได้ รู้เพียงแต่ชื่อสามัญทางการค้าเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถเทียบหาสูตรที่เหมาะสมสมจากภาคผนวกที่ ค. ได้ทำให้ต้องทำการทดลองหาสูตรของสารพอกหุ้มที่เหมาะสมสมเอง ซึ่งได้ทดลองตามส่วนผสมต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว ทำให้ต้องเสียเวลาในส่วนนี้ไปมาก เพื่อหาส่วนผสมที่เหมาะสม

ส่วนสูตรสารพอกหุ้มของบ้านปะขาวนั้น เป็นสูตรที่มีคุณสมบัติที่ดี สุด ดังจะเห็นได้จากการทดลองและสอบถามจากผู้ผลิตที่บ้านปะขาวเองนั้น ซึ่งงานที่จะต้องนำมาซ้อมแซม อุดรูให้ มีอัตราที่สูง ประมาณ 50% ของชิ้นงานทั้งหมดที่ผลิตได้ นอกจากนี้ผิวของชิ้นงานที่ได้ยังไม่เรียบ และเกิดจุดเสียขึ้นมาก

ดังนั้นจึงควรสอบถามจากผู้ขายหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติของวัสดุที่จะนำมาใช้เป็นสารพอกหุ้ม จากนั้นจึงนำไปเปรียบเทียบจากตารางภาคผนวกที่ ค. และทดลอง ทดสอบ หาส่วนผสมที่เหมาะสมกับชิ้นงานที่ต้องการต่อไป ทั้งนี้มีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงหลายประการ เช่น ราคา, การยึดเกาะตัวทั้งเมื่อตอนที่ร้อนและเย็น, ความละเอียดของส่วนผสม, ความโปร่งอากาศ เป็นต้น

และในการทำแบบหล่อนั้น จะต้องออกแบบแบบหล่อ เพื่อให้ตั้งได้และมีระบบการจ่ายน้ำโลหะ เช่น รูเทที่สามารถเทได้ดี โดยต้องไม่ใหญ่มาก (เพื่อไม่เปลืองน้ำโลหะมาก)

### 6.6 การเผาไล่ชี้ผึ้ง

ในการเผาไล่ชี้ผึ้งนั้นจะต้องทำไปพร้อมๆ กับการหลอมโลหะ เนื่องจากถ้าปล่อยให้แบบหล่อเย็นตัวหรือให้ความร้อนไม่พอ จะมีชี้ผึ้งซึมและแทรกตัวอยู่ระหว่างเม็ดทราย ทำให้เกิดการลอกใหม่ของชี้ผึ้งได้ และจะทำให้ชิ้นงานที่ได้มามีมีคุณภาพ หรืออาจเกิดอันตรายขึ้นได้

จากเหตุที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นนั้น ควรทำการเผาแบบทุกครั้งที่จะทำการเทหล่อ ไม่ว่าในแบบหล่อนั้นจะได้รับการเผาไล่ชี้ผึ้งออกไปแล้วก็ตาม ซึ่งในการทำเช่นนี้จะมีส่วนทำให้ชิ้นงานที่ออกมามีคุณภาพดี

ดังนั้นควรจะมีการสร้างเตาเผาไล่ชี้ผึ้งหรือเตาเผาแบบขึ้น เพื่อความสะดวกและปลอดภัย และเตาเผาแบบนี้ควรจะมีการระบายน้ำอากาศที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเตาเปิด หรือเตาที่ปิดก็ตาม เพื่อไม่ให้ไอของชี้ผึ้งมีปริมาณในเตามากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกใหม่เป็นอันตรายขึ้นได้

### 6.7 การเทหล่อ

ในการเทหล่อนั้น ควรจะมีการทำความสะอาดโลหะที่จะนำมาใช้เสียก่อนเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและสิ่งเจือปนที่จะกลยุบเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงานที่ไม่ต้องการ และต้องหลอมโลหะที่ใช้ให้ได้อุณหภูมิที่สูงพอดี เพื่อไม่ให้เกิดจุดเสียชีนที่ชิ้นงานได้ นอกจากนี้จะต้องมีการใช้ฟลักซ์เพื่อป้องกันสิ่งเจือปนที่มีอยู่ในน้ำโลหะและป้องกันการเกิดออกไซด์ชีน ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานที่ได้มีคุณสมบัติที่ไม่ดีนัก

การหลอมโลหะนั้นจะต้องมีการคำนวณหาปริมาณของโลหะที่ใช้ทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการเทนำโลหะลงไปแล้วไม่เต็มแบบ หรือมีแบบหล่อเหลือโดยไม่ได้เททำให้ต้องหลอมโลหะมาใช้ในการเทใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยใช้เหตุ

นอกจากนี้ในการเทหล่ออาจใช้วิธีการอื่นแทนการเทหล่อแบบใช้ความถ่วงได้อีก เช่น การเทหล่อด้วยความดันต่ำ หรือการหล่อด้วยแรงเหวี่ยง เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ได้ชิ้นงานที่มีความเรียบและความเที่ยงตรงของมิติมากกว่าการเทหล่อที่ใช้แบบใช้ความถ่วง

### 6.8 การทำความสะอาดและตกแต่งชิ้นสุดท้าย

ในการทำความสะอาดและตกแต่งนั้น ควรเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และใช้งานให้ถูกวิธี หน้าที่ของเครื่องมีอนั้นฯ ซึ่งมีให้เลือกมากมาย เช่น เครื่องเจียร์ในแบบตั้งกับพื้นหรือจะเป็นแบบที่สามารถถือได้, เครื่องขัด, ตะไบ เป็นต้น

บางครั้งอาจเกิดความไม่สงบในการใช้งาน เนื่องจากไม่มีปากกาจับชิ้นงานที่เหมาะสม ดังนั้นอาจจะสร้างอุปกรณ์ ปากกาจับชิ้นงานขึ้นมาก็ได้ เพื่อให้เกิดความสะดวก เหมาะสมในการทำงาน และไม่เกิดอันตรายขึ้นมา

เมื่อไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องตามความต้องการ ก็อาจสร้างเครื่องมือ, อุปกรณ์ขึ้นมาได้ แต่ต้องทำการศึกษาทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดและรอบคอบ มีเบรียบ เทียบข้อได้เบรียบ - ข้อเสียเบรียบ ความคุ้มค่าและข้อควรระวังต่างๆ ด้วย ก่อนที่จะออกแบบและสร้างเครื่องมือดังกล่าวขึ้นมา

นอกจากนี้ในการใช้งานเครื่องมือทุกครั้ง ผู้ใช้งานควรจะได้มีการศึกษา ทำความเข้าใจในการใช้งานของเครื่องมือนั้นๆ เป็นอย่างดี มีการทดลองและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัด มีความรอบคอบในการใช้งาน และมีการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์, เครื่องมือ ต่างๆ อยู่เสมอ มีระบบซ่อมบำรุงที่ดี มีการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องนั้นๆ

ส่วนในเรื่องสถานที่ที่ใช้ในการทำงานนั้น ควรมีความวางผังการทำงานและสถานที่ด้วย โดยจะต้องคำนึงถึงลำดับกระบวนการ ความปลอดภัย เช่น การทำเตาเผาไว้ฝั่งไว้ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับเตาหยอด เพื่อจะไม่ต้องขยับเปลี่ยนหล่อหรือเบ้าหลอมไปไกลมาก