

บทที่ 2 ทฤษฎีเกี่ยวกับ

2.1 ประวัติการพัฒนา

เครื่อง Computer numerical control (CNC) Electrical discharge machine (EDM) ได้ถูกค้นพบมานานกว่า 100 ปีมาแล้ว โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ชื่อ Joseph Priestly ได้ทำการทดลองและสังเกตเห็นการเกิด Erosion ของโลหะจาก electrical discharge ต่อมา Lazarenkos ได้พัฒนาและได้มีการนำไปใช้งาน

2.2 คำจำกัดความของ EDM


ลักษณะการทำงานของเครื่อง EDM ได้ถูกจัดให้อยู่ในรูปของ Removal ซึ่งก็คือเทคนิคการแยกชิ้นงานออกจากวัสดุจากชิ้นงานโดยไม่ใช้เครื่องมือ แต่ removal แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ

- 1.Thermal Removal
- 2.Chemical Removal
- 3.Electrochemical Removal


ซึ่ง EDM คือขบวนการที่อนุภาคของวัสดุถูกกำจัดด้วยความร้อนโดยการเกิดการสปาร์กของ Electrical discharge ผ่าน Electrode 2ตัว ภายใต้การทำงานใน Dielectric fluid ซึ่งมีคุณสมบัติไม่นำไฟฟ้า

2.3 หลักการของ Erosion


ลักษณะของ Erosion คือ Electrode และชิ้นงานได้รับพลังงานจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งหัวส่องต่อเข้ากับชิ้นงานที่ต่างกัน เมื่อเริ่มต้นทำงาน Electrode ถูกนำเข้าใกล้ชิ้นงานในระยะที่สามารถทำให้เกิดพลังงานศักย์ไฟฟ้าระหว่างอิเลคโทรดกับชิ้นงาน จนถึงจุดที่มีความเชื้อมสูงที่สุดจะเกิดการสปาร์กขึ้น ซึ่งเรียกว่า Discharge process ทำให้มีช่องรอยๆ Discharge channel ร้อนและหลอมเหลว เมื่อปิดสวิตช์ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าระหว่างอิเลคโทรด กับชิ้นงานทำให้ Discharge channel ถูกทำลาย ความดันใน Discharge channel ลดลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งหลอมเหลวถูกดึงออกมายากับหลอมซึ่งทำให้ชิ้นงานเป็นหลุม ซึ่งหลักการของ Erosion สามารถอธิบายได้ดังรูปที่ 2.1

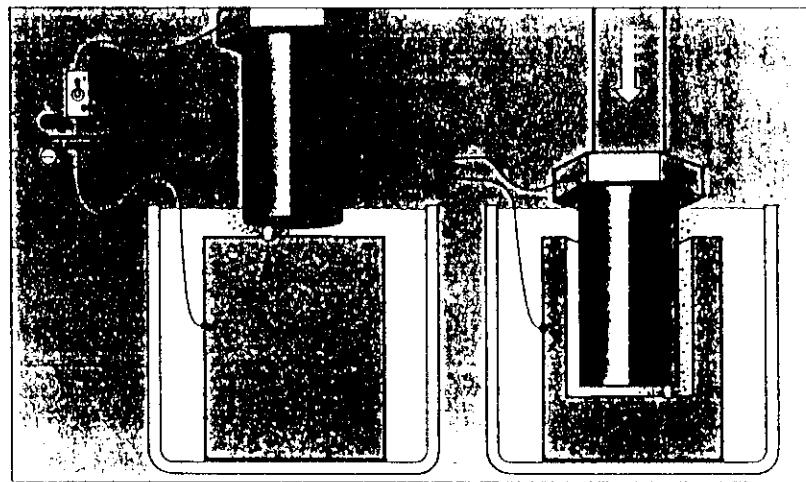

รูปที่ 2.1 แสดงการทดลองของ Discharge Process

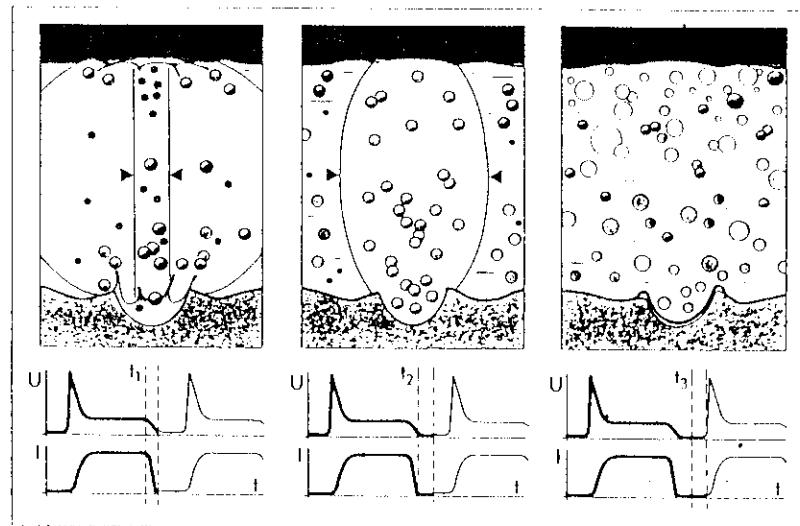


รูปที่ 2.2 แสดง Discharge channel ถูกทำลายน้ำไม่มีกระแสไฟฟ้าในระบบ

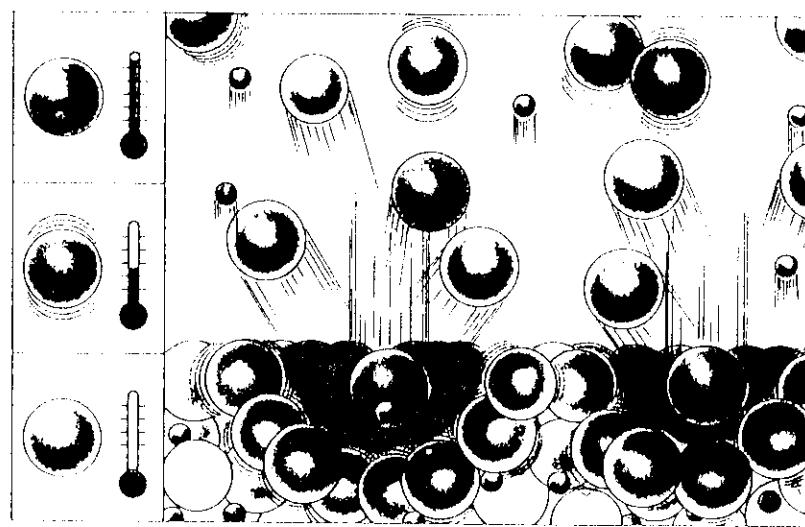

รูปที่ 2.3 แสดงการลอกยันต์ของอามาดและคุณหนูวิ

2.4 การเกิด Discharge channel

พลังงานศักย์ที่เกิดที่เกิดขึ้นระหว่าง Electrode และขั้นงานไม่ได้มีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันกับกระแสไฟฟ้าดังรูปที่ 2.4

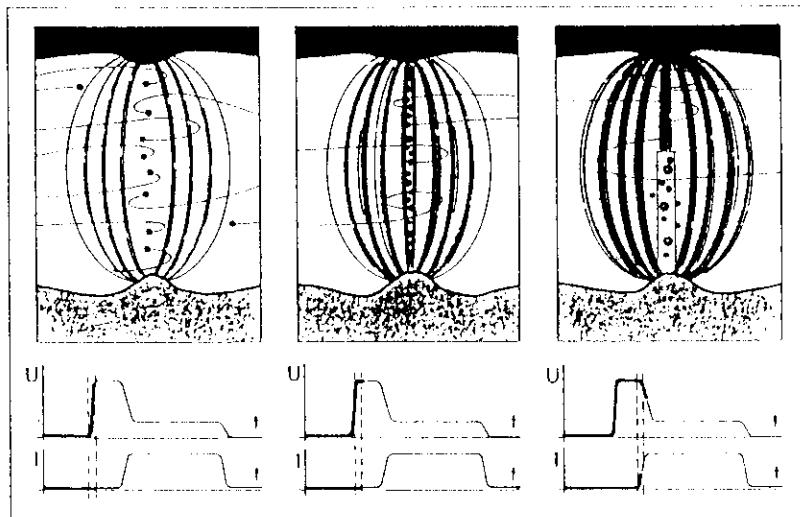


รูปที่ 2.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานศักย์และกระแสไฟฟ้าในการเกิด Discharge channel

ในช่องแรกของภาพพลังงานศักย์จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าระหว่าง Electrode กับผิวขั้นงาน ณ จุดที่มีสนามไฟฟ้าเข้มที่สุด แรงจากสนามไฟฟ้าจะดึงอนุภาคที่ลอยอยู่ใน Dielectric fluid เข้ามาร่วมกันและเกิด Conductive bridge หรือ Discharge channel ระหว่าง Electrode กับขั้นงานทำให้อนุภาคคลุกเคล驭กออกมาระยะห่างกับอนุภาคที่เป็นกลวงใน Dielectric fluid ทำให้ออนุภาคเหล่านั้นแตกตัวเป็นไออ่อนและสามารถนำไฟฟ้าได้ซึ่งเรียกชื่อการนี้ว่า Collision Ionisation


จากการวัดความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานศักย์กับเวลาในรูปที่ 1.4 จะเห็นว่าพลังงานศักย์มีค่าเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งๆ พลังงานศักย์จะมีค่าสูงสุดที่ระยะเวลาหนึ่งในขณะที่เกิด Discharge channel เรียกว่า Ignition delay

ในขณะที่เกิด Discharge channel อนุภาคที่อยู่ภายใน Discharge channel เคลื่อนที่ขันกันทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น จากรูปที่ 1.4 จะเห็นว่าเมื่อมีกระแสไฟฟ้าระหว่าง Electrode กับขั้นพลังงานศักย์จะลดลงในขณะที่กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ณ จุดที่พลังงานศักย์มีค่าต่ำสุด อุณหภูมิและความดันใน Discharge channel จะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Vapour bubble ก็จะขยายใหญ่ขึ้นด้วยดังรูปที่ 2.5

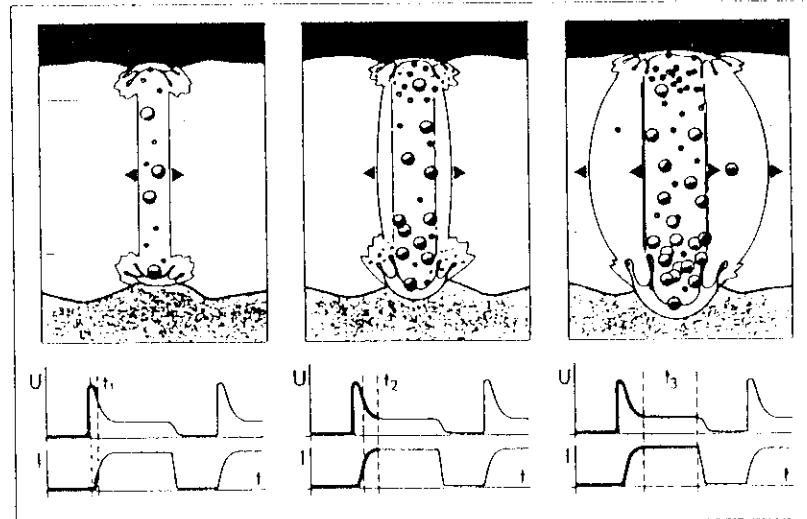

รูปที่ 2.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการดักฟ้ากับกระแสไฟฟ้าใน Discharge channel

และเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าในระบบทำให้ Discharge channel ถูกทำลายอุดนหุ่มไป ความต้านทานลดลงอย่างรวดเร็ว โลหะหลอมเหลวถูกดึงออกจากบ่อหลอมละลายและแตกกระจายเป็นอนุภาคของแข็งใน Dielectric fluid ดังรูปที่ 2.6

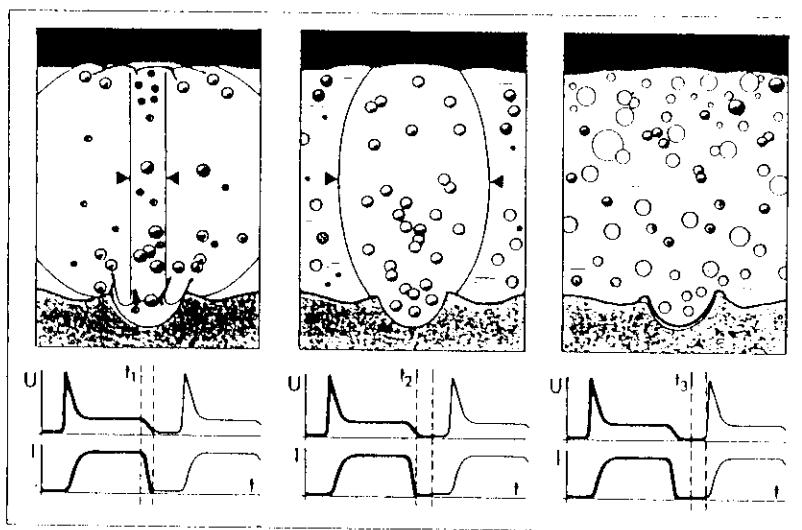

รูปที่ 2.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการดักฟ้ากับกระแสไฟฟ้าใน Discharge channel ถูกทำลาย

ดังนั้นพารามิเตอร์ที่มีผลต่อ Ignition process มีดังต่อไปนี้


1. Level of ignition potential
2. Residual soiling
3. Current strength ใน Dielectric fluid
4. ระยะห่างระหว่าง Electrode กับชิ้นงาน

พารามิเตอร์ที่มีผลต่อ Discharge process มีดังนี้

1. Discharge current strength
2. Impulse duration
3. วัสดุที่ใช้ทำ Electrode
4. ระยะห่างระหว่าง Electrode กับชิ้นงาน
5. คุณสมบัติของ Dielectric fluid
6. คุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุที่ใช้ทำชิ้นงาน

2.5 Generator

เครื่อง Generation ใน EDM ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นสัญญาณอิมพัลส์ ดังรูปที่ 2.7 ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกขนาด , duration และช่วงของสัญญาณอิมพัลส์ให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานได้

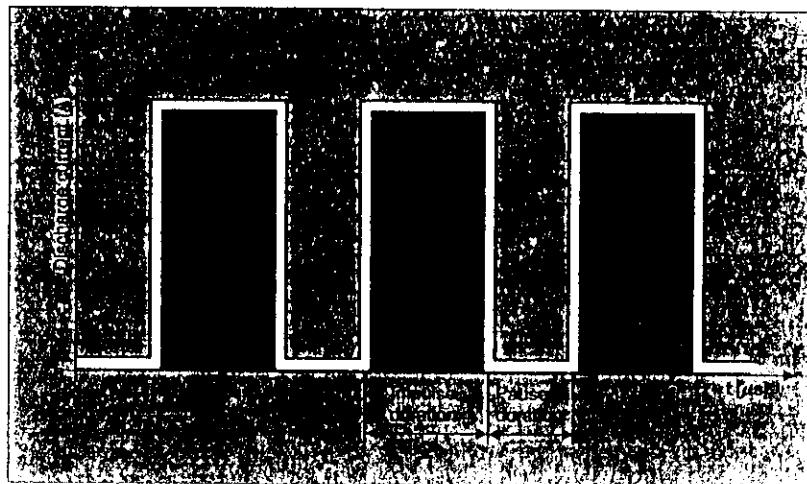

รูปที่ 2.7 ลักษณะของสัญญาณอิมพัลส์

จากรูปที่ 2.7 สัญญาณอิมพัลส์แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ


1. Impulse duration
2. Pause duration

ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับการเปิดและปิดเกียร์ตามลำดับ

2.6 Polarity

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น กระแสไฟฟ้าเกิดจากการชนกันของอนุภาคภายใน Discharge channel ซึ่งทำให้เกิดความร้อนในปริมาณที่สามารถทำให้โลหะละลายได้ถ้าให้ Impulse duration ต่ำ จะมีอนุภาคประจุลบมากกว่าอนุภาคประจุบวก ทำให้ Electrode ลึกหรือ

มากกว่าชิ้นงาน และถ้าสลับชั้วะระหว่าง Electrode กับชิ้นงานโดยให้ Electrode เป็นชั้นบนส่วนชิ้นงานเป็นชั้นล่าง จะทำให้ชิ้นงานเกิดการสึกหรอมากกว่า Electrode ดังรูปที่ 2.8

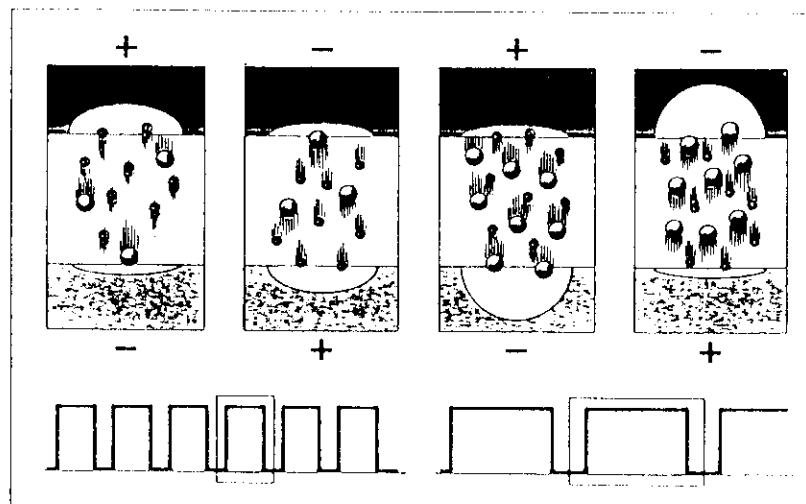

รูปที่ 2.8 แสดงผลของการขัดฟันและ impulse ที่มีต่อการสึกหรอของชิ้นงานขณะใช้ Electrode

ดังนั้นจึงนิยมให้ Electrode เป็นชั้นบนเมื่อมี Impulse duration เมื่อ Impulse duration ยาวจะให้ Electrode เป็นชั้นล่าง

2.7 การสึกหรอของ Electrode


การสึกหรอของ Electrode ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. กระแสไฟฟ้า ปริมาณกระแสไฟฟ้ามีผลต่อกุณภาพของผิวงานคือถ้าปริมาณกระแสไฟฟ้าต่ำ ผิวงานที่ได้เรียบแต่การสึกหรอของ Electrode ถูก

2. Impulse duration คือช่วงเวลาในการสปาร์กงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสึกหรอ ถ้า impulse duration ต่ำผิวชิ้นงานจะเสียหายและการสึกหรอของ Electrode เพิ่มขึ้น

3. Pause duration ช่วงที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าในระบบ ถ้า Pause duration สั้น จะทำให้ Electrode สึกหรอช้า แต่ถ้าการกัดเซาะชิ้นงานเร็ว นั่นคือผิวชิ้นงานที่ได้หยาบ

แต่ถ้า pause duration ต่ำเกินไป ขบวนการ Erosion จะเปลี่ยนแปลงทำให้ชิ้นงานถูกกัดเซาะน้อยลงและเกิดการสึกหรอของ Electrode มากขึ้นนอกจากนี้ยังอาจทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหายได้ โดยปกติในการใช้งานจะเลือกใช้สัญญาณอิมพัลส์ที่เหมาะสมที่ทำให้เกิดการกัดเซาะชิ้นงานมากที่สุดแต่ทำให้ Electrode สึกหรอน้อยที่สุด

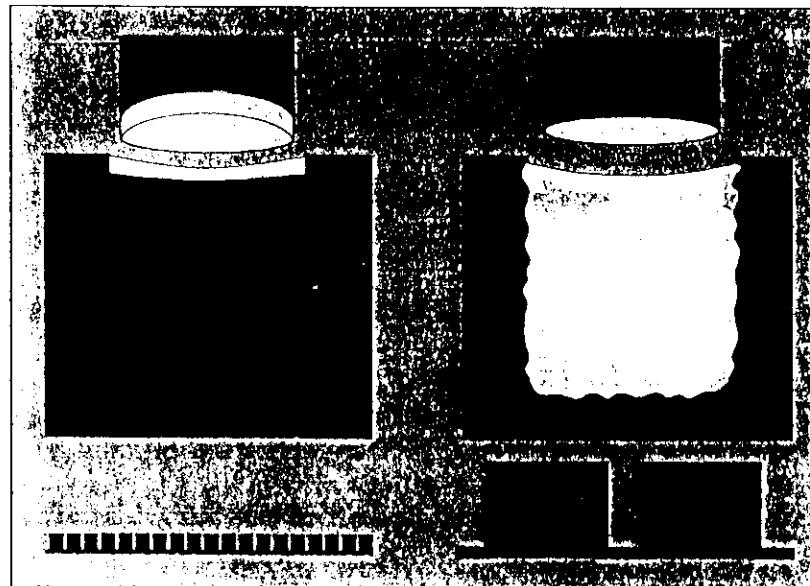

รูปที่ 9 แสดงผลของการเปลี่ยนแปลงถูกกันอิมพัลส์คือการขึ้นนานและการสึกหรอของอิเลคโทรด

2.8 การตั้งพารามิเตอร์ที่สำคัญก่อนการใช้งาน

ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น มีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการกัด heterogeneous ของ Electrode และคุณภาพของผิวงาน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลือกใช้ค่าที่เหมาะสมต่อการใช้งานจะต้องตั้งพารามิเตอร์ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. Peak current (I)
2. Mean operating current
3. Ignition potential (u)
4. Discharge potential (u_e)
5. Impulse duration (t_i)
6. Pause duration (t/o) TB
7. Ignition delay (t_d)
8. Curation of discharge (t/e) TA
9. Impulse period Period duration (t/po)

2.9 คุณสมบัติและการเลือกใช้ Dielectric fluid

2.9.1 คุณสมบัติที่สำคัญของ Dielectric fluid มีดังต่อไปนี้

1. เป็นอนุวันไฟฟ้า (Insulation) เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของ Dielectric fluid ซึ่งจะไม่นำไฟฟ้าระหว่าง Electrode กับชิ้นงาน และการอาจรักษาไม่เกิดขึ้นจนกว่า Electrode จะอยู่ใกล้กับชิ้นงานในระยะที่เหมาะสม

2. Ionisation Dielectric fluid ที่ดีจะต้องทำให้เกิด Conductive bridge อย่างรวดเร็วและเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าในระบบจะต้องกำจัดไอออนออกไปจาก Discharge channel เพื่อให้การ Discharge ถัดไปเกิดขึ้นแน่นที่ นอกเหนือนี้ Dielectric fluid จะต้องทำให้ Discharge channel แคม เน้นดีอทำให้มีความหนาแน่นของพลังงานสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นด้วย

3. Cooling ในระหว่างการทำงานจะมีความร้อนเกิดขึ้นเมื่อฉุนหนักมีประมาณ 10,000 c Dielectric fluid มีน้ำที่ในการระบายความร้อนออกจากชิ้นงานและ Electrode ร้อนจนเกินไปจะทำให้ Electrode หรือ Viscosity ลีกหรือเร็วกว่าปกติ

4. Removal of particles อนุภาคที่เกิดจากการกัดเซาะจะถูกระบายนอกจากบริเวณการอาจรักษาเพื่อป้องกันการรบกวนและเกิดความผิดพลาดในกระบวนการ


2.9.2 ข้อพิจารณาในการเลือกใช้ Dielectric fluid มีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้

1. Ageing and wear behavior
2. Combustion point
3. Evaporation valve
4. Dielectric constant
5. Arcing - over potential
6. Filterability
7. Compatibility with system components
8. Ageing resistance
9. Maintenance of quality level
10. Availability
11. ราคา (Prices)
12. ความหนาแน่น (Density)
13. ด้านศุลกากรรม เช่น กลิน, ครัวน เป็นต้น
14. ความน้ำดี (Viscosity)
15. ความสามารถในการนำไฟฟ้า (Conductivity)

2.9.3 อิทธิพลของความหนืดที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

อิทธิพลของความหนืดที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานสามารถแสดง

ดังตาราง 2.1

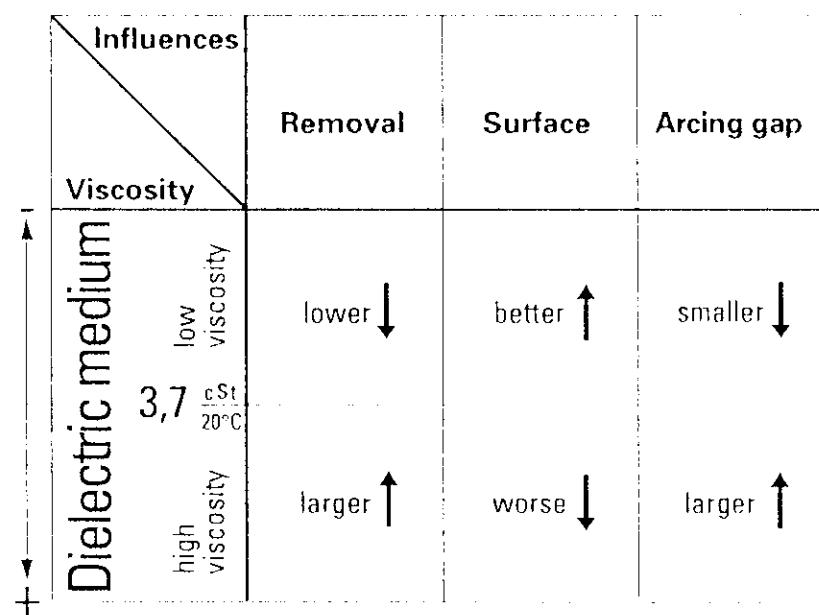


ตารางที่ 2.1 แสดงอิทธิพลของความหนืดต่อประสิทธิภาพการทำงาน

2.10 ระบบ Flushing ใน EDM

ระบบ Flushing ใน EDM ทำหน้าที่ระบายน้ำออกจากห้องการ Erosion ออกจากบริเวณการอาร์ก ก้าวบน Flushing ไม่ดีพอกจะเกิด Conductive bridge ระหว่าง Electrode กับชิ้นงานซึ่งทำให้ Short circuit และเกิดการอาร์กขึ้นที่ไม่สามารถควบคุมได้และอาจทำให้ชิ้นงานเสียหายได้


ระบบ Flushing ที่ใช้กับเครื่อง EDM มีอยู่ 4 วิธีคือ

1. Open flushing เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถเจาะช่องสำหรับ Flushing ได้ ดังรูปที่ 2.10

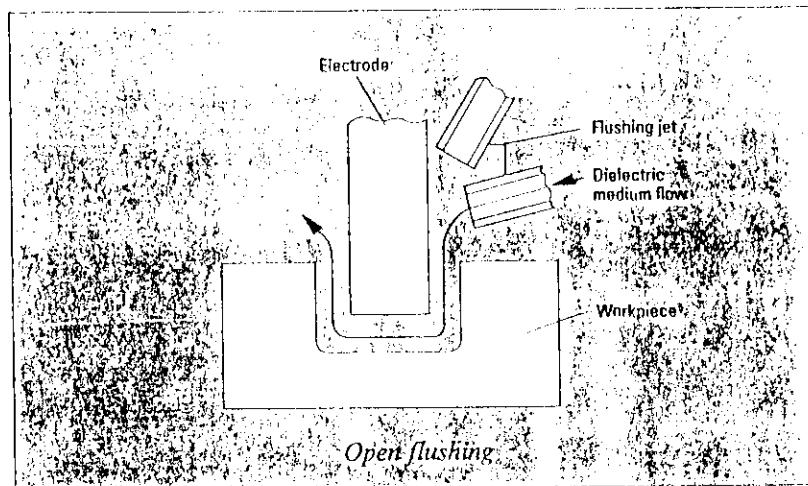


รูปที่ 2.10 ลักษณะของ Open flushing

2. Pressurised flushing Dielectric fluid จะถูกดัดผ่าน Electrode ให้ในกรณีที่ Electrode มีขนาดเล็ก ดังรูปที่ 2.11

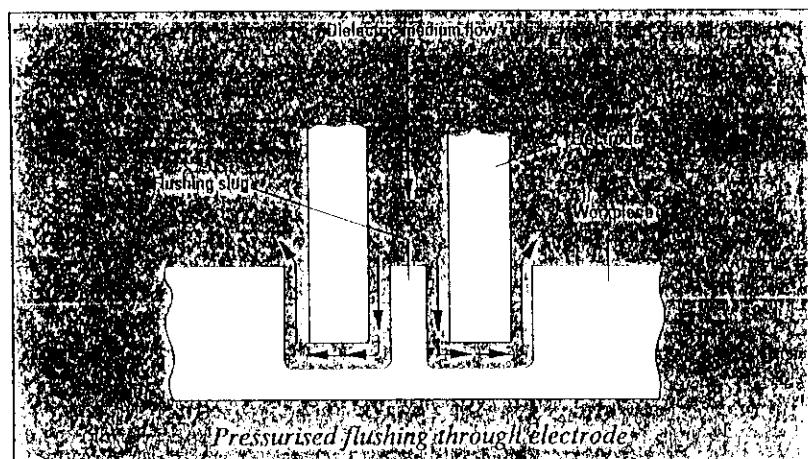


รูปที่ 2.11 ลักษณะของ Pressurised flushing


3. Suction flushing เป็นวิธีการที่ดูดอนน้ำภาคอกจากบริเวณการอาร์กใช้สำหรับงานที่ต้องการความละเอียดของผิวและหนัง ดังรูปที่ 2.12

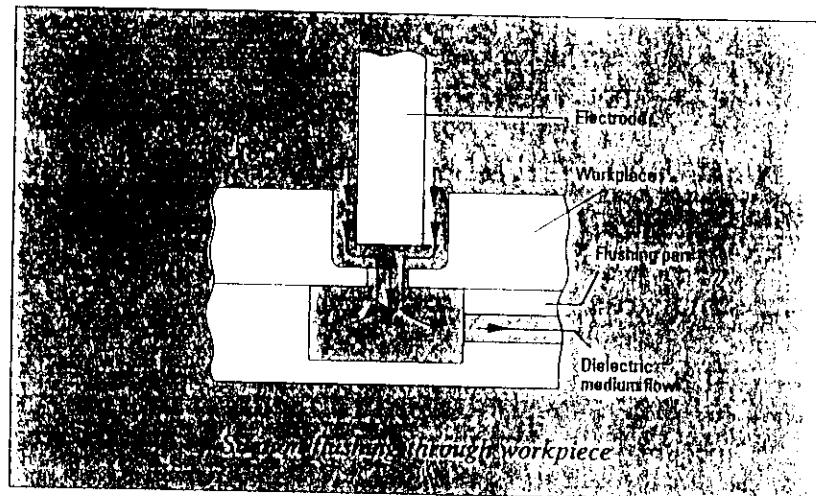

รูปที่ 2.12 แสดงส่วนประกอบ Suction flushing

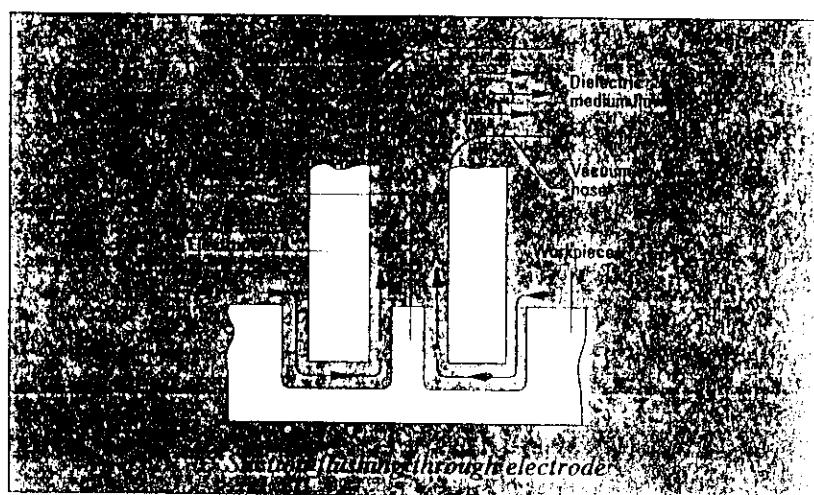


รูปที่ 2.13 แสดงส่วนประกอบ Suction flushing

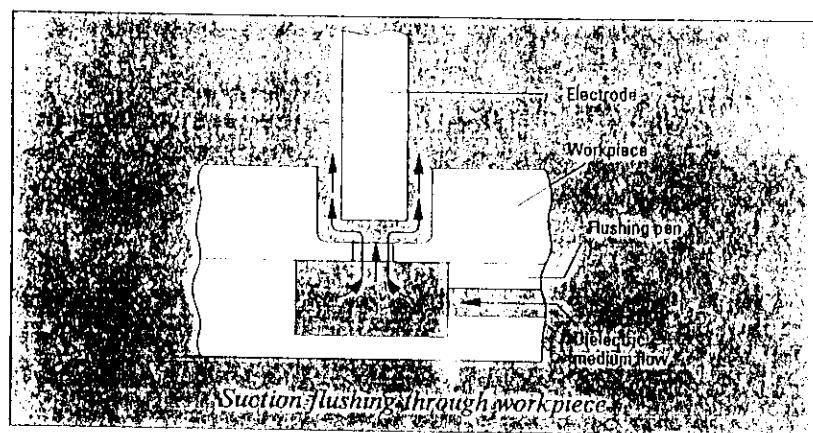

รูปที่ 2.14 แสดงส่วนประกอบ Suction flushing

4. Combined flushing เป็นการรวมวิธีการพั้งว์ที่ได้ก่อนมาแล้วข้างต้นใช้สำหรับงานที่ขับข้อนดังรูปที่ 2.15

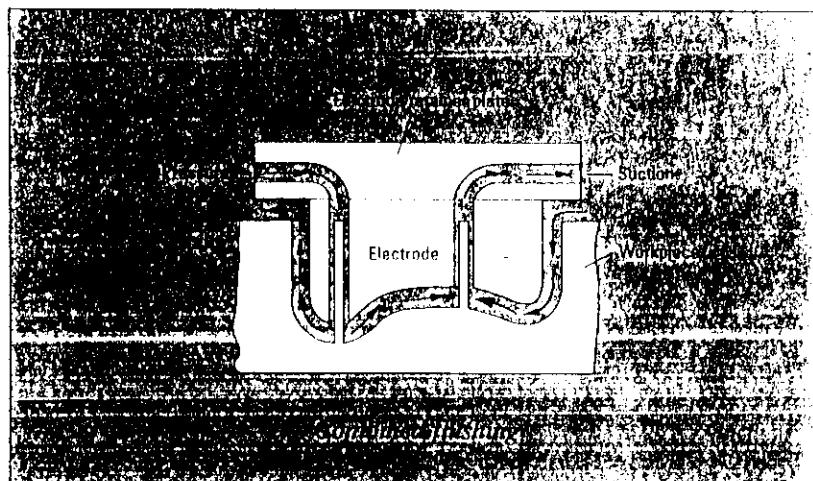

รูปที่ 2.15 สักขณาหอย Combined flushing

2.11 วัสดุที่ใช้ทำชิ้นงาน(Work piece materials)

วัสดุที่ใช้เป็นชิ้นงานส่วนใหญ่จะเป็น Temperable steel ที่มี Strength และ Hardness สูงและมีความต้านทานต่อการเกิดสนิมด้วย งานบางอย่างที่ต้องการลักษณะของชิ้นงานที่พิเศษ จะใช้วัสดุที่เป็นอัลลอยด์โดยมีธาตุต่างๆ เช่น โครเมี่ยม นิกเกิล ไมล์บิเนียม วานเดียม พังสแตน เป็นต้นซึ่งในขณะการเกิดกระบวนการ Erosion ชิ้นงานถูกแบ่งออกเป็น 4 โซนคือ

1. White layer เป็นชั้นที่ถูกกัดเข้าและเกิดการหลอมเหลวเมื่อแข็งตัวชั้นนี้จะเต็มไปด้วย รอยแตก ถ้าเกิด Erosion มากขนาดของ White layer ก็จะมาก

2. Newly hardened zone เป็นชั้นที่มีความร้อนมากขณะเกิด Erosion process ดังนั้น เมื่อยืดตัวจึงมีโครงสร้างเป็น Martensite

3. Temper zone ผลจากความร้อนจะทำให้เกิด Tempering effect

4. Base materials

ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งโซนของชิ้นงานคือ

1. อัตราการกัดเข้า

2. ปริมาณธาตุผสมในชิ้นงาน เช่น โครเมี่ยม ทังสเตน นิกเกิล ไมลิบดินั่ม วานเดียม ถ้าปริมาณธาตุผสมในชิ้นงานมากทำให้เกิดการแตกหักในชิ้นงานสูง คุณภาพผิวชิ้นงานต่างจากน้ำอัตราการกัดเช่ารังสรรค์อีกด้วย

2.12 วัสดุที่ใช้ทำอิเลคโทรด (Electrode materials)

วัสดุที่ใช้ทำอิเลคโทรดแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ

1. Metallic materials เช่น electrolytic copper Tungsten copper Tungsten silver Brass Steel

2. Non metallic materials เช่น Graphite

3. วัสดุผสม เช่น Copper/Graphite

2.13 การใช้กราฟเทคโนโลยี

ค่าไฟและชนิดของอิเลคโทรดมีผลต่อการปรับเปลี่ยนค่าเทคโนโลยีของแต่ละค่าเทคโนโลยี ซึ่งสำหรับตารางค่าเทคโนโลยีที่สามารถใช้กับเครื่อง EDM รุ่น ROBOFORM 20 มีดังนี้

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1.Graphite/Steel Technology | (U) FGRAC.TEC |
| 2.Copper/Steel Technology | (U) FCUAC.TEC |
| 3.Fine graphite/Steel Technology | (U) FGFAC.TEC |
| 4.Copper tungsten/Steel Technology | (U) FCUWAC.TEC |
| 5.Micromachining Technology | (U) FMICU.TEC |
| 6.Steel/Steel Technology | (U) FACAC.TEC |
| 7.Copper/Coper Technology | (U)FCUCU.TEC |

2.14 ตัวย่อที่ควรทราบในการใช้กราฟเทคโนโลยี

ตัวย่อที่ใช้ในกราฟเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งตัวย่อต่างๆ มีความหมายดังต่อไปนี้

CH ค่าความเรียบผิวตามมาตรฐานของบริษัท Charmilles Technology

CHe ค่าความเรียบผิวเงินแรก

CHf ค่าความเรียบผิวสุดท้าย

CHT ความเรียบผิวที่ต้องเปลี่ยนอิเลคโทรด

Sf พื้นที่ผิวน้ำตัดด้านหน้าของอิเลคโทรด

SI พื้นที่ผิวด้านข้างของอิเลคโทรด

St พื้นที่ผิวโดยรวมของอิเลคโทรด

H ค่าระยะห่างระหว่างอิเลคโทรด

2.15 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการผลิตชิ้นงาน

1. Surface condition ขึ้นอยู่กับค่าไฟที่เลือกในการผลิตชิ้นงาน

2. Material removal อัตราการกำจัดโลหะออกจากชิ้นงาน

3. Electrode wear อัตราการสึกหรอของอิเลคโทรด

4. Gap ช่องว่างระหว่างอิเลคโทรดกับชิ้นงาน

ตารางเทคโนโลยีประกอบด้วยตัวเลขซึ่งเป็น code สองส่วนด้วยกันคือ

1. ตัวเลขส่วนแรก เป็นส่วนที่บ่งบอกคุณภาพผิวชิ้นงานที่ต้องการ

2. ตัวเลขส่วนที่สอง เป็นส่วนที่บ่งบอกอัตราการสึกหรอและความเร็วในการกำจัดโลหะออก
จากชิ้นงาน โดยที่

เลข1 หมายถึงความสามารถในการกำจัดเร็วที่สุดแต่มีอัตราการสึกหรอของอิเลคโทรด
มาก

เลข2 หมายถึงความสามารถในการกำจัดโลหะปานกลางและการสึกหรอของอิเลคโทรด
ปานกลาง

เลข3 หมายถึงความสามารถในการกำจัดโลหะน้อยและอัตราการสึกหรอของอิเลคโทรด
ต่ำ

ตัวอย่างเช่น E451

ตัวเลขตัวแรกคือ 45 หมายถึงคุณภาพผิวอยู่ในระดับ CH42

ตัวเลขตัวที่สองคือ 1 หมายถึงอัตราการกำจัดโลหะและอัตราการสึกหรอของอิเลคโทรดสูง

2.16 องค์ประกอบของแผ่นกราฟเทคโนโลยี

องค์ประกอบของแผ่นกราฟเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ

- กราฟเทคโนโลยีหน้าที่ 1 ใช้สำหรับค่า E

- กราฟเทคโนโลยีหน้าที่ 2 ใช้สำหรับค่า Gap หรือค่า H ที่หมายความสำหรับค่า E แต่ละ
ค่า

2.16.1 แผ่นกราฟเทคโนโลยีหน้าที่ 1 ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการกำจัดโลหะมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาทีกับค่าความเรียบผิวของชิ้นงานที่วัดเป็น CH

ส่วนที่ 2 กราฟแท่งที่บ่งบอกถึงอัตราการสึกหรอของอิเลคโทรดเป็นเปอร์เซนต์ที่สัมพันธ์
กับอัตราการกำจัดโลหะ

ส่วนที่ 3 ตารางเลือกค่า E สำหรับการใช้คำสั่ง Downt ครั้งแรก

ส่วนที่ 4 ตารางที่บ่งบอกถึงความต่างค่า y ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า

2.16.2 แผ่นกราฟเทคโนโลยีหน้าที่ 2 ซึ่งเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า CH_f กับค่า E

2.17 วิธีการคำนวณหาจำนวนอิเลคโทรดที่ใช้ในการสปาร์กชีนงาน

2.17.1 การคำนวณหาจำนวนอิเลคโทรดของ Copper/Steel

- กรณีใช้อิเลคโทรด 1 ตัว

เมื่อ $CH_f \geq 30$ หรือ $CHe \leq 32$ หรือ $CHe - CH_f \leq 8$

- นอกเหนือจากกรณีที่ 1 ใช้อิเลคโทรด 2 ตัว

2.17.2 การคำนวณหาจำนวนอิเลคโทรดของ Graphite/Steel

- กรณีใช้อิเลคโทรด 1 ตัว

เมื่อ $CHe \leq 34$ หรือ $CHe > 34$ และ $CHe - CH_f \leq 8$

- กรณีที่ใช้อิเลคโทรด 2 ตัว

เมื่อ $CHe = (CHe + CH_f)/2$

2.18 วิธีการเลือกใช้ค่าเทคโนโลยีในการเขียนโปรแกรม

มีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คำนวณหาพื้นที่ทั้งหมดของอิเลคโทรด(St)

2. นำค่า St ไปหาค่า CH_f ตามตารางชนิดของอิเลคโทรดในการกำหนดค่า CH_f นั้นส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้มากกว่า แต่จะต้องไม่เกินขีดจำกัดของอิเลคโทรดที่สามารถให้ได้ตามตารางต่อไปนี้

St(ตารางเซนติเมตร)	ค่า CH _f ต่ำสุดที่สามารถทำได้
St < 40	12
40 < St ≤ 10	14
75 < St ≤ 100	18
100 < St ≤ 300	22
300 < St ≤ 500	24
500 < St ≤ 1000	26
St ≥ 1000	30

St (ตารางเซนติเมตร)	ค่า CHf ต่ำสุดที่สามารถทำได้
$St \leq 50$	24
$50 < St \leq 100$	26
$100 < St \leq 300$	28
$300 < St \leq 500$	30
$500 < St \leq 1000$	32
$St > 1000$	34

ตารางที่ 2.3 ข้อจำกัดของค่า CHf เมื่อใช้ Graphite เป็นอิเลคโทรด

St (ตารางเซนติเมตร)	ค่า CHf ต่ำสุดที่สามารถทำได้
$St < 5$	12
$5 < St < 10$	18
$10 < St < 20$	21
$20 < St < 30$	22
$30 < St < 50$	24
$50 < St < 100$	26
$100 < St < 300$	28
$300 < St < 500$	30
$500 < St \leq 1000$	32
$St \geq 1000$	43

ตารางที่ 2.4 ข้อจำกัดของค่า CHf เมื่อใช้ Fine graphite เป็นอิเลคโทรด

3. นำค่า SF ไปหาค่า CHf เพื่อใช้ในการสปาร์กครั้งแรก จากกราฟ หน้าที่ 1 ส่วนที่ 3 ใน การเลือกค่า CHf เริ่มแรกนั้นควรเลือกค่าที่เหมาะสม โดยจะต้องมีอัตราการกำจัดชิ้นงานและ อัตราการสึกหรอของอิเลคโทรดที่ไม่สูงต่อไป

4. เมื่อได้ค่า CHf เริ่มแรกแล้วให้ลากเส้นการสปาร์กชิ้นงาน โดยการลากจะต้องให้มี ลักษณะการเคลื่อนของเส้นที่ราบเรียบโดยให้ลดค่า CH ลงทีละ 2CH

5. นำค่า CH ของแต่ละค่า E จากกราฟหน้าที่ 1 จากการสปาร์กไปหาค่า H เพื่อใช้ในการกำหนดช่องว่างระหว่างอิเลคโทรดกับชิ้นงานในหน้าที่2

6.จากค่า CH ที่ได้นำมาหาค่า H จากกราฟหน้าที่2 จะเห็นได้ว่าประกอบด้วยหลายเส้นซึ่งแต่ละเส้นมีความหมายดังต่อไปนี้

เส้นสีส้ม สำหรับคำสั่ง Down หรือคำสั่งอื่นๆที่ใช้สำหรับการทำงานครั้งแรก

เส้นสีน้ำเงิน สำหรับคำสั่ง ORB

เส้นสีแดง สำหรับคำสั่ง ORB คำสั่งก่อนคำสั่งสุดท้าย

เส้นสีม่วง สำหรับคำสั่ง ORB คำสั่งสุดท้าย

ดังนั้นเมื่อเราลากเส้นแต่ละคำสั่ง CH ขึ้นไปตัดกับเส้นกราฟแต่ละเส้นก็จะได้ค่า H ของแต่ละค่า CH โดยแต่ละค่า H ที่ได้จะต้องหารด้วย 1000 จึงจะมีค่าเท่ากับมิลลิเมตร เมื่อได้ค่า CH และค่า H จึงนำไปเปลี่ยนโปรแกรมต่อไป