

บทที่ 3

วิธีการออกแบบเครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทาน

3.1 แนวคิดและเงื่อนไขในการออกแบบ

แนวคิดในการออกแบบและเงื่อนไขในการออกแบบเครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทานนั้นประกอบไปด้วย

(1) เครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทานนี้จะต้องสามารถที่จะปรับค่าตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพงานเชื่อมคือ

- ความเร็วรอบที่ใช้ในการเชื่อมชิ้นงาน
- แรงที่ใช้กดในช่วงของการ Pre-Heat
- แรงที่ใช้กดชิ้นงานให้ติดกันในช่วง Forging
- เวลาที่ใช้ในแต่ละช่วงของการเชื่อม

(2) ความต้องการพื้นฐานของเครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทานที่เป็นเงื่อนไขในการออกแบบมีดังนี้

- ตัวต้นกำลัง (Prime mover) ต้องสามารถที่จะเอาชนะแรงเสียดทานที่เกิดบริเวณผิวสัมผัสของชิ้นงานและความสูญเสียจากตัวเครื่องเองได้
- หัวจับที่ใช้จับชิ้นงานต้องสามารถยึดชิ้นงานได้อย่างมั่นคงขณะดำเนินการเชื่อม เพราะจะเกิดแรงต้านแรงบิดขึ้นที่บริเวณหัวจับชิ้นงาน
- ระบบอัดชิ้นงานต้องสามารถปรับตั้งแรงที่อัดได้ 2 ค่าในช่วงของการเชื่อมในระบบเชื่อมด้วยความเสียดทาน
- ระบบ bearing ต้องสามารถรับภาระได้ทั้งในแนวรัศมีและในแนวแกน

3.2 การออกแบบระบบขับเคลื่อนชิ้นงาน

จากเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นทำให้สามารถพิจารณาเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบเครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทานได้โดยมีรายละเอียดในแบบแปลนในภาคผนวก ก และมีรายละเอียดในแต่ละอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

(1) ความสามารถในการปรับความเร็วรอบได้ เมื่อทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลลักษณะจำเพาะของอุปกรณ์แล้วจะทำให้ได้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้


- ตัวต้นกำลังเลือกใช้ มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส 4 Polar (HITACHI) ซึ่งจะสามารถปรับ ความเร็วรอบได้โดยการปรับความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่มอเตอร์

- ชุดปรับความถี่กระแสไฟฟ้าที่จะจ่ายให้แก่มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส นั้นได้แก่อินเวอร์เตอร์ LG-008ic5-1 ดังรูปที่ 3.1 ซึ่งสามารถรับภาระทางไฟฟ้า (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด 2.2 kW (3 แรงม้า)



รูปที่ 3.1อินเวอร์เตอร์ LGรุ่น008ic5-1

โดยเครื่องอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้ สามารถรับอินพุต ที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับขนาด แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ แบบ Single phase แล้วให้ออกที่พุทที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาด แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์แบบ 3 phase ที่สามารถปรับค่าความถี่ได้ระหว่างช่วง 0 – 400 Hz โดยมีฟังก์ชันการทำงานดังรูปที่ 3.2

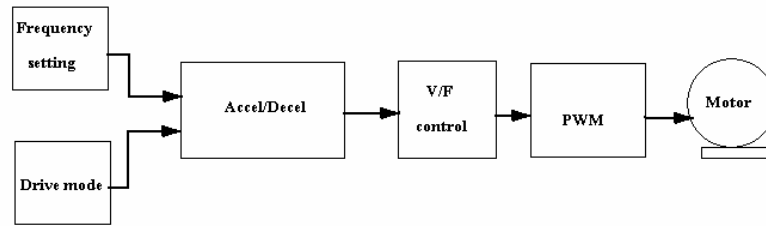

Control block diagram

รูปที่ 3.2 แสดงหลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์ LG รุ่น 008ic5-1

โดยเมื่อพิจารณาความเร็วที่จะถูกส่งมาหมุนชิ้นงานนั้น สามารถคำนวณได้จากความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่มอเตอร์ และอัตราตระหว่างพูลเลย์ที่ยึดติดกับเพลาของมอเตอร์และพูลเลย์ที่ยึดติดกับเพลาหัวจับชิ้นงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

$$\text{ความเร็วในการหมุนชิ้นงาน} = \text{ความเร็วของมอเตอร์} * \text{อัตราตระหว่างมอเตอร์กับคลัทช์}$$

โดยความเร็วของมอเตอร์มีความสัมพันธ์กับความถี่ของอินเวอร์เตอร์ดังสมการที่ 3.1

$$RPM = \frac{120Pf}{100n} \tag{3.1}$$

- เมื่อ *RPM* คือความเร็วรอบที่แสดงบนหน้าปัดของ Inverter
- P* คือจำนวนขั้วของมอเตอร์ ที่ต้องตั้งค่าในเครื่อง Inverter
- f* ความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ที่จ่ายให้แก่มอเตอร์
- n* คือความเร็วรอบที่บริษัทผู้ผลิตบอกในแผ่น Name plate ซึ่งจะต้องทำการกำหนดค่าในตัว Inverter

(2) ระบบตัดต่อกำลังที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเลือกใช้ระบบคลัทช์ในการตัดต่อกำลัง โดยคลัทช์ที่ใช้เป็นคลัทช์แบบแห้งของรถไถนาเดินตาม สยามคูโบต้า รุ่น NC-140 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 170 มิลลิเมตร ร่องสายพานชนิด V-belt 2 ร่อง ซึ่งส่วนประกอบภายในนั้นประกอบไปด้วยแผ่นคลัทช์จำนวน 3 แผ่น


ยึดด้วยสปริง 3 ตัว กดคลัทช์ด้วยลูกเบ็วที่จะสั่งการทำงานด้วยสัญญาณการหมุนที่มาจากภารกิจของ เส้นสลิงในแนวรัศมีทำให้เกิดการหมุน โดยมีจังหวะการทำงาน 3 จังหวะคือ

1. เมื่อลูกเบ็วอยู่ในตำแหน่งนอกสุด จะเป็นการเข้าคลัทช์ ซึ่งจะมีการส่งกำลังจากพูลเลย์ของคลัทช์ ผ่านแผ่นคลัทช์ไปยังเพลลาที่ยึดหัวจับขึ้นงานเอาไว้

2. เมื่อลูกเบ็วมีการเคลื่อนที่เข้าไปภายในเรือนคลัทช์ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ จังหวะนี้จะเป็นการถอนคลัทช์ การกดของลูกเบ็วที่แผ่นคลัทช์จะทำให้ แผ่นคลัทช์ถอนตัวออกมาจากเรือนพูลเลย์ของคลัทช์ ทำให้ไม่มีการส่งถ่ายกำลังไปยังเพลลา

3. เมื่อลูกเบ็วเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งในสุดของตัวคลัทช์ จังหวะนี้จะทำให้แผ่นคลัทช์ ถูกทำให้หยุดซึ่งในจังหวะนี้คือจังหวะเบรก เพลลาที่ติดกับแผ่นคลัทช์จะถูกแรงเสียดทานทำให้หยุด

โดยในระบบตัดต่อกำลังนี้มีลักษณะการควบคุมดังรูปที่ 3.3

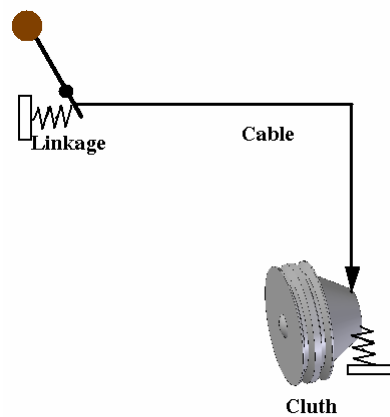

รูปที่ 3.3 แสดงการต่อชุดควบคุมระบบคลัทช์

(3) ระบบ Bearing ระบบ Bearing ที่เลือกใช้ในการประกอบเครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทานนี้ มีอยู่สองชนิดคือ แบบ Ball Bearing และ Taper Bearing เพื่อให้สามารถรับภาระในแนวรัศมีและในแนวแกนได้ โดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของ Ball Bearing นั้นมีค่า 50 มิลลิเมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของ Taper Bearing นั้นมีค่า 40 มิลลิเมตร ติดตั้งโดย Ball bearing ถัดมาจากหัวจับขึ้นงานจากนั้นจึงเป็น Taper bearing แล้วจึงเป็นชุดคลัทช์ตามลำดับ

(4) การจับยึดชิ้นงานตัวจับชิ้นงานใช้หัวจับชนิด 3 จับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร จำนวน 2 หัวโดยหัวแรกยึดติดกับเพลาดำด้วยโบลต์ขนาด 7.5 มิลลิเมตร 3 ตัว และหัวจับอีกหัวยึดติดกับแท่นที่สามารถเลื่อนได้ด้วยแรงผลักจากกระบอกลไฮดรอลิกส์

3.3 การออกแบบระบบอัดชิ้นงาน

3.3.1 เงื่อนไขในการออกแบบระบบอัดชิ้นงาน

การออกแบบระบบไฮดรอลิกส์ที่ใช้ในการอัดชิ้นงาน มีเงื่อนไขดังนี้

- ต้องการแรงดันสูงสุดขนาด 8 ตัน
- ต้องการระบบที่สามารถให้แรงที่ได้จากกระบอกลไฮดรอลิกส์ได้ 2 ค่าขณะทำการเชื่อม โดยแรงขนาดที่น้อยกว่าจะใช้ในช่วงของการให้ความร้อน และแรงที่มีขนาดมากกว่าจะถูกใช้ใน ช่วงของการกดชิ้นงานเข้าด้วยกัน

3.3.2 การออกแบบระบบและอุปกรณ์ที่ใช้

จากเงื่อนไขในการออกแบบระบบไฮดรอลิกส์ข้างต้นสามารถที่เลือกอุปกรณ์เพื่อประกอบเป็นตามแบบในภาคผนวก ก หน้า 83

ซึ่งสามารถจำแนกอุปกรณ์ต่างได้ดังนี้


1. มอเตอร์ ขนาด 3 แรงม้า ชนิด Single phase
2. ปั้มน้ำมันไฮดรอลิกส์ ขนาด 100 บาร์
3. วาล์วควบคุมทิศทาง 2 ทิศทางแบบปรับความดันน้ำมันได้ในตัว
4. กระบอกลไฮดรอลิกส์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว
5. สายและข้อต่อสายไฮดรอลิกส์
6. เกจวัดความดันน้ำมันไฮดรอลิกส์
7. ถังพักน้ำมันไฮดรอลิกส์ ดังแบบแสดงในภาคผนวก ก หน้า 84

3.4 การสร้างเครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทาน

การสร้างเครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทานประกอบด้วย การออกแบบ การเลือกซื้อวัสดุ และการประกอบเครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทาน ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึง ส่วนประกอบ หลักการทำงานของแต่ละชิ้นส่วน รวมทั้งผลการทำงานของเครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทาน

3.4.1 แบบ Drawing ของเครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทานที่ออกแบบ

จากการค้นคว้าหาข้อมูลทำให้ได้ข้อมูลในการออกแบบเครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทานที่เหมาะสม จากนั้นได้ออกแบบเครื่องเชื่อมเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Solid Edge แสดงดังรูปที่ 3.4

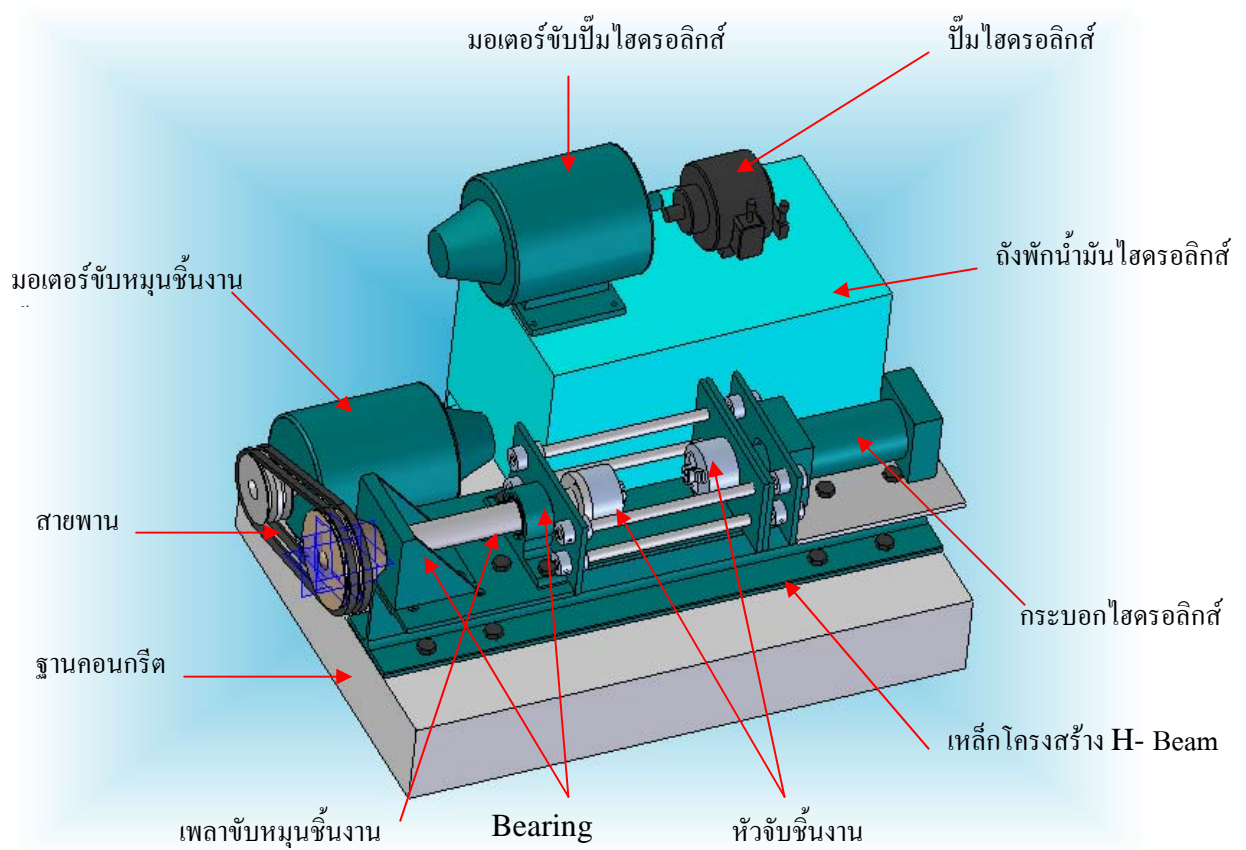

รูปที่ 3.4 แสดงการออกแบบเครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทานด้วยโปรแกรม Solid Edge

จากการออกแบบเบื้องต้นเครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทานเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดหาวัสดุให้ได้ตามแบบที่ออกแบบไว้ จากนั้นก็นำชิ้นส่วนต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกันจนได้เครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทานที่พร้อมจะทดสอบชิ้นงาน ดังรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 แสดงเครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทานที่พร้อมจะทดสอบชิ้นงาน

3.4.2 ส่วนประกอบหลักของเครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทาน

เครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทานจะประกอบระบบการทำงานอยู่ 3 ระบบคือ

- (1) ระบบจับหมุนชิ้นงาน
- (2) ระบบอัดชิ้นงาน
- (3) ระบบควบคุมไฟฟ้า

ซึ่งในหัวข้อนี้จะอธิบายถึง ส่วนประกอบต่างๆ ขนาด และรูปภาพของแต่ละระบบการทำงาน

3.4.2.1 ระบบขับเคลื่อนขึ้นงาน


ระบบขับเคลื่อนขึ้นงานทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนขึ้นงานให้ได้ความเร็วรอบที่เหมาะสม โดยใช้มอเตอร์เป็นต้นกำลัง และระบบขับเคลื่อนขึ้นงานจะต้องสามารถรับแรงในแนวแกนจากแรงอัดจากกระบอกไฮดรอลิกส์ ซึ่งในระบบขับเคลื่อนขึ้นงานจะประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

- เหล็กโครงสร้าง H – Beam ขนาด ความยาว 1000 mm กว้าง 150 mm สูง 150mm หนา 5 mm ซึ่งเหล็กโครงสร้าง H – Beam ทำหน้าที่จับยึดชิ้นส่วนต่างๆ เช่น แผ่นเหล็กจับยึด Bearing, แผ่นประกอบเพลลาแผ่นเหล็ก Sliding, กระบอกไฮดรอลิกส์, แท่นคอนกรีต เพื่อที่ไม่ให้ส่วนประกอบต่างๆ เกิดการเลื่อนตำแหน่ง แสดงดังรูปที่ 3.6




รูปที่ 3.6 แสดงเหล็กโครงสร้าง H – Beam

- เพลานาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 50 mm ยาว 50 cm ทำการลดรูปเพื่อติดตั้ง Bearing, pulley และหัวจับชิ้นงาน ซึ่ง-เพลาคับหมุนชิ้นงาน ทำหน้าที่จับหมุนชิ้นงาน และสามารถรับแรงในแนวแกน ซึ่งเพลาคับหมุนชิ้นงานจะถูกติดตั้งเข้ากับ หัวจับชิ้นงาน, Ball Bearing, Taper Bearing, pulley ในตำแหน่งที่ออกแบบไว้ แสดงดังรูปที่ 3.7

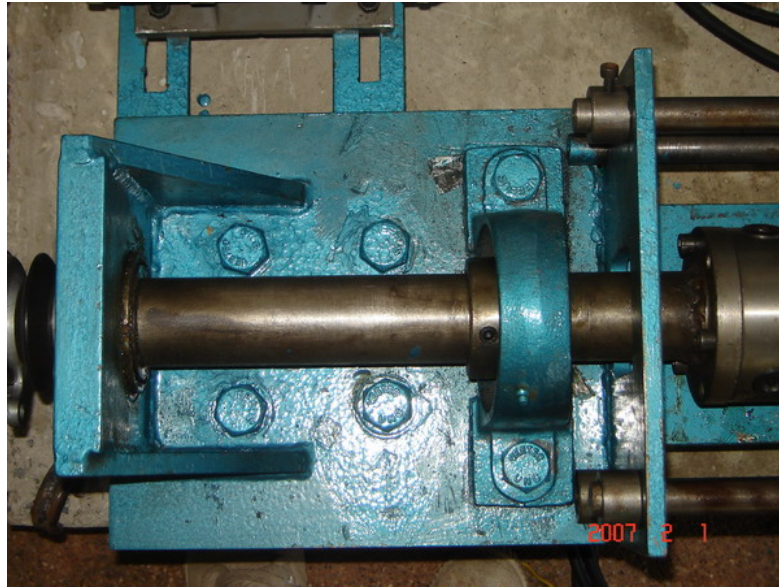

รูปที่ 3.7 แสดงเพลาคับหมุนชิ้นงาน


- หัวจับชิ้นงานชนิด 3 จับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 cm หัวจับยึดชิ้นงาน
ทำหน้าที่จับยึดชิ้นงานไม่ให้เลื่อนขณะทำการเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน แสดงดังรูปที่ 3.8

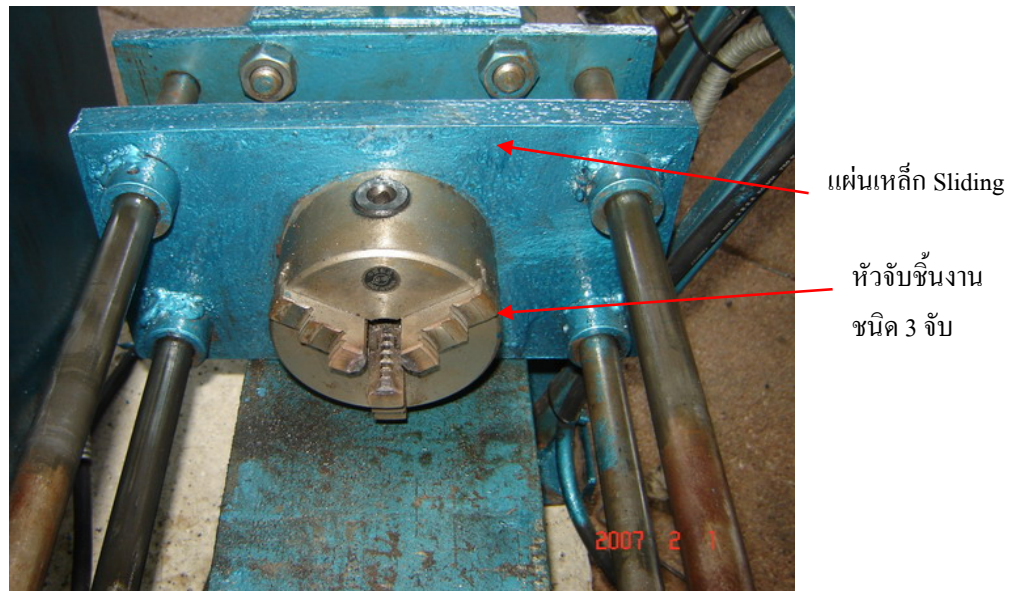

รูปที่ 3.8 แสดงหัวจับชิ้นงานชนิด 3 จับ และแผ่นเหล็ก Sliding

- แผ่นเหล็ก Sliding ขนาด กว้าง 148 mm ยาว 270 mmหนา 20 mm ซึ่งทำหน้าที่
เลื่อนชิ้นงานให้เคลื่อนที่ไป- มาในแนวแกนโดยประกอบด้วย หัวจับยึดชิ้นงาน และปลอกยึด
แกนไฮดรอลิกส์ ด้านข้างเจาะรูเพื่อติดตั้งเพลาประคองแผ่น Sliding แสดงดังรูปที่ 3.8

- เปลาประคองแผ่นเหล็ก Sliding ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 mm ยาว 440 mm
ซึ่ง ทำหน้าที่ประคองแผ่นเหล็ก Sliding ให้เคลื่อนที่ไป - กลับได้ แสดงดังรูปที่ 3.9

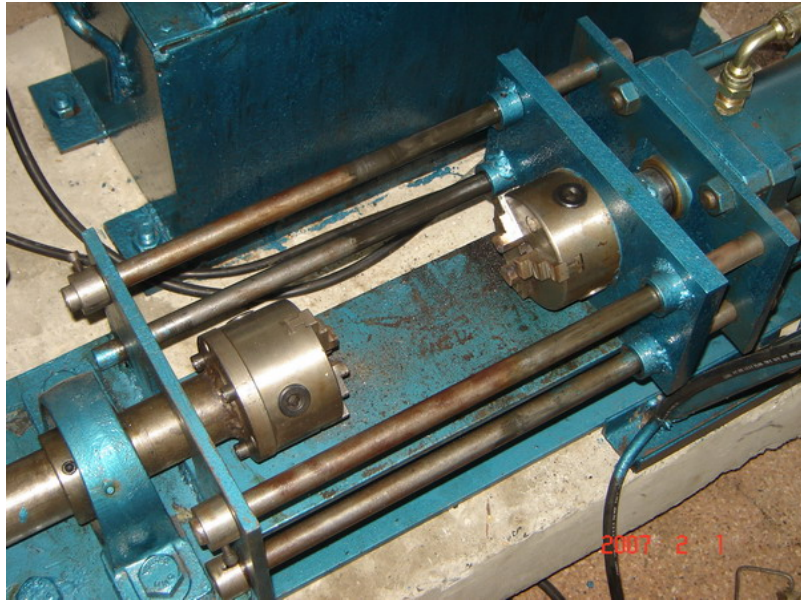

รูปที่ 3.9 แสดงเพลาประกอบแผ่นเหล็ก Sliding

- แผ่นเหล็กประกอบ Bearing เข้ากับเหล็กโครงสร้าง H - Beam ขนาดยาว 300 mm กว้าง 270 mm หนา 10 mm ซึ่งทำหน้าที่ยึด Bearing ก่อนจะติดตั้งเข้ากับเหล็กโครงสร้าง H - Beam เนื่องจากฐาน Bearing มีความกว้างกว่าเหล็กโครงสร้าง H - Beam แสดงดังรูปที่ 3.10




รูปที่ 3.10 แสดงแผ่นเหล็กประกอบ Bearing

- ตัว Stopper ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 19 mm หนา 20 mm ซึ่งทำหน้าที่ยึด
ปลายเพลลาประกอบไม่ให้เลื่อนตัวออกจากแผ่นเหล็กประกอบเพลลาประกอบแสดงดังรูปที่ 3.11




รูปที่ 3.11 แสดงตัว Stopper

- แผ่นเหล็กยึดเพลลาประกอบ ขนาด กว้าง 148 mm ยาว 270 mm หนา 10 mm ซึ่ง
ทำหน้าที่ยึดเพลลาประกอบไม่ให้เกิดการสั่น และบิดตัว แสดงดังรูปที่ 3.12

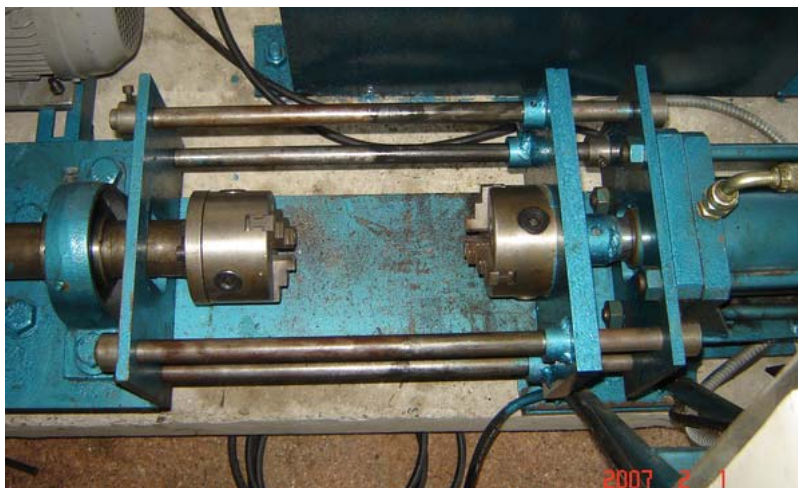

รูปที่ 3.12 แสดงแผ่นเหล็กยึดเพลลาประกอบ

- Ball Bearing ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 50 mm ซึ่งทำหน้าที่ประคอง
เพลาคับหมุนชิ้นงาน ไม่ให้เคลื่อนที่ในแนวรัศมี แสดงดังรูปที่ 3.13

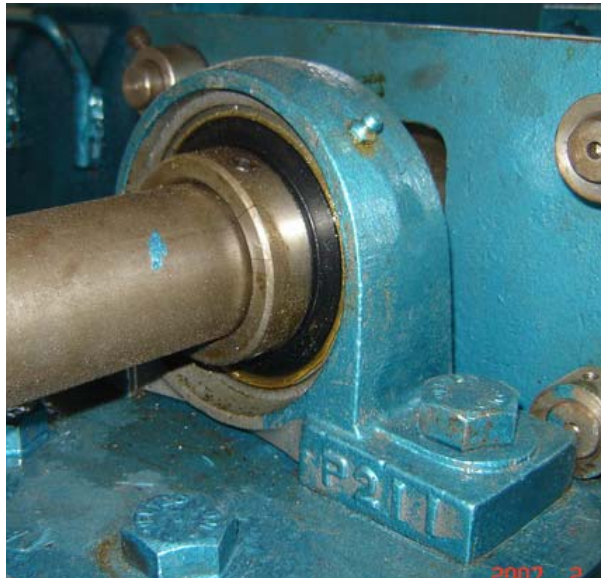

รูปที่ 3.13 แสดง Ball Bearing

- Taper Bearing ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 40 mm ซึ่งทำหน้าที่รับแรงกด
ในแนวแกนจากแรงกดของกระบอกไฮดรอลิกส์ แสดงดังรูปที่ 3.14



รูปที่ 3.14 แสดง Taper Bearing

- Pulley ติดตั้งกับเฟลาขับหมุนชิ้นงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 cm ทำหน้าที่ทดรอบความเร็วของมอเตอร์ และส่งกำลังจากมอเตอร์ไปยังเฟลาขับหมุนชิ้นงาน แสดงดังรูปที่ 3.15




รูปที่ 3.15 แสดงPulley ติดตั้งกับเฟลาขับหมุนชิ้นงาน

- Pulley ติดตั้งกับมอเตอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 15 cm ทำหน้าที่ทดรอบความเร็วของมอเตอร์ และส่งกำลังจากมอเตอร์ไปยังเฟลาขับหมุนชิ้นงาน แสดงดังรูปที่ 3.16



รูปที่ 3.16 แสดงPulley ติดตั้งกับมอเตอร์

- สายพานชนิด V Belt ติดตั้ง 2 เส้น ทำหน้าที่ส่งกำลังจากPulley ติดตั้งกับมอเตอร์ไปยังPulley ติดตั้งกับเพลาคับหมุนชิ้นงาน แสดงดังรูปที่ 3.16

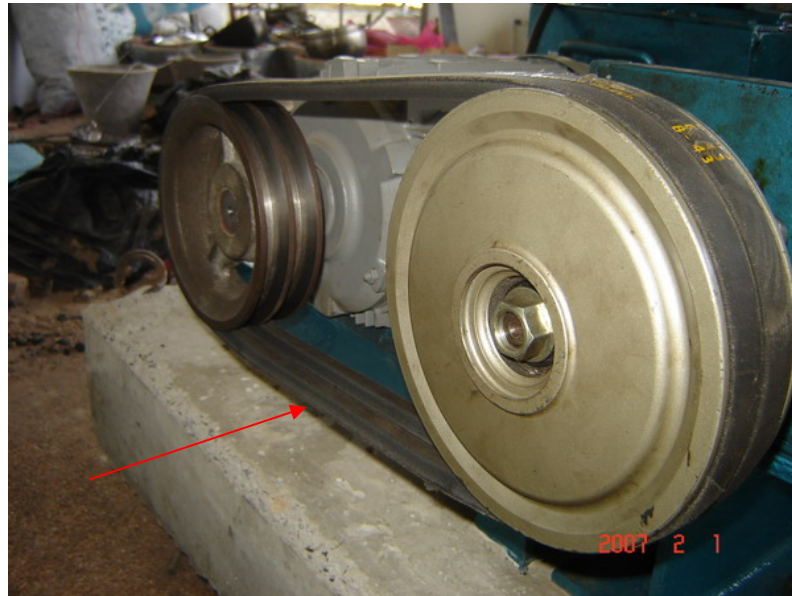


รูปที่ 3.17 แสดงสายพานชนิด V Belt

- มอเตอร์ 3 เฟส 3 แรงม้า ทำหน้าที่เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนชิ้นงาน แสดงดังรูปที่ 3.18



รูปที่ 3.18 แสดงมอเตอร์ 3 เฟส 3 แรงม้า

- แท่นคอนกรีตขนาด กว้าง 80 cm ยาว 120 cm หนา 15 cm ทำหน้าที่ยึดอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะลดการสั่นของเครื่องเชื่อมทำงาน แสดงดังรูปที่ 3.19

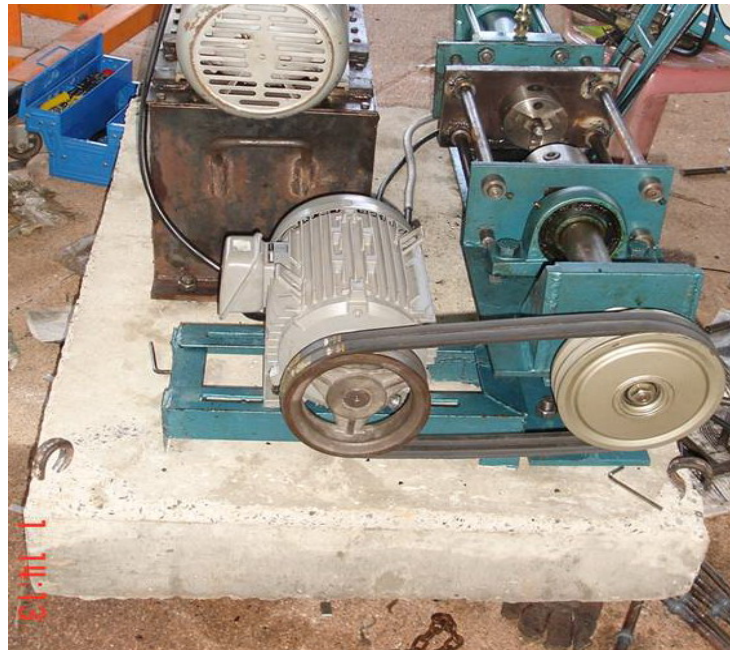

รูปที่ 3.19 แสดงแท่นคอนกรีต

3.4.2.2 ระบบอัดชิ้นงาน


ระบบอัดชิ้นงานจะทำหน้าที่เลื่อนหัวจับชิ้นงานเข้าหากัน และกดชิ้นงานขณะทำการเชื่อมด้วยแรงกดที่เหมาะสม ทำให้เกิดแรงเสียดทานที่หน้าสัมผัสของชิ้นงานซึ่งในระบบอัดชิ้นงานจะประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ดังนี้

- ถังพักน้ำมันไฮดรอลิกส์ ขนาด กว้าง 30 mm ยาว 60 mm สูง 30 mm ทำหน้าที่เก็บน้ำมันไฮดรอลิกส์ และพักน้ำมันไฮดรอลิกส์หลังจากใช้งานในระบบ ด้านฝาของถังพักจะทำเป็นแท่นยึดมอเตอร์ขับเคลื่อน และปั๊มไฮดรอลิกส์ แสดงดังรูปที่ 3.20



รูปที่ 3.20 แสดงถึงปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกส์

- ปั๊มไฮดรอลิกส์กำลังขับ 160 Bar ทำหน้าที่ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกส์ให้ได้
อัตราการไหล และความดันที่เหมาะสม แสดงดังรูปที่ 3.21

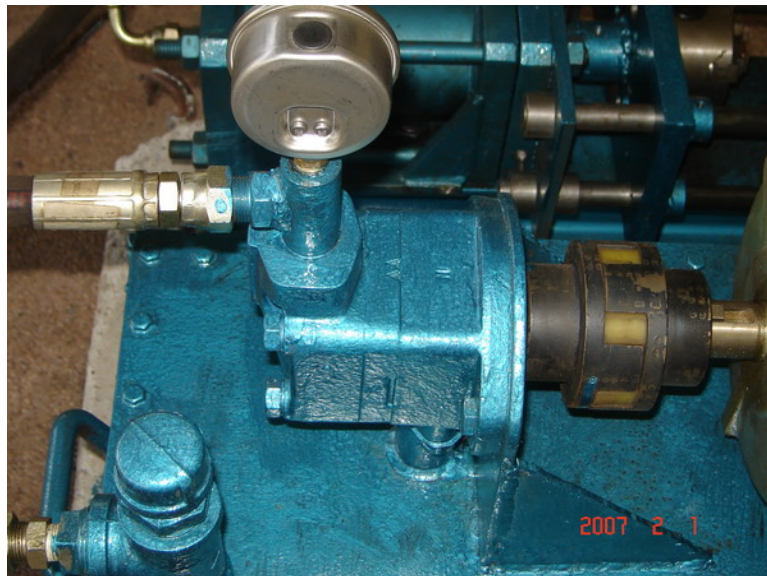

รูปที่ 3.21 แสดงปั๊มไฮดรอลิกส์กำลังขับ 160 Bar

- ชุดควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกลิขิตไฮดรอลิกส์ ชนิดไป – กลับทำหน้าที่ควบคุมทิศทางการเลื่อนตำแหน่ง และเพิ่มแรงกดของกระบอกลิขิตไฮดรอลิกส์ แสดงดังรูปที่ 3.22




รูปที่ 3.22 แสดงชุดควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกลิขิตไฮดรอลิกส์ ชนิดไป – กลับ

- เกจวัดความดันน้ำมันไฮดรอลิกส์ หน้าที่แสดงความดันขณะทำการเชื่อมด้วยความเสียดทาน แสดงดังรูปที่ 3.23



รูปที่ 3.23 แสดงเกจวัดความดันน้ำมันไฮดรอลิกส์

- ข้อต่อและสายน้ำมันไฮดรอลิก ทำหน้าที่ส่งน้ำมันไฮดรอลิกไปยังอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิก แสดงดังรูปที่ 3.24

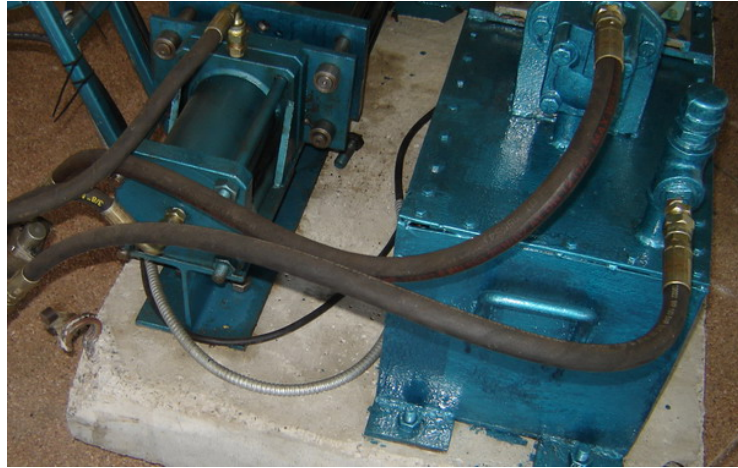

รูปที่ 3.24 แสดงข้อต่อและสายน้ำมันไฮดรอลิก

- กระบอกลูกสูบไฮดรอลิก ยาว 30 cm ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25 mm และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 mm ทำหน้าที่เลื่อนแผ่นเหล็ก Sliding เพื่อที่จะกดชิ้นงาน แสดงดังรูปที่ 3.25




รูปที่ 3.25 แสดงกระบอกลูกสูบไฮดรอลิก

- มอเตอร์ขับเคลื่อนไฮดรอลิก ขนาด 3 แรงม้า ทำหน้าที่ขับเคลื่อนไฮดรอลิก
แสดงดังรูปที่ 3.26



รูปที่ 3.26 แสดงมอเตอร์ขับเคลื่อนไฮดรอลิก
-เชื่อมต่อเฟลามาอเตอร์กับเฟลาปั้มไฮดรอลิก ทำหน้าที่ เชื่อมต่อปั้มไฮดรอลิก
กับมอเตอร์ขับเคลื่อนไฮดรอลิก แสดงดังรูปที่ 3.27

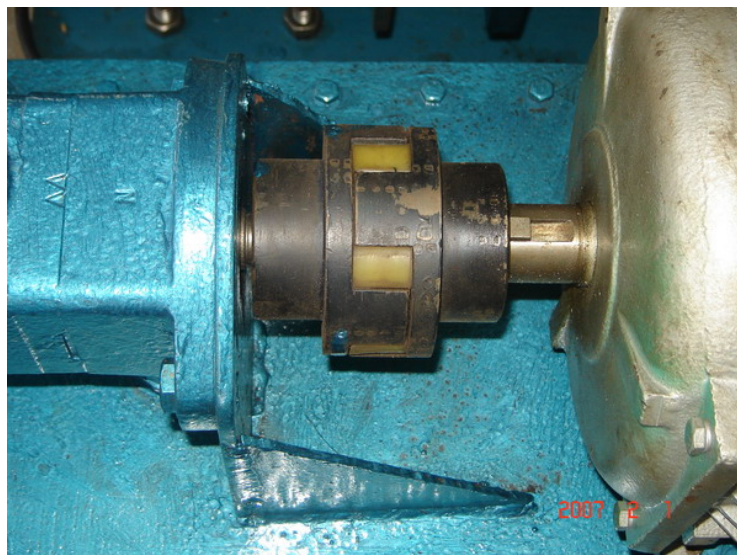


รูปที่ 3.27 แสดงเชื่อมต่อเฟลามาอเตอร์กับเฟลาปั้มไฮดรอลิก

3.4.2.3 ระบบควบคุมไฟฟ้า

ระบบควบคุมไฟฟ้าทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้แก่ระบบต่างๆ ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าด้วยสวิตช์ และแสดงผลการทำงานด้วยหลอดไฟ และระบบควบคุมไฟฟ้ายังสามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ในระบบขับเคลื่อนงานให้เหมาะสมในการเชื่อม ซึ่งระบบควบคุมไฟฟ้าจะประกอบด้วยชิ้นส่วนดังนี้

- สวิตช์เปิด – ปิดระบบขับเคลื่อนงานและระบบอัดชิ้นงาน ทำหน้าที่เปิด – ปิดไฟฟ้าก่อนจ่ายไฟฟ้าให้แก่ระบบต่างๆ ของเครื่องเชื่อมด้วยความปลอดภัย แสดงดังรูปที่ 3.28

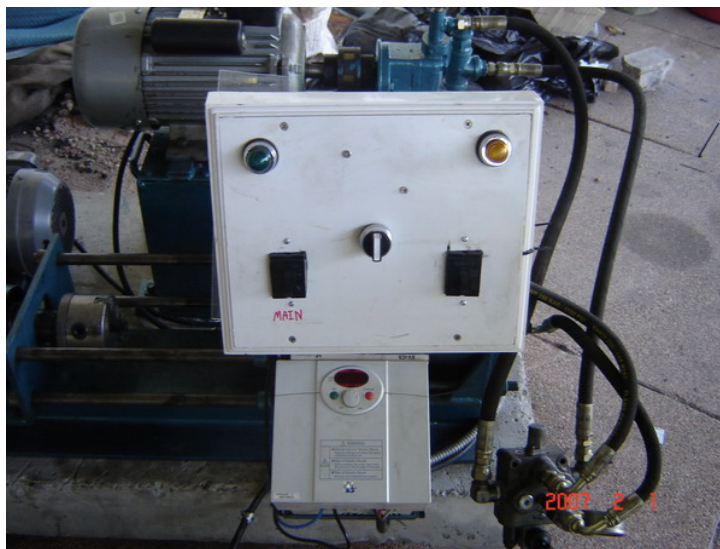

รูปที่ 3.28 แสดงสวิตช์เปิด – ปิดระบบขับเคลื่อนงานและระบบอัดชิ้นงาน

- ตัวควบคุมความเร็วมอเตอร์ของระบบขับเคลื่อนงาน ทำหน้าที่ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ ให้สามารถปรับความเร็วรอบให้เหมาะสมในการเชื่อมด้วยความเสียดทาน แสดงดังรูปที่ 3.29



รูปที่ 3.29 แสดงควบคุมความเร็วมอเตอร์ของระบบขับเคลื่อนงาน

3.5 ผลของการทำงานของเครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทาน

จากการทดสอบใช้งานเครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทานสามารถเชื่อมเหล็กเพลลาให้ติดกันได้ โดยได้ทำการทดลองเชื่อมเหล็กหน้าตัดกลมจำนวน 40 ชิ้นงาน ผลการทดลองพบว่าสามารถเชื่อม ชิ้นงานติดกันได้อย่างดี ดังตัวอย่างของชิ้นงานเชื่อมในรูปที่ 3.30



รูปที่ 3.30 แสดงผลตัวอย่างการเชื่อมเหล็กเพลลาด้วยเครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทาน

3.5.1 ขนาดของชิ้นงานที่นำมาทดสอบการเชื่อมด้วยความเสียดทาน

ในการทดลอง ชิ้นงานที่นำมาเชื่อมเป็นเหล็กเพลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง $\frac{1}{2}$ นิ้ว ยาว 10 cm ซึ่งลักษณะรอยเชื่อมเมื่อดูจากภายนอกจะมี เศษเหล็กที่บานออกตรงรอยเชื่อม แสดง รอยเชื่อมได้ ดังรูปที่ 3.31



รูปที่ 3.31 แสดงรอยเชื่อมเหล็กเพลขนาด $\frac{1}{2}$ นิ้ว ด้วยเครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทาน

3.6 ข้อมูลเครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทาน

จากการสร้าง และทำการทดสอบเครื่องเชื่อมด้วยเหล็กเพลลาที่มีขนาดต่างกัน ทำให้ทราบถึงความสามารถในการเชื่อมของเครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทาน ดังต่อไปนี้

3.6.1 ขนาดของเครื่องเชื่อมด้วยความเสียดทานมีขนาด $80 \times 120 \times 100 \text{ cm}^3$

3.6.2 หัวจับชิ้นงานสามารถจับชิ้นงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ $\frac{3}{8}$ นิ้ว ไปจนถึง 1 นิ้ว และความยาวของชิ้นงานแต่ละชิ้นจะต้องไม่เกิน 10 cm เนื่องจากระยะห่างของหัวจับชิ้นงานห่างกัน 20 cm จึงไม่สามารถนำเอาชิ้นงานออกมาจากหัวจับชิ้นงานหลังจากทำการเชื่อมได้

3.6.3 สามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ขับเคลื่อนชิ้นงาน ให้เหมาะสมกับขนาดหน้าตัดของชิ้นงาน โดยชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์ เนื่องจากจะต้องเอาชนะแรงเสียดทานซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามขนาดหน้าตัดของชิ้นงาน

3.6.4 ระบบอัดชิ้นงานสามารถอัดชิ้นงานด้วยแรงกดสูงสุดที่ความดัน 50 Bar ซึ่งแรงกดชิ้นงานที่มากเกินไป จะส่งผลเสียหายแก่ bearing และอาจทำให้มอเตอร์หยุดหมุนในขณะที่ทำการเชื่อมได้

3.6.5 สามารถเชื่อมเหล็กเพลลาที่มีขนาดแตกต่างกัน และเป็นวัสดุต่างชนิดได้ เช่น เหล็กเพลลาขาว กับ Stainless Steel

3.6.6 ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์ในระบบขับเคลื่อนชิ้นงานสามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ได้สูงสุดที่ความเร็วรอบ 12000 rpm